



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	টেক্সাস ডেসেস লিঃ
ঠিকানা	79/B Malibag, Chowdhury para, Dhaka-1219
কারখানার কোড	DHK587
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor The exit doors in the egress route are collapsible security type doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Replace all existing collapsible security type gate, on evacuation routes, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV-01): During visiting time, no collapsible security gate is found. 5/9/2021 No action has been taken to prepare Fire separation construction design/drawing in accordance with the guideline. Factory is instructed to prepare Fire separation construction design/drawing and submit to DIFE, RCC within 10/01/2020 for review.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্বেক্ষণ	Location–Ground floor There was not floor exit doors but at ground floor final exit door were provided with collapsible security type gate, installed at egress route and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-9-2020 (CVV-01): During visiting time, locking device from all egress door is found. 5/9/2021 No action has been taken to prepare Fire separation construction design/drawing in accordance with the guideline. Factory is instructed to prepare Fire separation construction design/drawing and submit to DIFE,RCC within 10/01/2020 for review.

### ৩. পর্বেক্ষণ

পরিদর্শন পর্বেক্ষণ	Location–Ground floor Stair Exit 01 ( south-east ) The width of emergency exits is 0.81 meter, which is not fulfilled the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install exit door as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 During the visit, width of emergency exit at ground floor has been measured and found 33.5 inch (0.85m) which is less than minimum required ( Location: ground floor South east stair ).

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Staircase Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 Both side handrails are not installed yet at the staircases -1&2.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floor Collapsible security gate/ steel roll down/ steel shutter type doors are installed, which are without self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses. ( Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 Non-rated steel doors, collapsible gates, steel shutter type doors, steel grill type door directly open onto a landing on exit-2 stairway are found at all floors with locking feature ( Location: stairways-1 &2 all floors ).

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both stairs Fire rated entry lobby is not provided to stair to separate from the area of incidence.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby. ( Also require fire rated entry lobby at the floor occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 ( CVV-01 ) :No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 5/9/2021 No action has been taken to prepare Fire separation construction design/drawing in accordance with the guideline. Factory is instructed to prepare Fire separation construction design/drawing and submit to DIFE,RCC within 10/01/2020 for review.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both stairs Fire rated entry lobby is not provided to stair to separate from the area of incidence.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence. ( Also require fire rated entry lobby at the floor occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 ( CVV-01 ): No action has been taken yet to install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence. 5/9/2021 Fire rated smoke proof lobby for safe evacuation from exit leading to staircase has not provided yet.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor At ground floor, 135 nos. of occupants and 3 no  s exits, which of this 1 no stair exit and 2 no  s floor exit. The minimum width of discharge for stair exit-1 is not fulfilled the requirement as per RMG guidelines.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install discharge floor exit door as per plan and design. - Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 ( CVV-01 ): No action has been taken yet to install discharge floor exit door as per plan and design. 5/9/2021 No action has been taken to prepare Fire separation construction design/drawing in accordance with the guideline. Factory is instructed to prepare Fire separation construction design/drawing and submit to DIFE, RCC within 10/01/2020 for review.

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor, Stair-2 Stairways are not finished near to final exit gate at ground floor. both staircase are located too close to each other and both could be block in case of fire on one floor. it meets the final evacuation passageway which is not fire separated corridors adjacent to the ground floor production areas, which require fire rated door at ground floor production area to protect the corridor. Stair-1 is finished near to final exit-1.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated door at ground floor production area to protect the corridor. or proper plan & design for another staircase close to the façade exit to avoid long protected corridor at discharge floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 5/9/2021 No action has been taken to prepare Fire separation construction design/drawing in accordance with the guideline. Factory is instructed to prepare Fire separation construction design/drawing and submit to DIFE,RCC within 10/01/2020 for review.

## ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor, Stair-2 Stairways are not finished near to final exit gate at ground floor. both staircase are located too close to each other and both could be block in case of fire on one floor. it meets the final evacuation passageway which is not fire separated corridors adjacent to the ground floor production areas, which require fire rated door at ground floor production area to protect the corridor. Stair-1 is finished near to final exit-1.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to any designated refuge area which requires 2 hrs fire rated door at ground floor production area to protect the corridor. or Install another staircase close to the façade exit to avoid long protected corridor at discharge floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 During the visit, stair-2 was not finished near final exit gate due to a long corridor was seen between stair-2 discharge and final exit gate. No fire rated separation was seen to to protect the corridor from ground floor production area and having non-rated collapsible gates and unprotected protected opening.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor Final evacuation route of building is not protected from Generator room, which is located adjacent to store area on basement.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at basement generator room, which located at the adjacent to store area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 5/9/2021 Final evacuation route from stair-2 discharge was seen adjacent to basement floor generator room and storage area without any fire rated separation and opening was seen without fire rated protection.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor Final evacuation route of building is not protected from Generator room, which is located adjacent to store area on basement.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at basement generator room, which located at the adjacent to store area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 No action has been taken yet to prepare Fire separation construction design/drawing with safe evacuation plan. Factory is instructed to prepare Fire separation construction design/drawing and submit to DIFE, RCC within 10/01/2020 for review.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Basement level Generator and store are available in basement area without fire rated door. And also not provided fire rated entry lobby at basement level.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for 2 hrs fire rated door for generator room & 1.5 hrs fire rated door for store at basement level, also 4 hrs fire rated wall with 2 hrs fire rated door for entry lobby at basement
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 5/9/2021 No action has been taken yet to prepare Fire separation construction design/drawing including Basement floor generator and store room. Factory is instructed to prepare Fire separation construction design/drawing and submit to DIFE,RCC within 10/01/2020 for review.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Basement level Generator and store are available in basement area without fire rated door. And also not provided fire rated entry lobby at basement level.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Install 2 hrs fire rated door for generator room & 1.5 hrs fire rated door for store at basement level, also 4 hrs fire rated wall with 2 hrs fire rated door for entry lobby at basement
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 During the visit, non-rated steel door was seen at generator room with unprotected opening. Steel shutter door was seen at basement floor storage area with unprotected opening. Fire rated smoke proof lobby at basement level has not provided yet.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Bonded ware house and store room at 7th floor. In 7th floor, Two large storage areas was available at factory building, which was not separated by fire rated door from rest of the operational areas in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 1.5 hours fire rated door at 7th floor bonded ware house and store room for separation from other operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 Bonded ware house and accessories store are not segregated by fire rated construction and fire rated opening protection from cutting section and office area. sliding door was seen at bonded ware house without fire rated construction ( Location: 7th floor ). opening was seen without fire rated protection and no fire rated door was seen at 7th floor accessories store.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–All stairs. Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 No emergency lighting system was provided at stairway -1 &2.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floor. The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented at all floors. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20-09-2020 ( CVV-01 ): No action has been taken yet to prepare Fire Detection and alarm system drawing and submit to DIFE for approval. 5/9/2021 Factory has submitted proposed drawing of automatic fire detection and alarm system to DIFE, RCC at 14/02/2019 for review.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floor. The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented at all floors. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 ( CVV-01 ): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 During inspection, standalone type smoke detectors were seen at production area which is not appropriate as per the standard guideline.

### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no provision of periodic checking of alarm call point, alarm & detection system with maintaining record properly
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should check alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 No action has been taken yet to prepare periodic checklist of alarm call point, alarm & detection system. Factory may prepare a check list by their own way after install listed fire detection system according to approved design/ drawing.

### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare Fire stand pipe and hose pipe system drawing and submit to DIFE for approval. 5/9/2021 No action has been taken yet to prepare Fire hydrant and standpipe system design/drawing. Factory is instructed to prepare Fire hydrant and standpipe system design/drawing and submit to DIFE,RCC within 10/01/2020 for review.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 Dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power has not installed yet.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-6th floor The water throw of jet is around 10 ft distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standpipe & hose pipe performance is not being checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory. Factory may prepare a periodic checklist by their own way after install listed fire fighting equipment according to approved design/ drawing.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has a over head water tank capacity of 3000 liter and Capacity of Underground water reservoir was 25510liter
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 No action has been taken yet to prepare Fire hydrant and standpipe system design/drawing. Factory is instructed to prepare Fire hydrant and standpipe system design/drawing and submit to DIFE,RCC within 10/01/2020 for review.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has a over head water tank capacity of 3000 liter and Capacity of Underground water reservoir was 25510liter
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 ( CVV-01 ): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 Dedicated water storage tank for fire fighting operation is not installed yet.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building was high rise but fire lift was not provide
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 ( CVV-01 ): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 No action has been taken yet to prepare Fire separation construction design/drawing including fire lift. Factory is instructed to prepare Fire separation construction design/drawing and submit to DIFE,RCC within 10/01/2020 for review.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building was high rise but fire lift was not provide
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication ( including two way voice communications ) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 ( CVV-01 ): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 No action has been taken yet to install fire lift with approved intercommunication with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	This factory building is high rised but fire command station was not provide
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 No action has been taken yet to prepare Fire separation construction design/drawing including fire command station on the ground floor lobby. Factory is instructed to prepare Fire separation construction design/drawing and submit to DIFE,RCC within 10/01/2020 for review.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	This factory building is high rised but fire command station was not provide
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 Command station with centralize fire alarm control panel and PA system and other necessary features are not available in the factory

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory was not provided IPS back-up power for alarm system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): During visiting time, Power backup supply should be provided for fire alarm system. 5/9/2021 During the visit, IPS and battery (connected in series) was seen as emergency backup power for emergency lighting system, exit sign and directional sign (Location: 5th floor).

৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room at ground floor. Visual alarm system was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Implemented yet but factory agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 5/9/2021 No visual alarm system was seen at generator room (Location: basement floor).

৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্টিত	Valid Fire License was available but without mention covered area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain fire license from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-09-2020 ( CVV-01 ): During visiting time, Valid Fire license was available in this factory. 5/9/2021 During the visit, valid fire license was available in the factory which has been renewed for fiscal year 2020-2021.