



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	টিপ টেক্স
ঠিকানা	Dhonaid, Norshingpur, Ashulia, Dhaka
কারখালার কোড	DHK602
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">অঙ্গীকৃত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <a href="#">—</a>
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: All exit route The exit doors in the egress route are sliding / roll down doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We have not taken action
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous timeline: 9/20/2016 Final Timeline: 31/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: All exit route The egress doors are sliding/ roll down type and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	Previous timeline: 9/20/2016 Final Timeline: 31/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: Whole factory building Final evacuation route of factory building is not protected with fire rated barrier and fire rated door at generator, which is located adjacent to north-west exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent of north-west exit
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	Previous timeline: 9/20/2016 Final Timeline: 31/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: Whole factory building Final evacuation route of factory building is not protected with fire rated barrier and fire rated door at generator, which is located adjacent to north-west exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent of north-west exit
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৯-২০২০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Previous timeline: 2/9/2017 Final Timeline: 31/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: All factory building Aisle mark & exit signage is not provided at all floors operational area as well as exit doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken initiative
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Observation from the visit on 23.08.2020: The factory has not started the concerned remediation work. On 30-05-2021: During visit time all aisles are found blocked by cartoon and fabrics.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: All factory building Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken initiative
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	Observation from the visit on 23.08.2020: The factory has not started the concerned remediation work. On 30-05-2021: Emergency lights are not found in the factory during visit time.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: All factory building No, Detectors are not provided in the factory and alarm system is not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, design and plan to provide automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	Previous timeline: 9/20/2016 Final Timeline: 31/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: All factory building No, Detectors are not provided in the factory and alarm system is not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have not taken action
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	Previous timeline: 2/9/2017 Final Timeline: 31/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: All factory building Insufficient number of extinguishers at factory building. Only 10 no's extinguishers are available in factory which is not sufficient with respect to 15000 sft area as per RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguisher at all floors and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have taken action
অঞ্চাকার	পর্যবেক্ষণ নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Observation from the visit on 23.08.2020: Number of fire extinguishers is not satisfactory. On 30-05-2021: Extinguisher are found but not adequate in the factory during visit time.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, design and plan to install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have not taken action
অংগাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	Previous timeline: 9/20/2016 Final Timeline: 31/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have not taken action
অংগাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৯-২০২৩
অংগগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	Previous timeline: 2/9/2017 Final Timeline: 31/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: All factory building The factory has no hose pipe for fire fighting system.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have taken initiative
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Ovservation from the visit on 23.08.2020: The factory has not started the concerned remediation work. On 30-05-2021: No hose pipe found in the factory during visit time.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement. Water tank capacity is 3000 lt
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, plan and design to provide dedicated water storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous timeline: 9/20/2016 Final Timeline: 31/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement. Water tank capacity is 3000 lt
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have not taken action
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous timeline: 2/9/2017 Final Timeline: 31/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: All floors Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the exit location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have taken action
অগ্রাধিকার	ধর্মোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Observation from the visit on 23.08.2020: The factory has not started the concerned remediation work. On 30-05-2021: Additional fire fighting equipment are available but blocked by cartoons and fabrics in the factory.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location: Generator room Visual alarm is not placed at Generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual fire alarm should be place at Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have taken action
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	ক্ষেত্র হ্যাণ্ডি
মন্তব্য	Ovservation from the visit on 23.08.2020: The factory has not started the concerned remediation work. On 30-05-2021: Visual alarm are not found in the generator room.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has no building approval plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain building approval from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have taken action
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Ovservation from the visit on 23.08.2020: The factory has showed building lay out plan but it is not approved. On 30-05-2021: factory has a building approval plan by lged.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has 1 nos boiler but they have no boiler license. Capacity is 380kg and pressure 3kg/cm <sup>2</sup>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have taken initiative
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	Ovservation from the visit on 23.08.2020: The factory has submitted the boiler license for renewal and showed the receiving copy. On 30-05-2021: Boiler lincese found in the factory during visit time.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler operator license not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	Previous timeline: 9/20/2016 Final Timeline: 31/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory is not conduct fire drill regulary
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have taken action
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রণীর অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Ovservation from the visit on 23.08.2020: Fire drill documents are found in the factory. On 30-05-2021: Fire drill record found in the factory during visit time.