



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	চিষমগার এ্যাপারেলস লি:
ঠিকানা	House-42, Road-2, Block-E, Ward-6, Turag, Dhaka
কারখালার কোড	DHK608
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০২-০৪-২০২৩
---------------------------------	--------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	দ্রব্যাচ্যু লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 02.04.2023: Same as previous visit.
সংযুক্তিসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have completed.
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 02.04.2023: Combustibles are managed with good housekeeping.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Illuminated exit signs are found at all exits of the factory building. 22.08.2022: Illuminated exit signs are found at all exits of the factory building. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)



৪. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কানোনালার কার্যক্রম	One consultant has been already appointed to carry out the work, They will complete the work as per guideline.
অধ্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Factory has been prepared As-Built Drawing with machine layout and submitted the drawing to DIFE on 03.09.2018 for approval. 22.08.2022: During the Inspection found, as-built design of machine layout and escape route. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিমূহ (২)



৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Already we have completed.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: At all floors, all the exit doors are found replaced by all existing doors on evacuation routes, exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door. 22.08.2022: At all floors, all the exit doors are found replaced by all existing doors on evacuation routes, exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)



৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrails are provided if difference in levels between two adjacent floors exceed 0.75 m excluding stairs
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have provided handrails in between two adjacent floors in stairs as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Not Applicable
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হ্যালি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 02-04-2023: Same as previous visit.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
ঐতাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Factory has installed both side handrails on stair. 22.08.2022: Factory has installed both side handrails on stair. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিমূহ (২)



৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
ঐতাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Emergency lights are found available in the production floor as well as staircase. 22.08.2022: Emergency lights are found available in the production floor as well as staircase. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিমূহ (২)



৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm and detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Emergency back up power are found more than 30 minutes in case of failure of power. 22.08.2022: Emergency back up power are found more than 30 minutes in case of failure of power. 02-04-2023: Completed.
সংযুক্তিমূল্য (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 02.04.2023: Same as previous visit.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Final exit route-1 (Stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from generator at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening and from bonded ware house at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 (Stair-2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from generator at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening and from production floor at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Already we have completed.
অণ্টার্কার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অণ্টার্কির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire rated doors are installed maximum area but not all. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved.
সংযুক্তসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have completed.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Separation work of storage area has not start yet. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not found any drawing during visit.
সংযুক্তিসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Generator: Generator room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from stair-1 and 2 as well as from the final exit route-1 and 2 located at ground floor. Boiler: Boiler room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from the working floor (Finishing section) of ground floor of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have completed.
অধ্যাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Separation work of Boiler/generator/sub-station/chemical area has not start yet. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not found any drawing during visit.
মন্তব্যক্ষমতা (২)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exits connecting to the staircase-1 and 2 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have completed.
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire rated doors are installed maximum area but not all. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not found any drawing during visit.
সংযুক্তমন্তব্য (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Status of occupancy separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to provide 3 hours rated construction between dining room and cutting section and also sewing section, inspection room and prayer room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কান্সালার কার্যক্রম	We will provide proper seperation according to guideline.
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire rated doors are installed maximum area but not all. 02.04.2023: Fire Separation Drawing was not approved. Also not found any drawing during visit.
সংযুক্তসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide centralized fire detection system.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire alarm & detection system has not installed yet. 02.04.2023: CFDS drawing isn't approved yet. No drawing in factory.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide fire alarm system and call point.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire alarm & detection system has not installed yet. 02.04.2023: CFDS installation isn't started yet.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will install control panel for automatic fire detection and alarm system
অঞ্চাকিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire alarm & detection system has not installed yet. 02.04.2023: CFDS installation isn't started yet and no control panel found during visit.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	we will provide standpipe system according to NTPA guideline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Standard standpipe system (75 mm dia standpipe) is installed in the factory. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.
সংযুক্তসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequate number of hoses
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install 1 riser per 1000 m ² of floor area & Install adequate number of hose in floor area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle to be used in both of the stairways covering the floor area.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already we have completed.
অঞ্চাকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: Standard stand pipe system with 38 mm dia hosepipe is installed in the factory. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.

সংযুক্তিসমূহ (২)



২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install standard standpipe, hose and fire pump system to ensure required hose pressure as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the building.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.
সংযুক্তিসমূহ (১)	
<input checked="" type="checkbox"/>	

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install Siamese Connection.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory..
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide firepump.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least $1900 \times 75 = 142500$ liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will be taken action as soon as possible according to NTPA guide line.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	স্পৰ্ক হ্যানি
মন্তব্য	28.01.2021 Observations: No action has been taken yet to prepare this regarding issue. 22.08.2022: Factory has updated design/drawing & Submitted for approval. Fire stand pipe & hydrant system has not installed yet. 02.04.2023: Fire Hydrant drawing isn't approved yet. No drawing in factory. Installation work isn't started yet.