



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এসিই এ্যাপারেলস লিঃ		
ঠিকানা	Sataish Gazipura, Dag-744 ( P ), Tongi, Gazipur		
কারখানার কোড	GZP010		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরন: <a href="#">কঠামোগত মূল্যায়ন</a>		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderate high overstress has been found in edge column.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের ভিত্তিসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take engineer and he will complete this issue accordingly
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	10.08.2020: Started to work with Shahidullah & New Associates for Design Review. 02.11.2020: do not show any documents about design & drawing but agree to do complete remediation work 23 rd August 2021:No design drawing found on site.Only a core test report found.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুপারিশের ভিত্তিসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take engineer and he will complete this issue accordingly
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.08.2020: Completed their core test dated on 10.09.19 02.11.2020: Completed their core test dated on 10.09.19 23 rd August 2021:No design drawing found on site.Only a core test report found.

#### ১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের ভিত্তিসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take engineer and he will make loading plan and we will implement accordingly
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	10.08.2020: No load plan found but agree to produce and actively manage a load plan 02.11.2020: No load plan found but agree to produce and actively manage a load plan 23 rd August 2021:No design drawing found on site.Only a core test report found.

## ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water ponding has been found on roof top and no water proofing. Source of water Rain and others ( Joints of water pipe )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action accordingly
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.08.2020: No leakage found during inspection 02.11.2020: prevent the seepage of water from pipes and other sources. 23 rd August 2021:Water ponding not observed at roof.

### ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Proper slope should be maintained on the roof top.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action accordingly
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.08.2020: Sloping has been done on roof top 02.11.2020: No water ponding has been found during visit 23 rd August 2021:Water ponding not observed at roof.

### ২.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take engineer and he will cheeck the completed action accordingly.If need any alternate action we will complete
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	23 rd August 2021:No step taken in to remove water ponding . 23 rd August 2021:Water ponding not observed at roof.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	It has been found that there are many reinforcements are in expose condition on roof top in columns.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action accordingly
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.08.2020: Made column kicker to protect exposed rebar 02.11.2020: No exposed rebar has been observed on roof top. 23 rd August 2021:No exposed rebar found at roof.

#### ৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out ongoing maintenance works
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are monitoring continiously and we will take engineer for cheeck the issue.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	02.11.2020: No exposed rebar has been observed on roof top. 23 rd August 2021:No exposed rebar found at roof.