



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	আদিত্য ক্যাপশন লিঃ
ঠিকানা	Chandana, National University, Gazipur
কারখালার কোড	GZP011
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service and Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory Manager or Director needs to arrange fire safety training for the workers of the factory from proper authority time to time.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We will safety training from BGMEA or Fire service and civil defense or others authority.
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৮-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit The factory personnel have not arranged any fire safety training yet. On 01 November 2020: The factory personnel have not arranged any fire safety training yet. On 12 August 2021: The factory have not arranged any fire safety training yet.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	All the firefighting equipment is need to test with proper documents.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will test and record of fire equipment.
অধার্থিকার	ধর্মোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit The Extinguishers are found with checklists , but no periodic records are kept. On 01 November 2020: Extinguishers are found with checklists , but no periodic records are kept. On 12 August 2021: Extinguishers are found with checklists , but no periodic records are kept.

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will protect in conduits and covers to light fittings in storage.
অধার্থিকার	ধর্মোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit lighting arrangements were found without protective covering in storage areas. On 01 November 2020: Lighting arrangements were found without protective covering in storage areas. On 12 August 2021: During Visit lighting arrangements were not found in storage areas.

৪. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will maintain proper housekeeping in storage area according to NTPA guideline.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৮-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit Unspecified storage area and poor management of combustible were found. On 01 November 2020: Unspecified storage area and poor management of combustible were found. On 12 August 2021: Unspecified storage area and poor management of combustible were found

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Needs to have as built drawing with proper dimensions showing means of escape.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	One consultant has been already appointed to carry out the work, They will complete the work as per guideline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit no drawings were found. On 01 November 2020: As built drawing with machine laout is not ound during visit. On 12 August 2021: No drawings were found during visit.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take fire department pre-plan.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২২-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়েছিল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit fire department preplan not found. On 01 November 2020: Fire department preplan not found. On 12 August 2021: Fire department preplan was not found.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors of staircase enclosure need to be replaced by side swinging fire rated doors with self-closing mechanisms so that the staircase remains free from smoke and it needs to be opened in the direction of travel as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৯-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit collapsible doors and non rated red doors are mounted. On 01 November 2020: Collapsible doors and non rated red doors are mounted. On 12 August 2021: Some fire doors were found but not every exit were found with compliant doors , also some of their exit stairs are found locked

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrail on both sides of stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide handrail in stairways.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	গুরুত হয়গি
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit Hand rails were found only on one side and those rails are below than height standards. On 01 November 2020: Hand rails were found only on one side and those rails are below than height standards. On 12 August 2021: Hand rails were found only on one side and those rails are below than height standards.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Proper fire separation of child care within safe location
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Child care room is needed to be separated from other occupancies with 3 hours fire rated construction with 2 hours fire rated door.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide proper seperation in child care.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১২-০৯-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit Childcare room was not found in function. On 01 November 2020: Childcare room was not found in factory. On 12 August 2021: During Visit Childcare room was not found in function.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Illuminated emergency light needs to be covered in all floors, exits, staircases and aisles of all the factory buildings or sheds. The intensity of illumination by means of escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install illuminated emergency light in all floors.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৬-০৯-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit There were emergency lights available at limited places but not sufficient . On 01 November 2020: There were emergency lights available at limited places but not sufficient . On 12 August 2021: There were emergency lights available at limited places which are not sufficient .

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system ( signage, fire alarm and detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc. )
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install emergency backup power.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৬-০৯-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit No emergency backup power source can be distinguished . On 01 November 2020: No emergency backup power source can be distinguished . On 12 August 2021: No emergency backup power source can be distinguished .

## ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to ensure adequate numbers of exit signs which need to be visible from any positions and comply with the following conditions: ( a ) The color and design of lettering, arrows and other symbols on exit signs needs to be in high contrast with their background; ( b ) Words on the signs needs to be at least 150 mm with a stroke of not less 20 mm; ( c ) The source of illumination, contrast, intensity and luminance needs to be at least 50 lux, 0.5, 5.0 foot-candles and 0.2 cd/m <sup>2</sup> respectively.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide exit signs.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৩-১০-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit Some exit signs were mounted but they are neither adequate nor maintained properly On 01 November 2020: Some exit signs were mounted but they are neither adequate nor maintained properly On 12 August 2021: Some exit signs were mounted but they are neither adequate nor maintained properly

## ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide fire alarm system and call point.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১০-১০-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit No automated alarm system found mounted , even manually controlled alarms are not present. On 01 November 2020: No automated alarm system found mounted , even manually controlled alarms are not present. On 12 August 2021: No automated alarm system found mounted , only manually controlled alarms are present.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Minimum width and height of exit door
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to maintain minimum width of exit 0.9 m and height 2 m.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will expand exit door.
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit at 2nd and 3rd floor exit width is found standard On 01 November 2020: During Visit at 2nd and 3rd floor exit width is found standard On 12 August 2021: During Visit at 2nd and 3rd floor exit width is found standard

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Final exit-1&2 both need to be separated by 2 hour fire rate enclose construction and 1.5 hour fire rated composite door.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 01 November 2020: Factory have not taken any initiative regarding this issue On 12 August 2021: at 1st and 2nd floor some fire doors are provided but not sufficient.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will install of storage
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হচ্ছে
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 01 November 2020: Factory have not taken any initiative regarding this issue On 12 August 2021: Storage is found unpresidented and unseparated.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Generator room needs to be fire separated with 2 hours fire rated enclosure and 1.5 hour rated opening. Boiler room needs to be fire separated with 2 hours fire rated enclosure and 1.5 hour rated opening.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will install boiler, generator, sub-station and chemical room as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 01 November 2020: Factory have not taken any initiative regarding this issue On 12 August 2021: The generator room is found more than 20 feet away from building. separation can be confirmed.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exits connecting to the staircase need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening ( 2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide smoke proof staircase.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have installed fire-door like door but the doors are non standard. On 01 November 2020: Factory have installed fire-door like door but the doors are non standard. On 12 August 2021: Some exits are found fire rated, but not adequate or proper.

## ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide centralized fire detection system.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 01 November 2020: Factory have not taken any initiative regarding this issue On 12 August 2021: factory have not taken any initiative regarding this issue.

## ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	we will install control panel for automatic fire detection and alarm system
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 01 November 2020: Factory have not taken any initiative regarding this issue On 12 August 2021: Factory have not taken any initiative regarding this issue

## ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install proper standpipe system having at least 100 mm dia of standpipe. First aid hose system ( 38 mm nominal ) needs to be provided ( Ref. Fire Service Standard # 9 ) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA ( 20 m ) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility needs to be provided.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	we will provide standpipe system according to NTPA guideline.
অধার্থিকার	৬ শাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 01 November 2020: During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 12 August 2021: Below standard standpipe with inadequate pressure was found.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequate number of hoses
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install separate standpipes in each exit stairway with minimum 38 mm diameter of hose with variable nozzle.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will install hose pipe.
অধার্থিকার	৬ শাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 01 November 2020: Factory have not taken any initiative regarding this issue On 12 August 2021: Below standard standpipe with inadequate pressure was found.

## ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the building.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 01 November 2020: Factory have not taken any initiative regarding this issue On 12 August 2021: No fire pump present, water pressure found inadequate.

## ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install Siamese Connection.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবালি
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 01 November 2020: Factory have not taken any initiative regarding this issue On 12 August 2021: Factory have not taken any initiative regarding this issue

## ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide fire pump.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 01 November 2020: Factory have not taken any initiative regarding this issue On 12 August 2021: No fire pump present, water pressure found inadequate.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least $1900 \times 75 = 142500$ liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will be taken action as soon as possible according to NTPA guide line.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 10- AUG -2020 During Visit factory have not taken any initiative regarding this issue. On 01 November 2020: Factory have not taken any initiative regarding this issue On 12 August 2021: unsufficient overhead water storage was found.