



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মাসকো ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড (কম্পোজিট নীট গার্মেন্টস)
ঠিকানা	221-223, Khartail, Sataish Road, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP217
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating □ Electrical cables do not run through separate Service ducts □ Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical service duct.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	□ Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. □ Provide service duct for electrical cables.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.2021 cvv-1: A. ) No openings found unprotected by means of fire resistance. B. ) Cables went through service shaft in the underground and with the riser. C. ) No combustible materials found in the service duct. On 24-August-2021 ( CVV2 ): i ) No openings found unprotected by means of fire resistance. ii ) Cables went through service shaft in the underground and with the riser. iii ) No combustible materials found in the service duct.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No SLD on distribution panel □ Non-conductive mat not provided/ insufficient
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide relevant SLD on distribution panel
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.2021 cvv-1: A. ) Relevant SLD is present at every panel. B. ) Proper graded rubber mats are present under every panel. On 24-August-2021 ( CVV2 ): i ) Relevant SLD is present at every panel. ii ) Proper graded rubber mats are present under every panel.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> MDB installed on the wooden board <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB door not earthed <input type="checkbox"/> Loose or broken box/socket <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD <input type="checkbox"/> Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on nonflammable board. <input type="checkbox"/> Provide earthing to door of MDB/DB/SDB. <input type="checkbox"/> Repair broken socket <input type="checkbox"/> Provide duplicate earth leads for MDB.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.2021 cvv 1: A. ) Every MDB/DB/SDB is presented with as built SLD. B. ) No wooden board found under MDB. c. ) MDB/DB door is earthed properly. D. ) No loose box/socket found. E. ) Every panel including MDB has duplicate earth lead. On 24-August-2021 (CVV2): i) Every MDB/DB/SDB is presented with as built SLD. ii) No wooden board found under MDB. iii) MDB/DB door is earthed properly. iv) No loose box/socket found. v) Every panel including MDB has duplicate earth lead.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Undressed messy wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure secured connections with lug <input type="checkbox"/> Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.2021 cvv-1: a. ) They have used proper cable channel inside operation floor and also used good cable laying technique in the generator and sub room. On 24-August-2021 (CVV2): Undressed messy wiring/cables were not found

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide appropriate lightning protection system. ☐ Take necessary measures for identifiable Earthing pits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and work is on going.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.2021 cvv-1: A. ) Lightning protection system is installed on the shed top as per ACCORD reviewed design. On 24-August-2021 ( CVV2 ) : LPS was installed according to Accord design drawing.