

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মাসকো ইন্ডাঃ লিঃ (কম্পোজিট নীট গার্মেন্টস)
ঠিকানা	221–223, Khartail, Sataish Road, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 217
কালার কোড	

<b>াল্যায়নের ধর</b>	ণ: অমি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ডাণের তারি	<b>শ:</b> -
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Vertical clearance not adequate for Fire Engine	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure adequate access to Fire Engine	$\exists \mid$
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র	f	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ ৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	$\left  \cdot \right $
মন্তব্য	On 18 March 2021: The fire department connection is located outside of the building open to a clear road adeuate for fire engines.	$ brack \Big] \Big $

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Vertical clearance not adequate for Fire Engine
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগাৰ	T
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove overhead obstacles from access road.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত

On 18 March 2021: The fire department connection is located outside of the

building open to a clear road adeuate for fire engines.

#### পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন 🛮 Steel or temporary structure not conforming to Type-I construction on Roof-top of পৰ্যবেষ্কৰ building more than 4 storey high ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Remove temporary structure from roof top সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত 22-02-2016 *স*মশ্রমীমা সংশোধিত 05-05-5590 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা On 18 March 2021: Rooftop is not equipped with any temporary construction. মন্তব্য

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন II Steel or temporary structure not conforming to Type-I construction on Roof-top of পর্যবেষ্ণণ building more than 4 storey high ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	☐ Remove temporary structure from roof top
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
<b>স</b> মশ্রসীমা	
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	On 18 March 2021: Rooftop is not equipped with any temporary construction.

পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Inadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
<i>৬.১.</i> কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 18 March 2021: Design drawing is found approved from ACCORD.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	☐ Inadequate horizontal separation ☐ Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 18 March 2021: All mixed occupiencies are found properly separated.

# ৭. পর্যবেষ্ফণ

	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not
পর্ববেষ্ষণ	equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

# ৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	☐ Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	Initiative has been taken and they have complete this issue
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-2290
সময়সীমা	02-02-2010
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\fr
<u>মন্তব্য</u>	On 18 March 2021: Design drawing is found approved from ACCORD.

# ৮. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not প্ৰব্ৰেষ্ণ্য equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগৰি

# ৮.১. কার্যক্রম

	☐ Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Initiative has been taken and they have complete this issue
কাশক্রম	·
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	02-03-3390
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	71/( 111 19
<b>মন্ত</b> ব্য	On 18 March 2021: All Penetrations in the vertical walls are found sealed with rated
(F @ F	construction.

#### ৯. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Door width less than minimum Sum of the widths of doors less than required Door do not swing in the direction of flow Corridor and Passageways width less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	Initiative has been taken and they have complete this issue
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and they have complete this issue
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সমরসীমা	
সংশোধিত	07-07-7930
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	-1)/ III 1O
<u> মন্তব্য</u>	On 18 March 2021: Design drawing is found approved from ACCORD.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Door width less than minimum [] Others same as above
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	i i

# ১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel   Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 18 March 2021: All exits are found installed with standard Fire Doors that are of adequate width and operates standardly.

#### ১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Door width less than minimum Others same as above
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাভাগার	

# ১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শজ্ঞম	Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 18 March 2021: Corridors and ailses of escape route is found free from any obstacles.

পরিদর্শন	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Open grills in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not enclosed Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Max number of steps in a single flight more than 15 No Auto door closer Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শজ্ঞম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2590
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 18 March 2021: Design drawing is found approved from ACCORD.

পরিদর্শন between staircase not protected through smoke-proof enclosures \[ \] Open grills in walls between staircase and floor spaces. \[ \] The ground floor exits not enclosed \[ \] Number of পর্যবেষ্ণণ Handrails less than required \[ \] Stairway door not Fire Door \[ \] Max number of steps in a single flight more than 15 \[ \] No Auto door closer \[ \] Obstruction in Stairway \[ \] সাইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. \( \) The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape কাৰ্যক্ৰম from the premises. \( \) Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. \( \begin{align\*} \text{Where sliding doors are provided at } \end{align\*} \) final exits, these shall not be relied on for means of exit. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ <u>—</u> কারখানার Initiative has been taken and they have complete this issue কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস <u> চুডান্ড</u> সংশোধিত 02-05-5590 সমশ্বসীমা অগ্রগতির সংখ্যোধিত অবস্থা মন্তব্য On 18 March 2021: Interior stairs are found smoke proof from production floors.

### 

ক্যাটাগরি

	III Daniera ale describir de Grand ale inverse
_	☐ Remove obstructions from stairways
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	Initiative has been taken and they have complete this issue
<u> পাশক্রম</u>	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	07-07-7930
সময়সীমা	
<b>অগ্রগতির</b>	সংশোধিত
অবস্থা	
ਹ <b>ਗ</b> ਤਾ	On 18 March 2021: Some minor dynamic loads were found but the load did not sta
<b>মন্ত</b> ব্য	there for too long.

# ১৫. পৰ্যবেষ্ণ্ডণ পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Passageway less than required ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

<b>১.১. কার্বক্রম</b>	
কাৰ্যক্ৰম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	On 18 March 2021: Visible exit signs and easily identifyable escape routs were found. Exit signs are uniformly visible. No wiring protection issues were ound.

9	<u>১৬. প্রব্বেক্ষ</u> ণ	
l		
l	পরিদর্শন   । Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. ।। Naked lights in s	storage 🛚 📗
	পর্শবেষ্ষণ Others same as above (except ceiling height)	
	ক্যাপ	
	অ্ছটেম	
	ক্যাট্রাগরি	
1	127-14-1	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 18 March 2021: Storage area is found with adequate standard arrangements.

পরিদর্শন 🛮 Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. 🖟 Naked lights in storage 🖟 প্ৰশ্বেষ্ণণ Others same as above (except ceiling height) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার Initiative has been taken and they have complete this issue **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 07-07-2290 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা On 18 March 2021: Storage area is found with adequate standard মন্তব্য

arrangements.with proper clearance.

৮. পর্যবেষ্ণণ	্য. পর্ববেক্ষণ		
পরিদর্শন 📗	No Smoke and Heat Vents		
17(4 <del>2</del> \$4)	and these transfer vertes		
ক্যাপ  আইটেম			
ক্যাটাগরি			
,			
১৮.১. কার্যত্র	ञ्म		
কাৰ্যক্ৰম	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)		
সুপারিশের			
<u>ভিখ্যসূত্র</u>			
কার্থানার   কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস		
চুডান্ড সমশ্রসীমা			
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	On 18 March 2021: Storages are rearranged and kept under survielence as no vent is required.		

পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ ক্যাপ	প্র্যবেষ্ণ । No Smoke and Heat Vents	
আইটেম ক্যাটাগরি		
১৯.১. কার্যত	<sub>Þ</sub> ञ	
কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)	
কার্খীনার কার্যক্রম	initiative has been taken and they have complete this issue	
শুখ্রা।শকার চুডান্ত সমশ্রসীমা	্রপ্রযোগ্য নর –	
সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা	সংশোধিত	
<u> </u>	On 18 March 2021: Storages are rearranged and kept under survielence as no vent is required.	

পরিদর্শন   Lift lobby not enclosed and without Fire door   No Fire switch   Inappropriate Fire প্রবিশ্বন resistance rated Lift car door   No rules posted for use during Fire ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ৰাইটেম ক্যাডাগৰি  ২০.১. কাৰ্যক্ৰম  Provide enclosed Lift lobby with Fire door as part of the stair enclosure as
ব্যাটাগরি  ২০.১. কার্যক্রম  Provide enclosed Lift lobby with Fire door as part of the stair enclosure as
Provide enclosed Lift lobby with Fire door as part of the stair enclosure as
1 M S M 1
specified in the Guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্শানার Initiative has been taken and they have complete this issue
্ <mark>অগ্রাধিকার</mark> ৬ মাস চূড়ান্ড
বুড়াঙ   _   সম্বসীমা
সংশোধিত সমশ্মসীমা <sup>০১–০১–১১৭০</sup>
অগ্র <b>গতির</b> অবস্থা
New January On 18 March 2021: Lift Lobby also the landing of stair 1 is found properly separated and enclosed.

পরিদর্শন || Lift lobby not enclosed and without Fire door || No Fire switch || Inappropriate Fire পর্শবেষ্কণ resistance rated Lift car door || No rules posted for use during Fire ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Post emergency procedure notices in lift lobbies.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Initiative has been taken and they have complete this issue
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-229
সময়সীমা	02-02-3040
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	On 18 March 2021: Emergency procedures are posted in lift lobbies.

#### ২২. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন 🛮 No Fire Lift in buildings ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২২.১. কাৰ্যক্ৰম Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications কাৰ্যক্ৰম provided in the Guidelines. সুপাৰিশেৰ ভঁখ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত 52-50-2056 *স*মশ্রমীমা সংশোধিত 05-05-5590 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> সংখ্যোধিত অবস্থা On 18 March 2021: The internal lift system is designed as fire lift. মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ	পर्यत्यक्षन UNO Fire Lift in buildings		
শ্যাণ আইটেম ক্যাটাগরি			
২৩.১. কাৰ্যত্ৰ	চম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস		
চুডান্ত সম্যুসীমা	₹\$-0₹-₹0\$ <b>&amp;</b>		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		

On 18 March 2021: The internal lift system is designed as fire lift.

#### ২৪. পর্ববেষ্ণণ Directional signs missing \( \text{No Bangla and English Exit instructions in case of } \) পরিদর্শন emergency I No Bangla signs for lifts and stairs I Means of escape lack proper পর্ববেষ্কণ emergency lighting system ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional কাৰ্যক্ৰম signs at appropriate locations. সুপারিশের ভ**খ্যসুত্র** কারখানার Initiative has been taken and they have complete this issue কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 07-07-2290 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য On 18 March 2021: Directional exit and bangla and english instructions were found.

#### ২৫. পর্ববেষ্ণণ

|মন্তব্য

পরিদর্শন শুলি ভাষা বিষয় ব

#### ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency কাৰ্যক্ৰম lighting requirements of the Guidelines. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার Initiative has been taken and they have complete this issue কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-05-5590 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> সংখ্যোধিত অবস্থা মন্তব্য On 18 March 2021: Emergency lighting system is found standard.

২৬. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No Command Station	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৬.১. কার্য্য	<b>⊅</b> घ	ı
কাৰ্যক্ৰম	Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.	$\rceil  $
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	initiative has been taken and they have complete this issue	
অগ্রাধিকার   চুড়ান্ড	<u>৬ মাস</u> _	+
সমর্থসীমা সংশোধিত	02-02-2290	+
সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	+
মন্তব্য মন্তব্য	On 18 March 2021: Dedicated fire command station is found in the building.	$\exists    $

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	III NO Command Station		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	<u>আইটেম্</u>		
২৭.১. কাৰ্ <u>শ</u>	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর	7	
চুডান্ড সময়সীমা			
সংশোধিত সময়সীমা			
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	On 18 March 2021: Dedicated fire command station is found in the building.		

২৮. পর্ববেষ্ণ্ডণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Training of the Trainers not performed	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৮.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide training to the Trainers I Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue	
I -	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত	
মন্তব্য	On 18 March 2021: Fire drills and traing from trained trainers are found conducted and documented.	

	রিদর্শন 🛭 - র্ববেষ্কণ	Training of the Trainers not performed
অ	্যাপ Iাইটেম যাটাগরি	
	৯.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব্যুল্ভ ক্রম্ ব্যুল্ভ ক্রম্
	কাৰ্শক্ৰম	Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
	অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
	চুডান্ড সমশ্বসীমা	
	সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
	অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	মন্তব্য	On 18 March 2021: Fire drills and traing from trained trainers are found conducted and documented.

রদর্শন 🛮	Non–standard Cylinder color 🛘 Validation certificate not monitored regularly
াপ ইন্ট্যু	
াইটেম ।টোগরি	
০.১. কার্যত্র	<u>ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের	
ভ <b>খ্যসূত্র</b>	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির	সংশোধিত

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non-standard Cylinder color   Validation certificate not monitored regularly
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	☐ Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. ☐ Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 18 March 2021: Standard fire extinguishers are found mounted. Checklists and register for checking is found documented.

# ৩২. পর্যবেষ্কণ

	Non Standard Standpipe & Hose system Pressure in the standpipe is less than
পর্ববেষ্কণ	required. No Siamese connection available.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

# ৩২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. ☐ Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.
সপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সামা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	1// 11/ 19
মন্তব্য	On 18 March 2021: Design drawing is found approved from ACCORD.
·	

পরিদর্শন Non Standard Standpipe & Hose system Pressure in the standpipe is less than পর্যবেষ্ণণ required. No Siamese connection available.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

# Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.

specified by the Guidelines.

সুপানিশেন
তথ্যসূত্ৰ
কান্ত্ৰথানান কাৰ্যক্তম
আধিকান প্ৰযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত
সমন্ত্ৰসীমা
সংশোধিত
সমন্ত্ৰসীমা
অগ্ৰগতিন
অ্বশ্ৰয়

On 18 March 2021: Standard standpipe with adequate pressure at the most remote

point more than 150PSI is found installed. With standard hose pipe system.

# ৩৪. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম

৩৪.১. কার্যক্রম				
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements			
সুপারিশের				
ভ্খ্যসূত্র কারখানার				
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has been taken and they have complete this issue			
অগ্রাধিকার	৬ মাস			
চুডান্ড সময়সীমা	_			
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290			
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত			
মন্তব্য	On 18 March 2021: Design drawing is found approved from ACCORD.			

#### ৩৫. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

ক্যাটাগরি|

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	No fire pump present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৫.১. কার্য	হুম হুম
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার   কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রোজ্য নয়
চুডান্ত   সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 18 March 2021: Fire pump is found of positive suction , no priming is needed and standard automation.

যবেষ্দ্রণ। 🗀	No sand filled bucket $\square$ No water filled bucket $\square$ No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel utter/Helmet
ਹੀ <b>ਰ</b>	iccor/ Freimet
<u>াই্টেম</u>	
য়াটাগরি	
৬.১. কার্যত্র	
9.3. TI	p-1
	☐ Provide adequate number of additional
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Initiative has been taken and they have complete this issue
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	·
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-229
<u> </u>	
MACHINE	সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা	[4/(~   4@

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ	No automatic fire detection and alarm system
আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৭.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the automatic fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, ( with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্মীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	On 18 March 2021: Design drawing is found approved from ACCORD.

৩৮. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No automatic fire detection and alarm system	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩৮.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ	
কাৰ্শক্ৰম	Install the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ ৬ মাস	٦
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	]
মন্তব্য	On 18 March 2021: Automatic fire detection and manual call point with proper control panel is found installed. Proper sprinkler system is also found installed.	