



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	গেডিটেক্স লিটেচার লি.
ঠিকানা	Jarun, Kashimpur road, Konabari, Gazipur
কারখালার কোড	GZP222
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গীকৃত	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Iron section at Ground floor. Minimum width of aisle size is 0.85 meter, which does not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021(CVV1): Factory has provide passage way marking and it is now 0.9m and met their requirements for this CAP.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location – Iron section at Ground floor. Evacuation pathway was blocked by electrical distribution board & iron table at iron section Ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021 (CVV1) : The factory has met their requirements for this CAP. Temporary items are not found in aisles and passageway.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location – Finished goods & Accessories store at ground floor. Finished goods store was available at ground floor without fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated wall with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021 (CVV1) : Design and plan for fire detection with fire separation are found in the factory, During the visit time.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Finished goods & Accessories store at ground floor. Finished goods store was available at ground floor without fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated wall with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021 (CVV1) : During the visit time, fire separation of Finished goods store was found and installed fire rated door in the factory.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Iron section at ground floor. Insufficient aisle marking with arrow guiding was observed at ground floor iron section.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021 (CVV1) : 1) Sufficient aisle marking is found in the ground floor. 2) Directional signs is found(wherever necessary) 3) Iron section is not found in the ground floor.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At all floors. Insufficient emergency lighting is provided for evacuation pathway at all floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021 (CVV1) : Sufficient emergency lighting is provided for evacuation pathway at all floor.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021 (CVV1) : Design drawing of standpipe and hose system including dedicated fire pump is not found in the factory, During the visit time.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অংগগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021 (CVV1) : Dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power is not available in factory premises.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The water throw of jet is around 5m distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অংগগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021 (CVV1) : Standard standpipe system as well as fire pump system are not yet installed to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standpipe and first aid hose pipe performance is not checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021 (CVV1) : Fire hydrant system is not yet installed as per standard. This is an integrated part of fire hydrant system.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has approximate 3000 liters overhead water capacity & U.G.R.T was 20000 galon for fire uses. which is not fulfill the requirement of RMG duideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021 (CVV1) : Design drawing of dedicated water storage tank for firefighting operation is not found in the factory, During the visit time.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has approximate 3000 liters overhead water capacity & U.G.R.T was 20000 galon for fire uses which is not fulfill the requirement of RMG duideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	Observation From Visit On 21 March 2021(CVV1) : Dedicated storage tank for firefighting operation is not available in factory premises.