

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মিক নীট লিঃ
115)4DIBI	Chowdhury & Chowdhury city tower, 923, 928 & 930 Vogra, Joydevpur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 224
কালাৰ কোড	

ر।বংগের শরণ: आह्र भूल।।বेन পথ(বঞ্চলের জারিখ:		
. পর্ববেষ্ণন		
পরিদর্শন পর্বাবেষ্ণণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্শক্রম		
Fire drill shall be conducted quarterly (4 ti কাৰ্শজ্জ A record with picture mentioning date and writing for at least 3 years for the inspection	time of such drills shall be kept in	
সুপারিশের ভথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম We are conducting fire drill regularly.		
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর		
চুড়ান্ত সম্বসীমা		
সংশোধিত সমশ্বসীমা ^{৩১–০১–১১৭০}		
্ব্যাপ্তির সংশোধিত স্বিশ্বা		
মন্তব্য On 22-03-2021: Fire drill was conducted r	egularly	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Testing and record of fire–fighting equipment	
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যপ্ৰি	
ורוויוסו(אין	

২.১. কাৰ্যক্ৰম All the firefighting equipment is need to be tested and keep in records. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের <u>ত্থ্যসূত্র</u> কার্থানার We are testing & keeping records of fire equipments regularly কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত 28-06-2056 সম্বসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা On 22-03-2021: Fire fighting equipment tested regularly মন্তব্য

পূৰ্ববেষ্ষণ	
ার্থ চা Mi বিবেষ্কণ স্যাপ	nimum width of marked aisles
গাণ মাইটেম গাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰু	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure minimum width of aisles as follows: (a) Seats on both sides of the aisle 1 m (b) Seats on one side of the aisle 0.9 m
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have aisles marking in all floors.
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: Aisles marking found with proper width

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	otal width of aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient total width of marked aisles (5mm per occupant) at all the production building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have aisles marking in all floors.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্ত ব্য	On 22-03-2021: They have sufficient amount of aisles but aisles found blocked

· orbital control of the control of
 পর্যবেক্ষণ
পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্যবেষ্ণ্য storage area
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
e.১. কাৰ্যক্ ৰ ম
(.o. file)
কাৰ্যক্রম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্বজন We have protected lighting arrangements.
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশো ধিত সম্ব্যসীমা
অগ্রগতির সংশোধিত
অবস্থা
মন্তব্য On 22–03–2021: No naked wire was available on storage area

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্য Management of combustibles in storage area	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শজ্ঞম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	We are maintaining good housekeeping.
কাৰ্যক্ৰম	We are maintaining good nousekeeping.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
সমরসীমা	
সংশোধিত	07-07-7930
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	চল্মান
অবস্থা	ויוויין
মন্তব্য	On 22-03-2021: Combustibles are to be managed without good housekeeping.

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have as built drawing with proper dimensions showing all the means of escape.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are working on it.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	₹8-0%-₹0%
সংশোধিত সময়সীমা	%₽-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: As Built Drawing with machine layout and escape route was available

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Validity and full area coverage of fire license ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Fire license needs to be updated for full occupied area. সুপারিশের <u>ভূঁখ্যসূত্র</u> কারখানার We have valid fire license. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত <u>भूभग्रभी</u>भा সংশো্ধিত *\$6*−0*6*−₹0₹₹ সমশ্রসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য On 22-03-2021: Valid Fire licence was available

১. পর্ববেষ্ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101-11-1	
৯.১. কার্থ	<u> </u>
কাৰ্শক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable fire rated doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিণে তখ্যসূত্র	র
কার্থান কার্যক্রম	ৰ We are working on it.
<u>অগ্রা</u> খিব	ৰ ৬ মপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সী	
সংশোধি সমশ্বসী	
অগ্রগতি অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: Exit doors are all fire door

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrail on both sides of stairways.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have handrail on both side of all stairs.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%%-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: Handrails found on both side

১১. পর্ববেষ্ণণ	
শ্ব(বহ্মণ	ealing status of penetration and openings in rated walls and slab
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্শক্ৰম	Propagation of fire, smoke, gas or fume through the opening of fire resistive floors and walls need to be restricted by sealing such opening with an approved material which needs to have a minimum 2 hours fire resistance rating of the walls.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We have sealed all openings in rated walls and doors.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সম্বশ্নসীমা	
সংশোধিত সম্যুসীমা	\$6-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: No penetration found on spot

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ	
<u> আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Illuminated emergency light needs to be covered in all floors, exits, staircases and aisles of all the factory buildings or sheds. The intensity of illumination by means of escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার	We detection detection system.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	₹8-0%-₹0%
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%%-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	1/(" 1/9
<u>মন্তব্য</u>	On 22-03-2021: Emergency light with proper back up was available

১৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm and
পর্ববেষ্ণণ	detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

1 1	Emergency back-up power needs to be connected for (a) exit sign, (b) fire
কাৰ্যক্ৰম	alarm and detection system, (c) emergency lighting, (d) automatic fire
	detection and alarms systems.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	Ma haya amarganay haduun mayyar
কাৰ্যক্ৰম	We have emergency backup power.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	_
সংশোধিত	(1, 61, 262)
সময়সীমা	%
অগ্রগতির	Zio-millo E
অবস্থা	সংশোধিত
	On 22-03-2021: Emergency backup power for critical fire safety system (signage,
<u> মন্তব্য</u>	fire alarm and detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc
) was available

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to ensure adequate numbers of exit signs which need to be visible from any positions and comply with the following conditions: (a) The color and design of lettering, arrows and other symbols on exit signs needs to be in high contrast with their background; (b) Words on the signs needs to be at least 150 mm with a stroke of not less 20 mm; (c) The source of illumination, contrast, intensity and luminance needs to be at least 50 lux, 0.5, 5.0 foot-candles and 0.2 cd/m2 respectively.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have proper exit signs.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	\$७-०৮-२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: Exit signs were properly visible

১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Availability of fire department pre–plan
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	We are working on it
কাৰ্যক্ৰম	We are working on it.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	05-20-5074
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o \$ − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 22-03-2021: Fire department pre plan was not available

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগার	<u> </u>

কাৰ্যক্ৰম	At the final exit-1 and final exit-2, escape routes need to protect from ground floor area to provide protected paths of travel (2 hours fire rated construction with 1.5 hours fire rated opening) till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We have ordered fire door for final exit route seperation.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	05-20-507
সংশোধিত সময়সীমা	0 & -0 % - 5 0 5 @
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: Final exit route was proprly separated

১৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Proper fire separation of child care within safe location
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

[কাশক্র ন	Child care room needs to be separated from other occupancies with 3 hours fire rated construction with 3 hours fire rated door.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We have ordered fire door for child care seperation.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ড সময়সীমা	05-20-5029
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o (₹ − 0 % − ₹ 0 ₹ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: Child care system was not available

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাডাগার 	

১৮.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have ordered fire door for storage areaseperation.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	02-20-709
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ≤ o ≥ ⊗
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তবা	On 22-03-2021: Storage area was fire separated

Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
্র জন
Generator and sub-station room needs to be fire separated with 4 hours fire rated enclosure and 2 hour rated opening having direct access from outside.
इ
अ We will separate generator and substation room.
ৰ ৬ মাস
05-70-5074
0.6. − 0.7 − 5.0.5.@
সংশোধিত্ত
On 22–03–2021: boiler, generator, sub–station room was outside floor area and they were separated

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	re and smoke protection of staircases	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাৰ্ভাগার		
২০.১. কার্য্য	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	All the exits connecting to the staircase-1 and staircase-2 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all through the stairway to the final exits.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র]
কারখানার কার্যক্রম	We are working on it.	1
<u>অগ্রা</u> খিকার	া ৬ মাস	7
চুডান্ড সমশ্রসীমা	05-70-507d]
সংশোধিত সময়সীমা	○ ﴿ - ○ ఏ - २ ○ २ ⑨]
Trans-		7

On 22-03-2021: Staircases are found fire and smokeproof

১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	re separation and smoke protection in basement area with lobby
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰ	_{प्र} म
কাৰ্শক্ৰম	Factory need to have 2 hours rating for walls (enclosure) and 1.5 hours for door openings fire separated & smokeproof in the basement area with lobby.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	we are working on it.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	02-50-2059
সংশোধিত সময়সীমা	0 & -0 % - 5 0 5 @
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: They install fire door to basement area to make it fire proof

২২. পর্যবেষ্ণণ

অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

সংশোধিত

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যানগরি	
THE REPORT OF THE PERSON OF TH	—

কাৰ্শক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have ordered for smoke detectors.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	05-70-507d
সংশোধিত সময়সীমা	o ⟨⟨ − o ⟩⟨ − ₹ o ₹ ⟨∅
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: centralized fire detection system was available

২৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install both automatic and manual fire alarm system.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	05-20-5029
সংশোধিত সময়সীমা	o (₹ − o ½ − ₹ o ₹ o
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: They install fire alarm system with call point as per as the guideline

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ	
আহড়েশ ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic fire detection and alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises.
সুপারিশের	
<u>ত্তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	We will install conrol panel for fire detection system.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	07-20-2029
সংশোধিত সমশ্রসীমা	0 & -0 % - 5 0 5 @
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: Controll panel was available on factory

২৫. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 100 mm diameter of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) needs to be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility needs to be provided.
সপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install proper standpipe system
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	07-20-709
সংশোধিত সময়সীমা	o € − o % − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22-03-2021: Standard standpipe ssytem was available on factory
	-

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	dequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্য	ক্ রম
কাৰ্যক্ৰম	Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & 38 mm diameter of hoses with variable nozzle need to be installed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্শক্রম	we have adequate noses.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্মীমা	05-70-5074
সংশোধিত সমশ্রসীমা	06-09-404@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> </u>	On 22-03-2021: Number of hose was adequate

২৭. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	aximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৭.১. কার্ <u>শ</u> ত	221
(1. 0. TI 14	
কাৰ্যক্ৰম	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will update hydrant system with enough presuure.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	05-20-5029
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ≤ o ≥ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	On 22-03-2021: Hose pressure was adequate as per guideline

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì

	·
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	We will update hydrant system with siamese connection
কাৰ্যক্ৰম	We will apadic flydratic system with sidnese conficction
অগ্রাধিকার	৬ ঘাস
চূডান্ড সময়সীমা	05-20-5074
সংশোধিত	
সময়সীমা	06-07-505@
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	On 22-03-2021: Siamese connection was available on spot

২৯. পর্যবেষ্ণণ

পর্ববেষ্ক্রণ Ava	ailability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ্	
আহডেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	capacity for defined pressure in the femote place of the factory.
কানক্রন	we will update nydrant system with dedicated life pump.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চূডান্ড সমশ্রসীমা	0
সংশোধিত সময়সীমা	o € − o % − ₹ o ₹ ⊚
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	On 22-03-2021: They have fire pump of 750 gpm

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ	
আহভেশ ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure t feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water
7101Crm-1	storage tank.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will ensure sufficient water capacity.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	05-20-5029
সংশো ধি ত সমশ্রসীমা	○ & - ○ % - ₹ ○ ₹ ⊚
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	On 22-03-2021: They have resourver of 93000 us galon