

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্ক শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মিড লাইন সোমেটার লিঃ
ঠিকানা	Lane # 1, Road # 4, Word # 1, Baroboyka, Gazipur Sadar, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 228
কালার কোড	

ায়লের ধর	় শঙ্কা মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারি
প ৰ্ববেষ্কণ		
ান্দশশণ ব্যবেক্ষণ <mark>০</mark> ৷	ocation–All exit doors at egress route The exi eel, collapsible security gate type, steel swin pen in the direction of the travel.	t doors in the egress route are sliding ag, glass swing type doors and do not
সাপ াইটেম সাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the a should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agr	reed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	26-22-5026	
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0b-2022	
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি	
অবস্থা		

২. পর্যবেষ্ণণ

1	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ _C	Location-All exit doors at egress route The exit doors in the egress route are sliding steel, collapsible security gate type, steel swing, glass swing type doors and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যান্ত্রগুরি	

কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্ন্থানার কার্বক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	29-22-502B
সংশোধিত সময়সীমা	\$6-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>্বা (১)</u> মন্তব্য	On 29-08-2021: They have not started any initiative for this cap.

৩. প্রব্র	୭. প्रग्(बश्कन	
পরিদর্শ পর্ববেষ্	Location–West side power room Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at electrical substation, generator and boiler room which is located adjacent to final way to outside.	
ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটার্গ	त्र वि	

	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
কাৰ্শক্ৰম	2 hours fire rated doors at generator, boiler and substation room.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
কা শ ্ৰুম	
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ মগু।
চুডান্ <u>ড</u>	<i>56-55-5056</i>
<u> </u>	
সংশোধিত	%
সময়সীমা	
অগ্রগতির	শুরু হয়নি
অবস্থা	
	On 29-08-2021: They have not submitted any design for separation and could not
মন্ত ব্য	show any receive copy for submitting design of Fire Separation but they have
	physically installed Fire door in boiler room.

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–West side power room Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at electrical substation, generator and boiler room which is located adjacent to final way to outside.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

3.১. কাৰ্যক্ৰম	[
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at generator, boiler and substation room.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	06-08-507
সংশোধিত সমশ্বসীমা	o & − o \$ − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	On 29–08–2021:They have not submitted any design for separation and could not show any receive copy for submitting design of Fire Separation but they have physically installed Fire door in boiler room.

<u>৫. প্রথবেখ</u>	<u> </u>
পরিদর্শন	Location–West side power room Generator, boiler and substation romm exita are
পর্ববেষ্ক	directly open to the production area window and exits.
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাভাগাৰ	

(৫.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at generator, boiler and substation room.		
সুপারিশের			
্ <u>ত</u> িখ্যসূত্র			
কারখানার	Marakina kan kana tahun katakan kan angada angada angahin dina kan		
কাৰ্যক্ৰম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	7 <i>6</i> -77-507 <i>6</i>		
সংশোধিত সময়সীমা	%6-0₽-5055		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি		
	On 29-08-2021: They have not submitted any design for separation and could not		
মন্তব্য	show any receive copy for submitting design of Fire Separation but they have		
	physically installed Fire door in boiler room.		
	1		

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location–West side power room Generator, boiler and substation romm exita are
পর্ববেষ্ণণ	directly open to the production area window and exits.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at generator, boiler and substation room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	06-08-5074
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o & − o % − ₹ o ₹ · ®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	On 29-08-2021: They have not submitted any design for separation and could not show any receive copy for submitting design of Fire Separation but they have physically installed Fire door in boiler room. They remove substation roon near from production area

৭. প্রথবেক্ষ	ন. প্ৰ-(বঞ্চণ	
	Location–All Production area The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

৭.১. কার্যত্র	.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.	
সুপারিশে তখ্যসূত্র	=	
কার্গ্থানা কার্বক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.	
অগ্রাধিকা	ৰ ৬ মপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীম	26-27-502B	
সংশোধিত সমশ্বসীম	5	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি	
মন্তব্য	On 29-08-2021: They have submitted Detection drawing to head office , got reviewed and they have adjoined manual detectors.	

Location-All Production area The factory has not implemented automatic detection প্রিদর্শন system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm প্রবেষ্ণন activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

ক্যাপ

আইটেম
ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার No action has been taken but they have agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 06-08-2029 সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-03-2029 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> চলমান অবস্থা On 29-08-2021: They have submitted Detection drawing to head office, got মন্তব্য reviewed and they have adjoined manual detectors.

৯. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন্ Location–Production floor Insufficient nos of standalone ditectors is installed.	
ক্যাপ আইটেম	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.	

7· •• · () () · ()	
Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.	
No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.	
৬ সম্ভাহ	
7 <i>6</i> -77-507 <i>6</i>	
\$७-°b-₹°₹₹	
চলমান	
On 29-08-2021: They have submitted Detection drawing to head office , got reviewed and they have adjoined manual detectors.	

১০. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Location–All production floor The factory has not implemented fire alarm, call point & পর্যবেষ্ণণ detection system.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

০.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
<u> মন্তব্য</u>	On 29–08–2021: They have submitted Detection drawing to head office, got reviewed and they have adjoined manual detectors.

১১. প্রব্বেশ্ব	55. প্রব্রেশ্ব		
পার্দশন	No dedicated fire numb is available for fire fighting		
পর্যবেষ্ণণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.		
कगश			
4)11			
ক্যাটাগরি			

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	<i>50-22-3050</i>
সংশোধিত সময়সীমা	\$&−0B−2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি
মন্তব্য	On 29-08-2021: They have not submitted any fire pump, hydrant design to hear office. And could not show any receive copy and not found in physically.

১২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ı

১২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার No action has been taken but they have agreed to complete within timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত 96-08-5079 **गमग्रीमा** সংশোধিত 08-02-2029 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা On 29-08-2021: They have not submitted any fire pump, hydrant design to head মন্তব্য office. And could not show any receive copy and not found in physically.

ভ. শ্ববেশ্বণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ia of standpipe is fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose is 1 inch.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101111	
১৩.১. কার্যত	<u>क्र</u> म
l —	Deplete evicting 4 inch hase nine with 4 5 inch hase nine to meet the requirement.
কাৰ্যক্ৰম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement
	of RMG guideline.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	20-22-5020
সংশোধিত	
সমর্মীমা	\$\$-0F-3033
<u>অগ্রগতির</u>	m = enfo
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মন
<u> মন্তব্য</u>	On 29-08-2021: Not found in fcatory according to standard rules.

১৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন The water throw of jet is around 7 ft distance. Hose pipe water pressure is lower than পর্যবেষ্ষণ the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার No action has been taken but they have agreed to complete within timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 96-08-5079 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 08-03-2029 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য On 29-08-2021: Not found in fcatory according to standard rules.

১৫. পর্ববেষ্ণণ	৫. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	candpipe and first aid hose pipe performance is not checked periodically.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৫.১. কার্যত	চম্	
কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নর	
চুডান্ত সম্যুসীমা	29-20-502 <i>6</i>	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	On 29-08-2021: Not found in factory.	

১৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Winding and werehouse area was not included in fire license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সময়সীমা	<i>56-77-509 €</i>
সংশোধিত সময়সীমা	%%-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্যনি
মন্তব্য	On 29-08-2021: They could not show any documents regarding this.

৭. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	ne factory has no any licensed boiler operator.	
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১৭.১. কার্যত্র	ম্	
কার্যক্রম সুপারিশের	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	\exists
ু শান্ত্রন ভখ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চূড়ান্ড সময়সীমা	28-77-5078	
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-∘b-₹∘₹₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	On 29-08-2021: They could not show any documents regarding this.	╛