



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	আলী গার্জেন্টন লিঃ
ঠিকানা	8, Dagerchala, National University, Gazipur-1704
কারখালার কোড	GZP015
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High over stress has been found in edge column and moderate overstress in corner column.
কার্য আইটেম ক্ষেত্রগুলি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Areas of overstress should not to be used for storage. Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমের কার্যক্রম	Identified area is not being used as storage area. We will make agreement with DEA firm & they will take action accordingly.
অ্যাডিক্ষন	বাবোজ্জা লন
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৬-২০১৬
সংস্থাপিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অঙ্গাতির অবস্থা	শুরু হয়েনি
মন্তব্য	July 9, 2020: No contract and contact were done with any of the firms about DEA and Structural design drawings 11.11.2020: No contract and contact were done with any of the firms about DEA and Structural design drawings 21.01.2021: Factory management do not started any remediation work according to CAP but agree to do remediation work.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by cores (100mm diameter) or existing cylinder strength data for all the columns or cores from a minimum of 4 non-critical columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমের কার্যক্রম	100 mm dia concrete core test will be started soon as part of DEA.
অ্যাডিক্ষন	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৬-২০১৬
সংস্থাপিত সময়সীমা	-
অঙ্গাতির অবস্থা	শুরু হয়েনি
মন্তব্য	July 9, 2020: No contract and contact were done with any of the firms about DEA and Structural design drawings. 11.11.2020: Factory management do not started any structural remediation work. No documents are found during visit. 21.01.2021: Factory management do not started any remediation work according to CAP but agree to do remediation work.

#### ১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment (DEA) of Factory to be commenced as per the scope of Chapter 6.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমের কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment (DEA) of the Factory will be commenced soon.
অ্যাডিক্ষন	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৬-২০১৬
সংস্থাপিত সময়সীমা	-
অঙ্গাতির অবস্থা	শুরু হয়েনি
মন্তব্য	July 9, 2020: No contract and contact were done with any of the firms about DEA and Structural design drawings. 21.01.2021: Factory management do not started any remediation work according to CAP but agree to do remediation work.

#### ১.৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. Detail Engineering Assessment to be completed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমের কার্যক্রম	Loading plan will be produced and actively managed under DEA and we will take action accordingly.
অ্যাডিক্ষন	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৭-২০১৬
সংস্থাপিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অঙ্গাতির অবস্থা	শুরু হয়েনি
মন্তব্য	July 9, 2020: No contract and contact were done with any of the firms about DEA and Structural design drawings. 11.11.2020: Factory management do not started any structural remediation work. No documents are found during visit. 21.01.2021: Factory management do not started any remediation work according to CAP but agree to do remediation work.

#### ১.৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রমের কার্যক্রম	After completing DEA the load plan will be implemented and continued.
অ্যাডিক্ষন	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৭-২০১৬
সংস্থাপিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অঙ্গাতির অবস্থা	শুরু হয়েনি
মন্তব্য	July 9, 2020: No contract and contact were done with any of the firms about DEA and Structural design drawings. 11.11.2020: Factory management do not started any structural remediation work. No documents are found during visit. 21.01.2021: Factory management do not started any remediation work according to CAP but agree to do remediation work.

## ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	An undocumented corrugated iron (CI) shed found on the roof top which covers 75% of the roof.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to verify the integrity of additional floor and billboard on entire structure and prepare as built drawings accordingly under the part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take engineer and he will take action accordingly under DEA.
অধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	July 9, 2020: Iron Shed on the rooftop has been removed completely 11.11.2020: Iron Shed on the rooftop has been removed completely 21.01.2021:An undocumented corrugated iron (CI) shed removed from the roof.

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Over loading due to stored fabric roll found at 4th floor. Height of clothing stack is 8' and weight around 140 psf.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All Storage loading to be reduced to less than 2kN/m <sup>2</sup> until completion of Detail Engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্বনালার কার্যক্রম	We have removed all storage materialin the ground floo.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অনুগ্রহিত অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	July 9, 2020: Overload found on the 6th floor too, as there were so many unused tables and machines. 11.11.2020: Overloading has been found on the 6th floor as there were so many unused tables and machines are stored. 21.01.2021:Overloading has been found on the 6th floor as there were so many unused tables and machines are stored.

### ৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্বনালার কার্যক্রম	We will make agreement with DEA firm & they will take actoin accordingly.
অংগীকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অনুগ্রহিত অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	July 9, 2020: No contract and contact were done with any of the firms about DEA and Structural design drawings. 21.01.2021:Factory management do not started any remediation work according to CAP but agree to do remediation work.

### ৩.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্বনালার কার্যক্রম	We have completed removing all clothing stake in the ground floor.
অংগীকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	-
অনুগ্রহিত অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	July 9, 2020: No contract and contact were done with any of the firms about DEA and Structural design drawings. 21.01.2021:Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.

### ৩.৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan and manage floor loading.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্বনালার কার্যক্রম	load plan will be followed and Continue at all floor plates.
অংগীকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অনুগ্রহিত অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	July 9, 2020: No contract and contact were done with any of the firms about DEA and Structural design drawings. 11.11.2020: Factory management do not started any structural remediation work.No documents are found during visit. 21.01.2021:Need to produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.

## ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water ponding found at roof top due to rain water and leakage of pipe.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Leakage of water supply system should be repaired properly and maintain proper sloping for discharging stored water.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	we have make proper slope and drainage around the roof.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৭-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	July 09,2020: Water ponding found on the rooftop near the water tank. Some dampness were found on the rooftop staircase area. 11.11.2020: Water ponding found on the rooftop near the water tank. Some dampness were found on the rooftop 21.01.2021:There is no drainage system in roof to discharge rain water.Need to make proper slope and drain on roof.