



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এবালজেলম কম্পোজিট গিটিং ইন্ডাঃ (ধ্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	3/A, Badam, Tongi, Gazipur
কারখালার কোড	GZP024
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Conductivity and record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory needs to conduct fire drill quarterly (4 times a year) under the fire safety plan and needs to kept the written record of such drills for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতিৰ অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : They didn't perform any fire drill. On 26-01-2021 (CVV3) : Fire drill document is not found in the factory during the visit. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : No document is found regarding fire drill during the visit. On 22-08-2021: No document is found regarding fire drill during the visit.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	ক্লোচ হ্যালি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : They didn't check their firefighting equipment properly and no checklist available On 26-01-2021 (CVV3) : No document/record is found in the factory for testing and maintenance of fire-fighting equipment. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : No testing documents and records of fire fighting equipment's are found during the visit. On 22-08-2021: No testing documents and records of fire fighting equipment's are found during the visit.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Minimum and Total width of marked aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have marked aisles in all working floor according to 0.9m for one side seat and 1.0m for both side seat.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Aisles marking was not available on factory On 26-01-2021 (CVV3) : Factory has been not taken action. Aisles marking not found in the whole premises. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : No aisles marking are found in the whole factory. On 22-08-2021: No aisles marking are found in the whole factory.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	ক্লোচ হ্যাণ্ডি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Naked wire found on store On 26-01-2021 (CVV3) : No lighting arrangement with protected covers and conduit in storage area. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : protective covers and conduits was not found in storage area. On 22-08-2021: protective covers and conduits was not found in storage area.

৫. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020: Combustibles are found without good housekeeping. On 26-01-2021(CVV3) : Factory has been not taken action. Housekeeping management for combustibles in storage areas are not maintained in proper manner. Observation From Visit On 24-05-2021(CVV4) : Storage arrangement remain same as previous. On 22-08-2021: Storage arrangement remain same as previous.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to seal the penetration in rated wall/slab by 2 hours fire rated materials both the internally and externally.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Some Penetration found on different sections of the factory. On 26-01-2021 (CVV3) : Penetration and openings walls and slab are found in the factory, During the visit time. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : On 22-08-2021: Penetration and openings walls and slab are found in the factory, During the visit time.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire protection system in kitchen area (fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers)
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Kitchen needs to be protected from other floors and make available fixed temperature type detectors and portable extinguishers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রণীর অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : No fire protection system found on kichen area On 26-01-2021 (CVV3) : portable extinguishers are found in kitchen area , but not available fixed temperature type detectors, During the visit time. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Kitchen area arrangement remain same as previous. On 22-08-2021: Kitchen area arrangement remain same as previous.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Exit signs were not adequate On 26-01-2021 (CVV3) : All exit signs are found non-functional during the visit. Exit signs are not illuminated also. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Illuminated exit signs are found but not functional and directional exit signs are not found at any floor of this building during the visit. On 22-08-2021: Illuminated exit signs are found but not functional and directional exit signs are not found at any floor of this building during the visit.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequate number of portable fire extinguishers
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install sufficient number of extinguishers in the working floor according to NTPA guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : number of portable fire extinguishers were not adequate. They also didn't check it properly. On 26-01-2021 (CVV3) : Portable fire extinguishers are found in the factory, During the visit time. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : sufficient number of extinguishers was found in the factory. On 22-08-2021: sufficient number of extinguishers was found in the factory.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of As Built Drawing with machine layout and escape route
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যব্যালার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : As Built Drawing with machine layout and escape route was not available On 26-01-2021 (CVV3) : As built drawing with machine layout & escape route are not found during the visit time. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : As-built drawing with machine layout is not available in the factory. On 22-08-2021: As-built drawing with machine layout is not available in the factory.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire safety training obtained from BGMEA or Fire service and Civil Defense or Others
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : No training obtained by factory concern On 26-01-2021 (CVV3) : Document or record or certificates regarding fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense is not found during the visit. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Factory has not arranged any training from BGMEA or FSCD or others. Training documents are not found during the visit. On 22-08-2021: Factory has not arranged any training from BGMEA or FSCD or others. Training documents are not found during the visit.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable fire rated doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Sliding and collapsible doors found during the visit On 26-01-2021 (CVV3) : Collapsible gates with locking provisions are found in each exit of all floors. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Collapsible steel doors with locking feature are found in both stair. On 22-08-2021: Collapsible steel doors with locking feature are found in both stair.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	ক্লোর হ্যাণি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020: Handrails found on one side of stairs On 26-01-2021 (CVV3) : Both side handrails are not found in all stairs of the building. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Handrails on both sides are not found at all stairways On 22-08-2021: Handrails on both sides are not found at all stairways

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of flammable liquid
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Flammable liquids need to be stored in conformity with relevant regulations. Stacks need not be piled so high as to make them unstable under fire fighting conditions and in general they shall not be more than 4.5 m in height.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Flammable liquids kept haphazardly on chemical store On 26-01-2021 (CVV3) : Management of flammable liquid areas are not maintained in proper manner. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Flammable liquid area arrangement remain same as previous. On 22-08-2021: Flammable liquid area arrangement remain same as previous.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রণীর অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Emergency light not available on factory premises On 26-01-2021 (CVV3) : Emergency lights are not installed yet in the factory. So required illumination level is not found in aisle, escape route etc. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Illuminated emergency lighting are not found in floors, exits & stairs from ground to fourth floor. On 22-08-2021: Illuminated emergency lighting are not found in floors, exits & stairs from ground to fourth floor.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system (Signage, fire alarm and detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Emergency backup power for critical fire safety system (Signage, fire alarm and detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) was not installed On 26-01-2021 (CVV3) : Emergency power back up like IPS or other source is not found in the factory. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Emergency backup power is not found for critical fire safety system during site visit. On 22-08-2021: Emergency backup power is not found for critical fire safety system during site visit.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	ক্লোচ হ্যাণি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : No fire plan found on factory On 26-01-2021 (CVV3) : Fire safety pre-plan is not available in the factory during the visit. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Fire department pre-plan was not found On 22-08-2021:Fire department pre-plan was not found

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area need to be protected with 2 hour rated construction and 1.5 hour rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : No fire door installed on storage area On 26-01-2021 (CVV3) : Storage area is not separated from production floor by fire rated construction, During the visit time. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : There has been no progress in this work. As it was before, now it is. Storage area is found not fire separated. On 22-08-2021: There has been no progress in this work. As it was before, now it is. Storage area is found not fire separated.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Final exit route-1(Stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance including ground floor and need to be protected from the knitting section at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Sliding door found on final exit route. On 26-01-2021 (CVV3) : Final exit (exit-1) route is not separated by fire rated construction in the factory, During the visit time. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : There has been no progress in this work. As it was before, now it is. Final exit routes of main stair at ground floor is not fire rated. On 22-08-2021: There has been no progress in this work. As it was before, now it is. Final exit routes of main stair at ground floor is not fire rated.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Boiler, generator, sub-station and chemical room needs to be protected by 4 hours fire rated construction with 2 hours fire rated doors from the others occupancies.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : boiler, generator, sub-station and chemical room are not separated to each other and from production area On 26-01-2021 (CVV3) : No fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room in the factory, During the visit time. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : A Boiler, generator, sub-station and chemical room is found not fire separated. On 22-08-2021: Boiler, generator, sub-station and chemical room is found not fire separated.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of stairways
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Both of the staircases need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2hours rated enclosure and 1.5 hours rated door) and provide the protected route from all though the stairway to the final exits.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Stairways were not fire and smoke proof On 26-01-2021 (CVV3) : All stairs of the building are not fire and smoke proof due to nonrated door found in all exit of the all floors. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : All exit staircases are found unprotected and no fire rated door is found yet at ground and 1st floor. Staircases are found not fire and smoke protected as non-rated collapsible steel doors are found in all the exit stairs from ground to fourth floor. On 22-08-2021: Staircases are found not fire and smoke protected as non-rated collapsible steel doors are found in all the exit stairs from ground to fourth floor.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Centralized fire detection system is not installed On 26-01-2021 (CVV3) : Factory has been not taken action. Centralized fire detection & alarm system has not installed yet in the factory. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Centralized fire detection system is not installed yet. On 22-08-2021:Centralized fire detection system is not installed yet.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Fire alarm system and call point was not installed On 26-01-2021 (CVV3) : Factory has been not taken action. Centralized fire detection & alarm system has not installed yet in the factory. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Fire alarm system and call point are not installed yet. On 22-08-2021: Fire alarm system and call point are not installed yet.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : Control panel for automatic detection and alarm system is not available On 26-01-2021 (CVV3) : Factory has been not taken action. Centralized fire detection & alarm system has not installed yet in the factory. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Control panel for automatic fire detection and alarm system is not installed. On 22-08-2021: Control panel for automatic fire detection and alarm system is not installed.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install proper standpipe system having at least 75 mm diameter of riser.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : No hose pipe or standpipe system available on the factory. (Not even a single one) On 26-01-2021 (CVV3) : Factory has been not taken action. Standard standpipe system is not installed yet. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Standpipe and hose system is not found throughout the factory. On 22-08-2021: Standpipe and hose system is not found throughout the factory.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to be installed by 1 riser per 1000 sqm of floor area with at least 38 mm dia of hoses
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : No hose pipe available on the factory. (Not even a single one) On 26-01-2021 (CVV3) : Factory has been not taken action. Standard standpipe system is not installed yet. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Factory has not installed any types of standpipe & hose system till now. On 22-08-2021: Factory has not installed any types of standpipe & hose system till now.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at highest point
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ ঘাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : No hose pipe available on the factory. (Not even a single one) On 26-01-2021 (CVV3) : Maximum hose pressure of throwing water at most remote point could not verify as the factory has not installed standpipe system yet. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Standpipe and hose system as well as fire pump are not yet installed to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building. On 22-08-2021: Standpipe and hose system as well as fire pump are not yet installed to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যব্যালার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : No siamese connection available On 26-01-2021 (CVV3) : Siamese connection for fire department are not found in the factory, During the visit time. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : No Siamese connection for fire department. On 22-08-2021: Siamese connection for fire department are not found in the factory, During the visit time.

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যব্যালান কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : No fire pump present On 26-01-2021 (CVV3) : dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power are not found in the factory, During the visit time. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power is not installed in factory premises. A centrifugal pump is found for filling the overhead tank. On 22-08-2021: Dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power is not installed in factory premises. A centrifugal pump is found for filling the overhead tank.

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least $1900' \times 75 = 142500$ liters water storage tank.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ ঘাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 12-07-2020 (CVV1) : Angels Composite Knitting Ind, Ltd replaced by Knit Avenue (unit 2) . They have not started any remediation work till now though they were supposed to submit design drawing but currently concern person does not know anything about it. On 21-10-2020 (CVV2) : No underground resourver or overhead tank available. On 26-01-2021 (CVV3) : Water capacity for fire-fighting are not found in the factory, During the visit time. Observation From Visit On 24-05-2021 (CVV4) : Dedicated water storage tank is not found with sufficient storage capacity. On 22-08-2021: Dedicated water storage tank is not found with sufficient storage capacity.