

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মিলিনিয়াম এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Masimpur Cooperative Market Society, Plot # 37, Block-B, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 229
কালার কোড	

ার্যনের ধরণ	i: र्जाश्चे भूना।यन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্কণ		
INGERTAL CO	ocation – 4th to 7th floor Direct route of acces ontinuous passage ways and aisles, which are ostacles. 4th to 7th floor evacuation pathway	not maintained free of permanent
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensur-	e the minimum width.
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
	1	I I

প্রিদর্শন Location – 4th to 7th floor Direct route of access to required exit is provided through
প্রবিষ্ণ continuous passage ways and aisles, which are not maintained free of temporary items, passage way obstacles by machine and workers.
कार्ष
আইটেম
ক্যাটাগবি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ম্ভ
भूम्प्रमाम
সংশোধিত ১৯-১৯-১৯৭০
거짜리게
অগ্রণতির
অবস্থা মন্তব্য
৯. পর্ববে ষ্ণণ
পরিদর্শন Location – All exit doors in egress route The exit doors in the egress route are পর্যবেষ্ণনা collapsible security type gate and do not open in the direction of the travel.
ৰ্মাপ
অইটেম
ক্যাটাণবি
৩.১. কার্যক্রম
Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
কাৰ্যজম type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door
should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্শক্ৰম <mark>অগ্ৰাধিকাৰ</mark> ৬ সপ্তাহ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য 56-0P-5055

Aবিদৰ্শন Location – All exit doors in egress route The egress doors are collapsible security type gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.	ž
ক্যাপ	
অ্ছটেম	
ক্যাটাগরি	
·	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
	_
Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.)
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	\dashv
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত	
प्रभाव -	
	-
সংশো ধিত ১৬-০৮-২০২২	
प्रभग्नीमा अवन्य प्रमाणिक स्वर्थ प्रभाव कि प्रभाव	
অগ্রগতির	٦
অবস্থা	
মন্তব্য	7

the nose of stair to the top of the handrail. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত	র্ববেষ্কণ	
মাইটেম চ্যাটাগনি	. 11 0/	cation– All stairs Handrail is not provided on both side of the staircase.
হ্যাটাগরি -১. কাৰ্যক্রম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured fro the nose of stair to the top of the handrail. মুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ড		
কাৰ্শক্ৰম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured fro the nose of stair to the top of the handrail. মুপাৰিশেৰ ভখ্যমূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মপ্তাহ চুড়ান্ড		
কাৰ্শক্ৰম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured fro the nose of stair to the top of the handrail. মুপাৰিশেৰ ভখ্যমূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মপ্তাহ চুড়ান্ড	. —	
the nose of stair to the top of the handrail. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ড	<u>১. কাশক্রম</u>	
ভ্রম্যসূত্র কার্যথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত		Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
কাৰ্শক্ৰম স্থাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চুডান্ড	٠, ا	
<mark>শ্ব্যাধিকার</mark> ৬ সপ্তাহ চুডান্ত	, .	
চুড়ান্ত সম্মৰ্থসীমা		৬ সপ্তাহ
production production and the contraction of the co	চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা		\$6-0₽-5055
অগ্রগতির	<u> অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u> মন্তব্য	-	

পরিদর্শন Location – All stairs Collapsible security type gate are installed, which are not self প্রবেষ্ণন closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

Doors in all stairs with other tenants floor, should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated self closing door & 4 hours fire rated কাৰ্যক্ৰম wall in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants) সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত **म**भग्नमीभा সংশোধিত *5*0-0b-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন প্রব্যেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours কাৰ্যক্ৰম fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby at all floor. (Also require fire rated entry lobby at the floor occupied by other tenants) সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত \$6-0b-2022 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-C	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	re rated entry lobby is not provided to stair to separate from the area of incidence.
	
ক্যাপ	
আই্টেম	
ক্যাটাগার	
৮.১. কাৰ্যক্রম	<u> </u>
l —	Within C months, Install smake proof fire rated entry labby at amargancy stairways
	Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways
কাৰ্যক্ৰম	to separate from the area of incidence. (Also require fire rated entry lobby at the
	floor occupied by other tenants)
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	.4 .1 2.20
সমশ্রসীমা	0.€-0.∜-5.05.@
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

ার্যবেষ্ফণ রিদর্শন	
ৰ্ণবেষ্ণণ Lo	cation– Stair–02 Stair–02 is permanently obstacles by RCC column.
ा श	
ইটেম্ 📗	
<u> ।</u> ।	
১. কাৰ্যক্ৰ	1
	Direct route of access to required exits should be provided through stairmay which
কাৰ্যক্ৰম	Direct route of access to required exits should be provided through stairway which are maintained free of obstructions.
	are maintained free of obstructions.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	
यूजाङ সমশ্रসীमा	_
সংশোধিত	02-02-2290
<u>সমশ্রসীমা</u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
भागशा	

Location – Stair – 01 (1st floor) Stair – 02 (Ground floor) Stair – 1 is finished at 1st floor discharge exit via a unprotected corridor, and stair – 02 is finished at ground floor discharge exit via unprotected corridor Note: Stair 01 is directly finished at 1st floor which is directly connected with main road and stair – 02 is directly finished at ground floor.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাড়াগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire কাৰ্যক্ৰম rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত *5*0-0b-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১১. পৰ্যবেষ্ণ্ডা Location – Stair – 01 (1st floor) Stair – 02 (Ground floor) Stair – 1 is finished at 1st floor discharge exit via a unprotected corridor, and stair – 02 is finished at ground floor discharge exit via unprotected corridor Note: Stair 01 is directly finished at 1st floor which is directly connected with main road and stair – 02 is directly finished at ground floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 2 hour fire rated construction and 1.5 hour fire rated door
	at ground floor & 1st floor for fire separated corridor.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়যুসীমা	o (₹ − o ½ − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

প্রদর্শন Location – Generator & substation room Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction with door at Generator room and substation room, which is located adjacent to Stair –01 final exit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগৰি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with কাৰ্যক্ৰম 2 hours fire rated doors at ground floor generator room & substation room, which located at the adjacent to stair exit-01. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র <u>কা</u>রখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা

১৩. পৰ্যবেষ্ণণ প্ৰিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন প্ৰাপ্ত Location – Generator & substation room Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction with door at Generator room and substation room, which is located adjacent to Stair –01 final exit. ক্যাপ আইটেম

	৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
জীখাসুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সাস চুড়ান্ত সমর্মসীমা সংশোধিজ সম্মর্মীমা অগ্রাজির	কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room & substation room, which located at the adjacent to stair exit-01.
কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্র্যাতির	সুপারিশের	
কাৰ্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমন্যসীমা সংশোধিত সমন্যসীমা অগ্রগতির	ভখ্যসূত্র	
ভ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সমন্ত্ৰসীমা সংশোধিত সমন্ত্ৰসীমা অগ্ৰগতিৰ	কারখানার	
চূড়ান্ত সম্বসীমা - সংশোধিত সম্বসীমা ত ক্তি - ১৯ - ২০২৩ সম্বসীমা অগ্রগতির	কাৰ্যক্ৰম	
সম্ব্ৰমীমা সংশোধিত সম্ব্ৰমীমা অগ্ৰগতিব তিন্দ ন ১ ন ২০২৩ সম্ব্ৰমীমা সম্ব্ৰমীমা তিন্দ ন ১ ন ২০২৩ সম্ব্ৰমীমা সম্ব্ৰমীমা তিন্দ ন ১ ন ২০২৩ সম্ব্ৰমীমা সম্বৰ্ৰমীমা সম্ব্ৰমীমা সম্ব্ৰমীমা সম্ব্ৰমীমা সম্ব্ৰমীমা সম্ব্ৰমীমা সম্বৰ্ৰমীমা সম্বৰ্ৰমীমা সম্বৰ্ণমীমা সম্বৰ্ণমীম	<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
স্বামন্ত্রীমা ^{০৬ – ০৯ – ২০২} অগ্রহাতির	চুডান্ত সময়সীমা	-
		o & − o \$ − ₹ o ₹ @
অবস্থা	<u>অগ্রগতির</u>	
	<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	মন্তব্য	

১৪. পর্যবেষ্ফণ

মন্তব্য

ক্যাটাগরি

পরিদর্শন Location- 5th floor Bonded Warehouse area is located at 5th floor adjacent with cutting পর্যবেষ্ণণ section without fire separation. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি| ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide 1.5 hrs fire rated door for Bonded Warehouse area. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত \$6-0b-2022 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

1/4	બચા	বেষ্ফণ
JV.	1	ויקברו

পরিদর্শন পর

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

,	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
কাৰ্শক্ৰম	2 hours fire rated door at boiler room of 4th & 6th floor , which are located at the
	adjacent to finishing section and sewing section.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> </u>	
<i>স</i> মশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	?; ≈ - o ₽ - ≤ o ≤ ≤
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

Aবিদৰ্শন প্ৰিন্দৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন পৰিবেষ্ণন পৰি

১৬.১. কাৰ্যজ্ঞম Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at boiler room of 4th & 6th floor , which are located at the adjacent to finishing section and sewing section. সুপারিশের ভুখ্যসূত্র কার্যালার কার্যজ্ঞম

সমর্মীমা । সংশোধিত্ত । সমর্মীমা ।

অগ্রাধিকার|৬ মাস

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

চুড়ান্ত

১৭. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location– 4th to 7th floor Aisle marking & exit signage is not provided at 4th floor to পৰ্যবেষ্ণন 7th floor operational area as well as exit doors.
ক্যাপ
আইটেম

১৭.১. কার্যক্রম

ক্যাটাগরি|

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. -Signage should be uniform 'সুপার<u>ি</u>শের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location – Evacuation pathways Emergency lighting is provided for evacuation pathway পর্যবেষ্ণ্রণ which is not sufficient. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-কাৰ্যক্ৰম up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত *5*0-0b-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৯. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Location - All stairways Evacuation stairways are not provided emergency lighting. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 56-0P-5055 সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

Location – All operational floor The factory has not implemented automatic detection প্রিদর্শন system, only 15 nos. stand alone type smoke detector system implemented. Smoke প্রবিষ্কণ alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাভাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম addressable fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants) |সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত \$&-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

Location – All operational floor The factory has not implemented automatic detection system, only 15 nos. stand alone type smoke detector system implemented. Smoke প্ৰব্ৰেষ্ণ alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o \$ − ₹ o ₹ '®
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

	ocation– 4t to 7th floor Only 04 no of manual activation points are installed	ed at 4t to
ৰ্যবেষ্ ডণ 7t	IN TIOOT.	
সূপ্		
<u> </u>		
য়াটাগরি		
> 		
২.১. কাৰ্যত্ৰ	P. M	
কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত		
সম্মানীমা		
সংশোধিত	 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

২৩. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location– 4th to 7th floor only 15 nos. stand alone detectors are provided at 4th to 7th পর্যবেষ্ণণ floor which is not sufficient for covered in the production floors and stores as per code ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি| ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত *56*−0*7*−2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location – 4th to 7th floor Factory has no provision of periodic checking of manual পর্যবেষ্ক্রণ alarm call point system monthly.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাণরি
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থা ধিকার প্রযোগ্য লর টুডান্ড
স্ক্রিস্মীমা — সংশোধিত
<mark>अभय्रीमा ००-००-४०५०</mark>
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য

২৫. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location– 4th to 7th floor 10 nos. of CO2 type, 21 nos. of ABC type, fire extinguishers পৰ্যবেষ্ণ্য are provided at 4th to 7th floor of the factory which is not sufficient. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide sufficient number of fire extinguisher at all floor and to keep the record for কাৰ্যক্ৰম re filling & properly tagged. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর <u> চুডান্ড</u> *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ	o dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্যত	Þ म
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	৬ মপ্তাহ
সম্বসীমা সংশোধিত	
সময়সীমা	\$७-°b-२°२२
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	

i. পর্যবেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য
ক্যাপ আইটেম ক্যাইপ্ৰবি
ক্যাটাগরি
২৭.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চূড়ান্ত সম্মানীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

~ .	
পার্বদর্শন Lo	ocation– 5th floor floor The water throw of jet is around 5 ft distance. Hose pipe water
	ressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যত্র	<u>ቅ</u> ላ
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	06-07-505@
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location– 4th to 7th floor Standpipe and first aid hose pipe performance is not checked পর্ববেষ্ণণ periodically. ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি| ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and কাৰ্যক্ৰম properly tagged. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

প্রিদর্শন ₋	
শূৰ্যবেষ্ষণ Fa	ctory has only 2000 liter overhead water capacity used for only fire purpose.
ক্যাপ	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
৩০.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ———	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	<i>56</i> −0 <i>6</i> −2022
অগ্রগতির অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১. পর্যবেষ	্প
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Factory has only 2000 liter overhead water capacity used for only fire purpose.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17151 11 1	
৩১.১. কা	ৰ্থজন
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিশে	র
ভ্খ্যসূত্র কার্য্থান	ার
কাৰ্যক্ৰম	
	াৰ ৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীম	m -
সংশোধি সময়সী	5
অগ্রগতি অবস্থা	4
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o fire lift provided in this high rise building.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যত	<u>च्</u> र
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-∘b-₹∘₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ No	o fire lift provided in this high rise building.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৩.১. কার্যত	৯ ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	ি৬ মাস
সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	○ & - ○ % - ₹ ○ ₹ ⑨
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o fire command station is provided at ground floor in this high rise building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কার্য	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> থিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	\$6-0₽-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন র্শবেক্ষণ No	o fire command station is provided at ground floor in this high rise building.
<u>্যাপ</u>	
<u>াইটেম</u>	
<u>্যাটাগরি</u>	
৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
	henry and the state of the stat
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	06-07-505@
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	back-up power supply provided for manual fire alarm system.	
ক্যাপ আইটেম		
পাই(উপ ক্যাটাগরি		
৩৬.১. কার্যত্র	<u></u> ቅላ	-
	Power backup supply should be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	. 7007	
অগ্রাধিকার	৬ শৃঞ্জাহ	
চূডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	\$6-0₽-5055	
অগ্রগতির		
<u> অবস্থা</u>		
মন্তব্য		
]

৭. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন	ocation–Generator Room Visual alarm system was not available at gener	ator room
14(4204)		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
		1
৩৭.১. কার্য	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র কারখানার	r	
কাৰ্যক্ৰম		
	৬ সপ্তাহ	
<i>চুডান্ড</i>	_	
সম্প্রমীমা সংশোধিত		
<u>भूभश्र</u> भीमा	<i>\$9</i> −0 <i>8</i> −2022	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা ———		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Ground floor is being occupied by commercial shop, 1st floor to 4th floor is being occupied by M & W Fashion Ltd. automatic smoke detectors with automatic fire alarm system is not provided for whole building. So single fire safety management not exist.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৮.১. ক	শ্ৰেজম

ভ৮.১. কৰিজম Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building. সুপারিশের ভখ্যসুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

9	৯. প্রবং	ኔ ባ
		02 no of boilers (water capacity respectively boiler 01 is 100 kg and boiler 02 is 18 kg)
	পর্শবেষ্ফণ	are being used by the factory management which has no valid license.
	ক্যাপ	
	ক্যাপ আইটেম	
	ক্যাট্রাগরি	
	ויוו וטולוויו	

৩৯.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাশক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.			
সুপারিশে	র			
ভখ্যসূত্র				
কারখানা	ৰ			
কাৰ্যক্ৰম				
<u>অগ্রা</u> খিক	ৰ ৬ মপ্তাহ			
চুডান্ড				
সময়সীম	T			
সংশোধি				
সময়সীম	\[\sqrt{\sq}}\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}			
<u>অগ্রগতির</u>	1			
অবস্থা				
মন্তব্য				

রিদর্শন বিবেষ্কণ	actory has no boiler operator license to operate the boiler.	
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি		
৪০.১. কাৰ্যক্ৰম		
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
কার্থানার কার্থক্রম অগ্রাধিকার		
চুডান্ড সমর্মসীমা সংশোধিত		
সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	2 8 - 0 B - < 0 < <	
মন্তব্য		

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ফণ Fa	actory has not conduct any fire drill regularly.
্যাপ Iাইটেম ন্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাখিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	07-07-790
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	