

কারখানার নাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

এ্যাসজ্রোনীট গুয়্যার লিঃ

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| ঠকানা American Plaza, Zorun, Konabari, Gazipur | |
|--|---|
| কারখানার কো | ড GZP044 |
| কালার কোড | |
| মলায়েনের ধরু | া: বৈদ্মুত্তিক মূল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ১২–০৪–২০২ |
| ১. পর্যবেষ্ণণ | ा (प्रयूप्त पूर्वाचा विश्व प्रत्याचा विश्व प्रत्याचा विश्व प्रत्याचा विश्व प्रत्याचा विश्व प्रत्याचा विश्व प्र |
| | |
| পরিদর্শন 🛮 | One point frame earthing of generator instead of two |
| পর্যবেষ্কণ 🗀 ক্যাপ | |
| া ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | ন |
| | Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure |
| কাৰ্যক্ৰম | from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room. |
| সুপারিশের | |
| <u>ভ</u> িখ্যসূত্র | |
| 📗 কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | 1, 7007 |
| <u>অগ্রাধিকার</u> স্থান | ৬ শঙাং |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত | |
| সম্যসীমা | 02-02-2290 |
| অগ্রগতির 📗 | চলমান |
| <u>অবস্থা</u> | |
| | 07.10.2020: Generator has one point body earthing. 14.01.2021: Generator has one point body earthing. 11.04.2021: Generator has two point body earthing |
| মন্তব্য | 16.08.2022: Two point frame earthing of generator were observed. 12–04–2023 : |
| | Only two earthing pit found for two generator. |
| ্র সংবক্তি | সমূহ (৪) |
| ×× | x x |
| | |

২. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | No cable trench with cover |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire door for the Generator room Install appropriate detectors. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুডান্ড | ৬ মাস |
| সম্মানীমা সংশোধিত | 02-02-229 |
| সম্বসীমা অগ্রগতির | শুৰু হ্ৰাণি |
| অবস্থা | 07.10.2020: No cable trench was observed. 14.01.2021: Cable trench was |
| <u> মন্তব্য</u> | observed. 11.04.2021: Cable trench was covered by wooden board. 16.08.2022: Cable trench were not found by covered. 12–04–2023: Same as previous. |
| সংযুক্তি × × | मभूर (२) |

৩. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | Cable ends not properly soldered or crimped |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ורורשונען | |
| ৩.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Ensure well-dressed cabling with lugs |
| সুপারিশের ভখ্যসুত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রবোজ্য নর |
| চুডান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-02-2990 |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 07.10.2020: Cables Cable ends not properly soldered. 14.01.2021: Cables are connected with cable lux except some SP breakers. 14.04.2021: Cables are connected with cable lug. 16.08.2022: 1.Easy access to MDB/MCB Box were found properly. 2.Cable ends were found with proper size lugs. 12-04-2023: Same as previous. |
| সংযুক্তি × × | সমূহ (৪) |

৪. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Connection without lug |
|--------------------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰয | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Ensure well-dressed cabling with lugs |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্র্যাাধকার চুড়ান্ত সমর্মীমা | ্বা প্রব্যান্য নর - |
| সংশোধিত সমর্মীমা | 02-02-2290 |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 07.10.2020: Cables connected without proper cable lug in one circuit breaker. 14.01.2021: Cables are connected with cable lux except some SP breakers. 16.08.2022: Cables were found with proper size lugs. 12-04-2023: Same as previous. |
| সংযুক্তি × × | ममूर (२) |

৫. পর্ববেষ্ণণ

| 74(4*64) | Undressed messy wire inside |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৫.১. কাৰ্যক্ৰ | ন |
| কাৰ্যক্ৰম | Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Ensure well-dressed cabling with lugs |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-02-2290 |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 07.10.2020 Undressed messy wire was not observed. 14.01.2021: Undressed messy wire was observed. 14.04.2021: Cables are connected with cable lug. 16.08.2022: Undressed messy wire were not observed. 12-04-2023: Same as previous. |
| সংযুক্তি × × | সমূহ (२) |

৬. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন 🛮 | Lightning protection system not available | |
|-----------------------------|--|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| ৬.১. কাৰ্যক্ৰ | ন | |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide appropriate Lightning protection system. Provide air termination network | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কার্থানার কার্যক্রম | | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস | |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 | |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমাল | |
| মন্তব্য | 07.10.2020: LPS was not installed. Lightning protection system is not installed on the building as per the design and drawing DIFE for final approval. 14.01.2021: LPS was not installed. 11.04.2021: LPS was not installed. 16.08.2022: LPS drawing has been approved by DIFE but factory not yet installed LPS system. 12-04-2023: Same as previous. | |
| সংযুক্তিসমূহ (8) × × × | | |