

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আর্থি এ্যাপারেলস্ লিমিটেড
ঠিকানা	121/285, BADC Road, West Khulshi, Chattogram
কারখানার কোড	CHT012
কালার কোড	

<u> </u> ল্যার(লর শর্	🛾 अंशि भून्यायन	পর্ববেষ্ক্রণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	onductivity & record of fire drill	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure adequate numbers of fire drills unde	r the Fire Safety Plan.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2590	
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হৰ্যনি	
মন্তব্য	09-09-2019 (CVV-1): Fire drill is conducted available. Only two times fire drill has been (09/09/2019). 05-03-2020 (CVV-2): Find documents are found during the visit. As disfire drill will be conducted within this quarted not been conducted yet. No documents are with factory concern persons, fire drill will be 01-2021:No such documents found during visits.	conducted till the last visit re drill has not been conducted yet. No cussed with factory concern persons, r.22-10-2020 (CVV-3):: Fire drill has found during the visit. As discussed e conducted within this quarter. 17-

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	i

কাৰ্যক্ৰম	All the firefighting equipment need to be tested with proper documents.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
মন্তব্য	09-09-2019 (CVV-1): No testing documents and records of fire-fighting equipment's are found during the visit. 05-03-2020 (CVV-2): Testing documents and records of fire-fighting equipment's have not been maintained yet.22-10-2020 (CVV-3): Testing documents and records of fire-fighting equipment's have not been maintained yet. 17-01-2021:

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with
 কাৰ্যক্ৰম	no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage
भागक्र	facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the
	ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u> অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড	_
<u> </u>	
সংশোূধিত	02-02-229
<u>সমশ্বসীমা</u>	
অ গ্রগতির	- শুরু হুর্যনি
অবস্থা	
	09-09-2019 (CVV-1): Management of combustibles in storage area on 1st and 3rd floor are not as per standard 05-03-2020 (CVV-2): Management of
	combustibles in storage area on 1st and 3rd floor are not as per standard.
<u> মন্তব্য</u>	Clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage
	stack has not been found.22-10-2020 (CVV-3): Management of combustibles in
	storage area on 1st and 3rd floor are not as per standard. 17-01-2021:Combustilb materials are not well maintained.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যা টা গরি	i

8.2. कानक	1
কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	09–09–2019 (CVV–1): Illuminated exit signs are provided only with the exits at 2nd and 3rd floor. Others exits are found without exit signs or found damaged. 05–03–2020 (CVV–2): Exit sign has not been installed yet in exit–1 and found without any illumination in exit–2 at first floor. Illumination level has been found only 37.4 lux in exit–2 at 3rd floor which is less than required. Directional signs have not been available during the visit in any of the floor.22–10–2020 (CVV–3):Exit sign has not been installed yet in exit–1 and found without any illumination in exit–2 at first floor. Illumination level has been found only 37.4 lux in exit–2 at 3rd floor which is less than required. 17–01–2021:The exit signs are lack of illumination.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
	intens of escape with proper difficultion.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	o ⋈ − o ษ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্ণনি
অবস্থা	O카 3개미
	09-09-2019 (CVV-1): As built drawing with machine layout & escape route is not
	found during the visit. 05–03–2020 (CVV-2): As built drawing with machine
মন্তব্য	layout & escape route has not been prepared yet.22-10-2020(CVV-3):As built
	drawing with machine layout $\&$ escape route has not been prepared yet. 17–01–
	2021:No such documents found .

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Fire safety training obtained from BGMEA or Fire service & Civil Defense or Others
ক্যাপ	
আহ(ভূম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker কাৰ্যক্ৰম of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-06-2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 09-09-2019 (CVV-1): Factory has not arranged any fire safety training for existing workers of the factory from BGMEA or Fire Service Civil Defense. Training documents are not found during the visit. 05-03-2020 (CVV-2): Factory has not মন্তব্য arranged any fire safety training for existing workers of the factory from BGMEA or Fire Service Civil Defense yet.22-10-2020 (CVV-3): Factory has not arranged any fire safety training for existing workers of the factory from BGMEA or Fire Service Civil Defense yet. 17-01-2021:

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	4	
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চূডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-ob-₹o₹₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	09-09-2019 (CVV-1): Collapsible non-rated steel doors with locking features are found in both of the exits at all floor with exit stairs. 05-03-2020 (CVV-2): Collapsible non-rated steel doors with locking features have been found in both of the exits at all floors of exit stairs.22-10-2020 (CVV-3): Collapsible non-rated steel doors with locking features have been found in both of the exits at all floors of exit stairs. 17-01-2021:They have not replaced their collapsivle door yet.	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

· 2. 41 1ch		
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide handrail on both sides of stairways as per the requirements of NTPA guideline as well as BNBC 2006.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ মপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	<u>0</u> 0 0 0 − 0 0 − 2 0 2 2	
ষ্থগতির ষবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যানি	
মন্ত ব্য	09-09-2019 (CVV-1): Both sides handrails with standard height are not found on both of the stairs. 05-03-2020 (CVV-2): Both sides handrails with standard height have not been provided on both of the stairs.22-10-2020 (CVV-3): Both sides handrails with standard height have not been provided on both of the stairs. 17-01-2021: They have not provide both sides handrails with standard height.	

৯. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যত	্রু কম

.১. কাৰ্যক্ৰফ			
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কারখীনার কার্বক্রম	j '' '' '		
অগ্রাধিকার	াৰ ৬ সপ্তাহ		
চুডান্ত সমশ্বসীমা	ग -		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	10/n = 0 H = 3 0 3 3		
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল		
গণ্ডব্য তিগ্—০9–2019 (CVV–1): Emergency lights are inadequate in floors, exits, aisles are stairs. 05–03–2020 (CVV–2): Emergency lights have been found inadequate in floors, exits, aisles, stairs and also not installed through the emergency exit route 17–01–2021: Emergency lights are inadequate in floors, exits, aisles and stairs.			

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm and পর্যবেষ্ণন detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system কাৰ্যক্ৰম and not less than 30 minutes in case of failure of power supply. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 06-06-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা 09-09-2019 (CVV-1): An IPS is only used for backup power of critical safety system like exit signs and emergency lighting. 05-03-2020 (CVV-2): An IPS is being used for backup power of critical fire safety system like exit signs and মন্তব্য emergency lighting but no documents have been found to verify the adequacy of that IPS.22-10-2020 (CVV-3): An IPS is only used for backup power of critical safety system like exit signs and emergency lighting. 17-01-2021: They have one ips which is not enough for this factory.

১১. পৰ্যবেষ্ণ্য পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি

,		
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত		
<u> সময়সীমা</u>		
সংশো্রেশিত	3&-75-5055	
<u> </u>		
অগ্রগতির	শুক হয়নি	
অবস্থা		
	09-09-2019 (CVV-1): Fire department pre-plan is not done yet. 05-03-2020	
মন্তব্য	(CVV-2): Fire department pre-plan has not been prepared yet.22-10-	
*19 1)	2020 (CVV-3): Fire department pre-plan is not done yet. 17-01-2021: No such	
	documents found.	

১২. পর্ববেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

গ্যাভাগার	
২.১. কার্যক্র	77
1.0. TIM	~1 -
কাৰ্যক্ৰম	Final exit route-2(Stair-2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from generator at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	<i>≤€</i> − <i>?≤</i> − <i>≤</i> ∘ <i>≤ ≤</i>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	09–09–2019 (CVV-1): Collapsible non-rated steel doors are found in both of the exits at all floor with exit stairs. Final exit route–2 is not protected by fire rated construction and opening protective from generator room and godown at ground floor. 05–03–2020 (CVV-2): Collapsible non-rated steel doors have not been replaced yet by fire rated doors in both of the exits at all floor with exit stairs. Final exit route–2 leading from stair–2 has not been protected by fire rated construction and opening protective from generator room and godown at ground floor. Final exit route–1 leading from stair–1 has not been protected but fire rated construction and opening protective from ground floor storage area and generator room.22–10–2020(CVV-3): Collapsible non-rated steel doors have not been replaced yet by fire rated doors in both of the exits at all floor with exit stairs. 17–01–2021:They have not fire separated of final exit routes.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	Proper fire separation of child care within safe location
ক্যাপ	
আখডেশ ক্যাটাগরি	r

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Child care room is needed to be separated from other occupancies with 3 hours কাৰ্যক্ৰম fire rated construction with 3 hours fire rated door. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 26-25-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা 09-09-2019 (CVV-1): Childcare located at 3rd floor and not separated by fire rated construction and opening protective from production areas and maintenance office. 05-03-2020 (CVV-2): Child care has been removed from 3rd floor and মন্তব্য from factory as well. This room is being used now as an office room.22-10-2020 (CVV-3): Child care has been removed from 3rd floor and from factory as well. This room is being used now as an office room. 17-01-2021: They removed child care room from third floor.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগার	

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours কাৰ্যক্ৰম rated opening or doors. সুপারি<u>শের</u> ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 26-25-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 09-09-2019 (CVV-1): Storage at 3rd floor is not separated by fire rated construction and opening protective from sewing section. Penetrations are found in rated wall. Also bonded warehouse at 1st floor is not separated with fire rated construction and opening protective from cutting section. 05-03-2020 (CVV-2): Storage at 3rd floor has not been separated yet by fire rated construction and opening protective from sewing section. Penetrations are found in rated wall. Also মন্তব্য bonded warehouse at 1st floor has not been separated yet with fire rated construction and opening protective from cutting section.22-10-2020 (CVV-3):Storage at 3rd floor has not been separated yet by fire rated construction and opening protective from sewing section. Penetrations are found in rated wall. Also

bonded warehouse at 1st floor has not been separated yet with fire rated construction and opening protective from cutting section. 17-01-2021:

১৫ পর্যবেষ্কর

পারদশন পর্যবেষ্ক্রণ	ire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room	
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যা টা গরি		
১৫.১. কার্য	Э А	
01.0. 111	* 1	
কাৰ্যক্ৰম	Generator:	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
ভখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ৰ ৬ সাস	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	-	
সমশ্বসামা		
সংশোশিত সমশ্বসীমা	₹%-%2-₹0₹₹	_
<u>অগ্রগতিব</u>	The resulting	

09-09-2019 (CW-1): Sub-station room has been removed from the factory building. 05-03-2020 (CW-2): Sub-station room has not been found in the factory premises during the visit. Electric connection has been taken direct from PDB pole.22-10-

2020 (CVV-3): Sub-station room has been removed from the factory building. 17-01-2021:Sub-station room has been removed

অবস্থা

মন্তব্য

from the factory building.

১৫.২. কাৰ্যক্ৰম Generator room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from stair-2 as well as from the final exit route-2 located at ground floor. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম অগ্রাধিকার চুডান্ড সংশোধিত 56-75-5055 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 09-09-2019 (CVV-1): Generator room is not separated with fire rated construction and opening protective from stair-2 as well as from the final exit route-2 and godown at ground floor. 05-03-2020 (CW-2): Generator room has not been separated with fire rated construction and opening protective from stair-2 as well as from the final exit route-1 and -2 and godown at ground floor.22-মন্তব্য 10-2020 (CVV-3): Generator room has not been separated with fire rated construction and opening protective from stair-2 as well as from the final exit route-1 and -2 and godown at ground floor. 17-01-2021:TheyThey have not fire separated the generator room.

১৫.৩. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্শক্ৰম Boiler: সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম অগ্রাধিকার চুডান্ড সঁমর্মসীমা সংশোধিত 56-75-5055 সমশ্রসীমা **অ**গ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 09-09-2019 (CVV-1): Chemical room has been removed from the factory building. 05-03-2020 (CVV-2): Chemical room has not been found in the factory premises during the visit.22-10-2020 (CWV-3): Chemical room has not been found in the factory মন্ধবা premises during the visit. 17-01-2021: Chemical room has been removed from the factory building

১৫.৪. কাৰ্যক্ৰম Boiler room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from the working floor (Dining কাৰ্যক্ৰম area) at 5th floor of the building সুপারিশের ভ৾থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম অগ্রাধিকার চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 86-25-5055 সম্বসীমা অগগতির অবস্থা 09-09-2019 (CVV-1): Boiler is not used and found damaged. As discussed with factory management, it will be not used furthermore. 05-03-2020 (CVV-2): Boiler has not been used and found damaged disconnected. As discussed with factory মন্তব্য management, it won't be used furthermore.22-10-2020 (CVV-3): Boiler is not used and found damaged. As discussed with factory management, it will be not used furthermore. 17-01-21:Boiler is not used and found damaged.

১৬. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্যন
ক্যাপ আইটেম ক্যানগুৱি
म्राज सन्

৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ភុជ
0.0. 1119	··
কাৰ্যক্ৰম	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hours rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – \$ 5 – ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	09-09-2019 (CVV-1): Collapsible non-rated steel doors are found in both of the exits at all floor with both exit stairs. 05-03-2020 (CVV-2): Collapsible non-rated steel doors have not been replaced with fire rated doors in both of the exits at all floor with both exit stairs.22-10-2020 (CVV-3):: Collapsible non-rated stee doors have not been replaced with fire rated doors in both of the exits at all floor with both exit stairs. 17-01-2021:staircase are not fire and smoke protected.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	चें च

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ 6 − % ₹ − ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	09–09–2019 (CVV–1): Centralized automatic fire detection and alarm systems are not installed yet throughout the factory. 05–03–2020 (CVV–2): Centralized automatic fire detection and alarm systems have not been installed yet throughout the factory. Only few standalone type smoke detectors are found which are not as per standard.22–10–2020 (CVV–3): Centralized automatic fire detection and alarm systems are not installed yet throughout the factory. 17–01–2021: They have not installed centralized fire detection system.

১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	09-09-2019 (CVV-1): Fire alarm system and call point are not found during the visit. 05-03-2020 (CVV-2): Fire alarm system and call point have not been installed in the factory yet as per standard. Only few single station manual fire alarm system has been found which is not as per standard.22-10-2020 (CVV-3): Fire alarm system and call point have not been installed in the factory yet as per standard. Only few single station manual fire alarm system has been found which is not as per standard. 17-01-2021:They have manual fire call point.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ্	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাভাগার	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & কাৰ্যক্ৰম fire alarm system according to NTPA Guideline. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 26-22-2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা 09-09-2019 (CVV-1): Control panel for automatic fire detection and alarm system is not available. 05-03-2020 (CVV-2): Control panel for automatic fire detection and alarm system has not been installed yet..22-10-2020 (CVV-3): মন্তব্য Control panel for automatic fire detection and alarm system is not available. 17-01-2021:Control panel for automatic fire detection and alarm system is not available.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 100 mm dia of riser.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	<i>5</i> € − ? 5 − 5 ∘ 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	09–09–2019 (CVV-1): Standpipe and hose systems are not installed yet throughout the factory. Only 2 nos. 25 mm diameter plastic hose reels are available on 4th floor which are not as per standard. 05–03–2020 (CVV-2): Standpipe and hose systems have not been installed yet throughout the factory. Only 2 nos. 25 mm diameter plastic hose reels are available on 4th floor which are not as per standard.22–10–2020 (CVV-3): Standpipe and hose systems have not been installed yet throughout the factory. Only 2 nos. 25 mm diameter plastic hose reels are available on 4th floor which are not as per standard. 17–01–2021:standpipe system are not available .they have few hose pipe but not operational.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Adequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

 কাৰ্যক্ৰম	Factory need to be installed by 1 riser per 1000 sqm of floor area with at least 38
শাসক্রপ	mm dia of fabric hose with variable nozzle.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	36-23-3033
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হ্রানি
অবস্থা	
	09-09-2019 (CVV-1): Standpipe and hose systems are not installed yet
	throughout the factory. Only 2 nos. 25 mm diameter plastic hose reels are
	available on 4th floor which are not as per standard. 05–03–2020 (CVV-2): Standpipe and hose systems have not been installed yet throughout the factory.
प्रस्तरा	Only 2 nos. 25 mm diameter plastic hose reels are available on 4th floor which are
মন্তব্য	not as per standard.22–10–2020 (CVV-3): Standpipe and hose systems have not
	been installed yet throughout the factory. Only 2 nos. 25 mm diameter plastic hose
	reels are available on 4th floor which are not as per standard.17–01–21:They have
	two hose pipe which are not operational.
	Livo nose pipe which are not operational.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	T

	Ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose
 কাৰ্যক্ৰম	shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal)
' ' ' ' '	may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	<i>\$€</i> − <i>\$2</i> − <i>5</i> 0 <i>5 5</i>
সমরসীমা	
অগ্রগতির	শুরু হ্রানি
<u>অবস্থা</u>	
	09-09-2019 (CVV-1): Maximum throw of hose is not possible to check as the
মন্তব্য	existing hose system is not functional during the visit. 05–03–2020 (CVV-2):
	Maximum throw of hose has not been possible to check as the existing hose
	system is non-functional during the visit.22-10-2020 (CVV-3):Maximum throw of
	hose has not been possible to check as the existing hose system is non-functional
	during the visit. 17–01–2021:Maximum throw of hose is not possible to check as
	the existing hose system is not functional during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্গা) ते विकास किया किया किया किया किया किया किया किया
1710111	1

কাশক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹ <i>\(\Chi\)</i>
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	09-09-2019 (CVV-1): Siamese connection for fire department is not available. 05-03-2020 (CVV-2): Siamese connection for fire department has not been provided yet.22-10-2020 (CVV-3): Siamese connection for fire department is not available. Due to heavy rainfall could not capture picture. 17-01-2021: Siamese connection for fire department is not available.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যত্র))
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % -%₹-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্ত ব্য	09–09–2019 (CVV-1): Dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power is not available. Only a centrifugal pump is found for filling the overhead tank. 05–03–2020 (CVV-2): Dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power has not been installed yet. Only a submersible pump has been found for filling the overhead tank.22–10–2020 (CVV-3): Dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power has not been installed yet. Only a submersible pump has been found for filling the overhead tank.Due to heavy rainfall could not capture picture. 17–01–2021:They have not installed fire hyrant.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient water storage capacity to get adequate pressi to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters wat storage tank.					
সুপারিশের						
ভখ্যসূত্র						
কার্থানার						
কাৰ্যক্ৰম						
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস					
চুডান্ড						
<u> </u>						
সংশোধিত	56-75-5055					
সমশ্রসীমা						
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হ্রানি					
অবস্থা						
মন্তব্য	09–09–2019 (CVV–1): 3 nos. overhead plastic water tank (4000 liter) are found which are used both for fire and domestic purpose. 05–03–2020 (CVV–2): 3 nos. overhead plastic water tank (Total 4000 liter) have been found which are used both for fire and domestic purpose.22–10–2020 (CVV–3): 3 nos. overhead plastic water tank (Total 4000 liter) have been found which are used both for fire and domestic purpose. Due to heavy rainfall could not capture picture. 17–01–2021: 3 nos. overhead plastic water tank (4000 liter) are found which are used both for fire and domestic purpose.					

পৰিদৰ্শন Design drawing of centralized automatic fire detection and alarm system is not found প্ৰব্ৰেচ্ছন during the visit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Design drawing of centralized automatic fire detection and alarm system shall be কাৰ্যক্ৰম submitted to DIFE for approval. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-06-2022 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 05-03-2020 (CVV-2): Design drawing of centralized automatic fire detection and alarm system has been submitted to DIFE for approval.22-10-2020 (CVV-3): মন্তব্য Design drawing of centralized automatic fire detection and alarm system has been submitted to DIFE for approval. 17-01-2021: They have submitted design at DIFE.

২৭. প্ৰ্যবেষ্ণ্ড। পিনিদৰ্শন Design drawing of fire protective construction and separation with evacuation layout is প্ৰ্যবেষ্ণ্ড। not found during the visit. ক্যাপ আইটেম

<i>/</i> (9) ((()	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Design drawing of fire protective construction and separation with evacuation
কাৰ্যক্ৰম	layout shall be submitted to DIFE for approval.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সমশ্বসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	o છ − o b − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	05-03-2020 (CVV-2): Design drawing of fire protective construction and separation with evacuation layout has been submitted to DIFE for approval.22-10-2020 (CVV-3): Design drawing of fire protective construction and separation with evacuation layout has been submitted to DIFE for approval. 17-01-2021:They have submitted design at DIFE.

|ক্যাটাগরি|

পরিদর্শন	Design drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water
পর্ববেষ্ষণ	reservoir is not found during the visit.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

ক্যাটাগৰি						
২৮.১. কাৰ্যক্ৰ	221					
10.0. 1114						
কাৰ্যক্ৰম	Design drawing of standpipe & hose system with dedicated fire pump and water reservoir shall be submitted to DIFE for approval.					
সুপারিশের তথ্যসূত্র						
কার্থানার কার্যক্রম						
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ					
চুডান্ত সময়সীমা	-					
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 ?					
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল					
মন্তব্য	05-03-2020 (CVV-2): Design drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water reservoir has been submitted to DIFE for approval.22-10-2020 (CVV-3): Design drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water reservoir has been submitted to DIFE for approval. 17-01-2021:They have submitted design at DIFE.					

২৯. পর্শবেষ্ণণ				
	Aisles marking are not found in the whole premises as per standard. Aisles are found obstructed with combustible materials, sewing table, column etc.			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				

২৯.১. কার্যক্রম				
_				
কাৰ্যক্ৰম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 m with arrow guiding as per standard. The evacuation pathways shall be free of any temporary and permanent obstacles.			
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্বক্রম				
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর			
চুডান্ড সমশ্রসীমা				
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940			
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি			
মন্তব্য	22–10–2020 (CVV-3): Aisles marking are not found in the whole premises as per standard. Aisles are found obstructed with combustible materials, sewing table, column etc. They have not taken any action yet. 17–01–2021: Aisles marking are not found in the whole premises as per standard. Aisles are found obstructed with combustible materials, sewing table, column etc.			