

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এন কিউ কালেকশনস লিঃ
ঠিকানা	Kunia, Baro Bari, National University, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 243
কালার কোড	

ন্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পৰ্যবেষ্ফণেৰ ভাৰিখ:
পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Evacuation ramp is available at basement, wa পর্যবেষ্ণ্ডণ 1:6	y to outside from basement to GF.Slop
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Within 6 Weeks, Produce proper plan and d allowable slope for smooth evacuation from	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	vacuation ramp is available at basement, way to outside from basement to GF.Slop
পর্ববেষ্ ডণ 1:	6
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
Į.	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Execute the ramp with hand rail and allowable slope for smooth
	evacuation from basement to outside of the factory.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	06-07-505@
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৩. পর্যবেষ্ষণ পরিদর্শন Location – ground floor Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 30 meter at ground floor, so it does not meet the requirement of পর্যবেষ্ণণ RMG guideline due to single travel condition. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in a way not to কাৰ্যক্ৰম exceed the maximum travel distance সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$6-0P-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

্যার্থপূর্ম । বিশ্বপূর্ম	Location – ground floor Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 30 meter at ground floor, so it does not meet the requirement of RMG guideline due to single travel condition.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যত	
0.0. 414	ρ·1
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit
সুপারিশে তখ্যসূত্র	র
কার্খানা	ৰ
কাৰ্যক্ৰম	
I +	ৰ ৬ মাস
চূডান্ড সম্যুসীম	
সংশোধি সময়সীম	10% - 0% - 10%
অগ্রগতির অবস্থা	1
<u>মন্তব্য</u>	
১. পর্ববেষ্ডণ	
পর্ববেষ্কণ	Location–All doors at egress route The exit doors in the egress route are sliding steel / collapsible security gate type door and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[4)[6][4]	
৫.১. কার্যত	<u>ब्र</u>
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	র
কার্থানা কার্যক্রম	र्व
	ৰ ৬ মপ্তাহ
চুডান্ত	

সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য \$&-0b-2022

8	ারিদর্শন বিবেক্ষণ	Location-All doors at egress route The egress route exit doors are sliding steel / collapsible security gate type door and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
4	গ্যাপ	
ভ	<u> গাইটেম</u>	
4	গাটাগরি	
	•	
9	১.১. কার্থ	<u>ক্</u> স
Г		
	কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
	সুপারিশে	াৰ

কাৰ্শক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	inom the side they serve maneat the ase of a key.
ত্থ্যসূত্র তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> </u>	
<i>স</i> মশ্বসীমা	
সংশোধিত	% № - o ₽ - 3 o 3 3
সমশ্রসীমা	2 8 - 2 B - 4 0 4 4
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

9	৭. পুৰ(বৃষ্ণণ			
	পরিদর্শন	Location-Both stair Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side		
	পর্ববেষ্কণ	is provided.		
	ক্যাপ			
	<u>আইটে</u> ম			
	ক্যাটাগরি			

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	\$@-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	

Location-All floor exit door Sliding steel / collapsible security gate type doors are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি b.১. কাৰ্যক্রম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. সুপারিশের তথ্যসূত্র		
গৰ্শবেশ্বন rated self-closing door. ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি b.১. কাৰ্শক্ৰম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
rated self-closing door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি b.১. কাৰ্শক্ৰম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable o.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. সুপারিশের ভ্র্থাসূত্র	, 11	installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি b.১. কাৰ্যক্তম কাৰ্যক্তম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable o.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. সুপারিশের ভখ্যসূত্র	୬ ୬ ୩ _।	rated self-closing door.
মাটাগনি b.১. কাৰ্যক্ৰম The property of the		
চ.১. কাৰ্যক্ৰম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable o.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. সুপারিশের ভ্র্থাসূত্র		
৮.১. কাৰ্যক্ৰম The property of the property		
Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. মুপাৰিশেৰ ভ্ৰাসুত্ৰ	<u>ক্যাঢানাব </u>	
Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. মুপাৰিশেৰ ভ্ৰাসুত্ৰ		
০.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. সুপারিশের ভথ্যসূত্র	৮.১. কার্যত্র	ক্ ম
ত.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. সুপারিশের ভথ্যসূত্র		
সুপারিশের ভিশাসূত্র	ر ا	Dears in stair should be sutured enoning side swing self-clasing non-leakable. I
ত্থ্যসূত্র	ऋदिक्रा	Doors in stair should be outward opening, side-swing, sell closing, non-lockable
	কাৰ্যক্ৰম	1 3.
		0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses.
	সুপারিশে	0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses.
	সুপারিশে তথ্যসূত্র	0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses.
	সুপারিশে তথ্যসূত্র কার্খানা	0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses.
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	সুপারিশে তখ্যসূত্র কারখানা কার্শক্রম	০.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. ৰ
চূড়ান্ত	সুপারিশে তখ্যসূত্র কারখানা কার্শক্রম	০.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. ৰ
xiii xi x	সুপারিশে তখ্যসূত্র কারখানা কার্যক্রম অগ্রাধিক	০.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. ৰ

৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location-Stair-2 Stair-2 is finished at ground floor and finally discharge outside of the পর্শবেষ্ফণ building combinedly with ground floor occupant via a non protected corridor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 1 hour fire কাৰ্যক্ৰম rating separated corridor with 0.75 hour fire rated door at ground floor to way to outside. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত \$&-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্ববেষ্ণণ

সংশোধিত

সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য পরিদর্শন Location–Stair–2 Stair–2 is finished at ground floor and finally discharge outside of the প্রবেষ্ণন building combinedly with ground floor occupant via a non protected corridor.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগনি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 1 hour fire rated construction with 0.75 hour fire rated door at ground floor for fire separated corridor.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 (- 0) - 2 0 2 (9)
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১১. পর্ববেষ্ডণ

পরিদর্শন Location–Basement, 1st floor Aisle mark & exit signage is not provided at basement & পর্শবেষ্কণ first floor operational area as well as exit doors.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Location-Evacuation pathway Emergency lighting is not provided for evacuation পর্ববেষ্ণণ pathway. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১২.১. কাৰ্যক্ৰম The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-কাৰ্যক্ৰম up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত *5*0-0b-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৩. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Location-Stairway Evacuation stairways are not provided emergency lighting. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 56-0P-5055 সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার	
চুড়ান্ত সময়সীমা	- Tele
সংশোধিত সময়সীমা	\$\$-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
[4@A)	

. পর্ববেষ্ণণ		
শ্রিদর্শন N	o, Any type of detectors are not provided in the factory.	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১৫.১. কার্ <u>য</u>	<i>च</i> न	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.	٦
সুপারিশের তথ্যসূত্র		1
কারখানার কার্যক্রম		1
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	1
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o \$ − ₹ o ₹ Ø	1
অগ্রগতির অবস্থা		7
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne manual activation points are not installed.	
ক্যাপ		
শাইটেম ক্যাটাগরি		
17101 1111		
১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ <u>র</u> ক্রম্খানার		
কার্বখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	%₽-0₽-5055	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন ব্যবেষ্ডণ Ar	ny type of detectors and alarm are not provided in the factory.
্যাপ ইটেম্	
<u> </u>	
i.১. কাৰ্যক্ <u>ৰ</u>	ম
	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%₽-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

1 '	রিদর্শন র্থবেষ্ষণ	Location–All floor Insufficient number of extinguisher provided do not refill and updated
<u>ক</u>	ग्रथ	
অ	াইটেম	
)টাগরি	
_		
2.	৮.১. কা	জ্ম
		Provide sufficient nos of fire extinguisher at all floor and to keep the record for re
П	কাৰ্যক্ৰম	filling & properly tagged.
Ш	সুপারিশে	ৰ
Ш	ভ৾খ্যসূত্ৰ	
	<u>কারখান</u>	त
	কাৰ্যক্ৰম	
		ৰ প্ৰযোগ্য নয়
	চুডান্ত	
Ш	সমার্থসীম	T
Ħ	সংশোধি	
	সময়সীম	
	অগ্রগতিব	
$ \ $	অবস্থা	
1 t	<u>মন্তব্য</u>	
Ľ		

১৯. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	o dedicated fire pump is available for fire fighting.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৯.১. কার্যত্র	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.	7
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখীনার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	1
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	\$6-0₽-2055	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পার্নদর্শন _{No de}	dicated fire pump is available for fire fighting.
পর্যবেষ্ণণ । ত এত	and the parties are made to the right and th
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰম	
	hin 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৬ ম	ाम
<u>চুডান্ড</u>	
प्रभग्ने प्रभाग -	
সংশোধিত ু	
प्रभग्नश्रीमा 🖰 🤻	-07-505@
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা ।	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন	cation-All floor The factory has no hose pipe for fire fighting system.
गुष्	
াইটেম গ্রাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাশক্র	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ত	৬ মাস
সমারসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	o € − o % − ≤ o ≥ ⊗
অবস্থা মন্তব্য	
119 11	

প্রমূপের পর্যারেক্স	The factory has no hose pipe for fire fighting system. The factory has overhead water tank capacity 2000 liter for both usage.an under ground submesible pump is installed This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
<u>ক্যাপ</u>	
আইটেম	
1	
ক্যাটাগরি	
२२.১. का	ৰ্থজন
l —	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারি(শ	র
ত্তথ্যসূত্র	
কারখান	ৰ
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিক</u>	ার ৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
त्रेभग्रत्रीः	Π $\Big ^-$
সংশোধি	<u> </u>
সম্মান	
অগ্রগতি	4
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

○. 11(1-√1
পরিদর্শন The factory has no hose pipe for fire fighting system. The factory has overhead water
প্রবিষ্ণ This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
ক্যাপ
অাইটেম
1 ,
ক্যাটাগরি
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
ু সুপারিশের
তথ্যসূত্ৰ
কার্থানার
বাৰ্ণাৰ দিন্দ্ৰ
অ্থাধিকার ৬ মাস
চ্বিডান্ত _
प्रेमेयप्रीमा
সংশাধিত
प्रभावामा ०१ - ०১ - २०२७ प्रभावामा १९ - ०६ - ०६ - २०२७
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ocation–Generator Room Visual alarm system was available at generator	room.
ক্যাপ আইটেম		
ক্যা টা গরি		
২৪.১. কাৰ্যত্ৰ	म्	
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	ে মপ্তাত	
<u> </u>	0 1917	
प्रभेग्नगीमा	-	
সংশোধিত	\$\$-0F-3033	
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

১. পর্যবে ষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Factory personnel is not able to show any document. ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Obtain fire license / permit from issuing authority	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
कात्रशंनात	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
<u>চুড়ান্ত</u>	
সম্ব্যসীমা	
সংশোধিত সম্যসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

প্ৰেক্ষণ	actory personnel is not able to show any document.	
ЛЯ - 		
াইটেম গাটাগরি		
ואוייוטולן		
৬.১. কার্যত্র	ब	
- 11/0 11	Obtain building approval from inquing authority	
<u>কাৰ্শক্ৰম</u> সুপাৰিশেৰ	Obtain building approval from issuing authority	
পুণাানণেন তথ্যসূত্র		
<u>ত গগুন</u> কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
<u> চুডান্ড</u>		
<u> नेमय़नीमा</u>	_	
সংশোধিত	<i>%</i> -∘৮-२∘२२	
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
পর্ববেষ্ণণ		

		_	_
2 Q	পথ	ĸ	ar c
- N - L-	. 1		-V-

পরিদর্শন | Factory personnel is not able to show any document.2 boiler is available capacity 200 পর্ববেষ্ণণ liter and 100 liter ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Obtain the boiler license from the proper issuing authority. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র |কারখানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত **3***७*−0*1*−२022 সময়সীমা অগ্র<u>গতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Th	ne factory has no licensed boiler operator.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৮.১. কাৰ্যক্ৰ	স্	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সমরসীমা	\$6-0₽-5055	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

२৯ . পর্যবেষ্ট ণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা Factory personnel is not able to show any document.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৯.১. কাৰ্যক্ৰম
Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সম্ব্যসীমা
অগ্রগতিব অবস্থা মূলুব্য
্ষন্তব্য