



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুঁঝকা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	কারিহা টেক্সটাইল লিমিস লি:
ঠিকানা	Jarun, Kashimpur Road, Konabari, Gazipur
কারখালার কোড	GZP115
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor. Some aisle was blocked by garments fabrics.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-৯০-২০৯৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 48 meter, so it does not meets the requirement of RMG guideline.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in oposite side of existing exit Or, The factory have to design equip with an automated fire alarm, portable fire-fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building the length of travel should not be exceed 60 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 48 meter, so it does not meets the requirement of RMG guideline.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit Or, Implement with an automated fire alarm, portable fire-fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All doors on egress route Doors in the egress route are steel sliding and steel swing (inward) type doors and do not open in the direction of the travel.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All doors on egress route The exit doors in the egress route are with locking arrangement of steel sliding and collapsible security gate type doors and there is chance that doors may be locked due to any obstruction in opening/closing.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor emergency exit ( West side ). The width of emergency exits is 0.84 meter, which does not meet the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exit door should have minimum clear width 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor At ground floor, 24 nos. of occupants and 2 no's exits, the requirement of discharge floor exit is 1.8 m considering minimum width 0.9 m in each exit. However the factory has discharge floor exit width is 3.28 meter. However minimum width discharge exit is not fulfill the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exit door should have minimum clear width 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at ground floor North east side. Final evacuation route of building is not protected from generator room , which is located adjacent to north east side near final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at ground floor North east side. Final evacuation route of building is not protected from generator room , which is located adjacent to north east side near final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the near to final exit.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor Large storage area is available in factory at ground floor which adjacent to production area without fire separation wall with door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor Large storage area is available in factory at ground floor which adjacent to production area without fire separation wall with door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Store room at ground floor Smoke & heat vents are not available at storage area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide smoke and heat vents on the roof / ceiling / wall at godown section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১১-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor. Aisle marking with arrow guiding &exit signs were not available in all floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-১০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floors. Sufficient emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশ্লাপিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশ্লাপিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor The manual activation points are not installed at all exit routes.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor Total, 5 no's. of CO2 type, 5 no's. of ABC type of extinguishers were provided & properly tagged, which were adequate for floor but it was date expired.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguisher at the floor and to keep the record for re filling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-৯০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Store room at ground floor The extinguishers are not appropriately spaced at Store room on ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Place the extinguisher near the path of exit travel & easily accessible
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-৯০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has sufficient hose pipe for fire fighting system but it was not connected to water pipe.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe and proper connection with standpipe
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Hose pipe was not connected to water pipe.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically and properly tagged.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-৯০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has approximate 1000 liter overhead water capacity, which was not connected to hose pipe for fire uses. Only use as domestic purpose.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has approximate 1000 liter overhead water capacity, which was not connected to hose pipe for fire uses. Only use as domestic purpose.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Beside store room at ground floor. Combustible materials are found near electrical source due to operational process of factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	ধৰ্মোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-৯০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory had not valid fire license, which was valid till June 30, 2013 and without mention area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain fire license / permit from issuing authority
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১১-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory management had no building approval documents during assessment day
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain building approval from issuing authority
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১১-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Factory had not conducted fire drill regular basis and documentation record also maintain.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly ( 4 times a year ) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-৯০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 29-10-20 : Initiative action has not taken yet but the factory management is not acknowledged enough and not willing to complete within this timeline.