



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ক্যাশল বালওয়ে কোং লি:
ঠিকানা	Plot No: A-42-43, BSCIC I/A, Konabari, Gazipur
কারখালার কোড	GZP120
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Conductivity and record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Fire drill needs to be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills needs to be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We will take action about fire drill and record according to NTPA guideline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-৯২-২০৯৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: No record regarding Fire drill is found during visit.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	All the firefighting equipment is need to test with proper documents.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	we will take action about testing and record of fire equipment according to NTPA guideline.
অধার্থিকার	ধর্মাজ্ঞ নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-৯২-২০৯৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Testing record for firefighting equipments were not found during visit.

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Lights in storage area need to be installed with protective covers and fire rated conduit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Electrical connections has not removed from store areas as per giode line.
অধার্থিকার	ধর্মাজ্ঞ নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-৯২-২০৯৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Storage area was not designated and not covered with protected wiring and lighting system.

৪. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In the storage area has need to re-arranged the Combustibles as per suggested guideline.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-৯২-২০৯৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Combustibles were stored on stair and beside egress rout with out providing designated storage area.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	One consultant has been already appointed to carry out the work, They will complete the work as per guideline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-০৯-২০৯৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 05 September 2021: As built drawing with machine layout were not available in the factory during visit.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service and Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Manager/Director needs to arrange fire safety training for the workers of the factory from proper authority time to time.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will safety training from BGMEA or Fire service and civil defense or others authority.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory has no document regarding fire training.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable fire rated doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Fire rated separation or smoke proof rated enclosure were not found even at a single place in the factory.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide suitable handrail on both sides of stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provided handrail on both sides of stairways.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Handrails on both side of the stair were not present.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Illuminated emergency light needs to be covered in all floors, exits, staircases and aisles of all the factory buildings or sheds. The intensity of illumination by means of escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will installed emergency light as per NTPA guide line
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: No Illuminated emergency lights were found in factory.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system ( signage, fire alarm and detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc. )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will taken action as soon as possible according to NTPA guide line.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-০৯-২০১৬
সংশ্লাভিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 05 September 2021: No IPS was found during visit.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	As soon as possible we will make fire department pre-plan according to NTPA guide line.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Fire department pre plan was not available during visit.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Final exit-1 using 3 needs to be separated from office room, iron section and store room by 2hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors. Also final exit-2 needs to be separated from generator room by 4hours rated construction & 2 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide separation as per suggested guideline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Final exit is not separated as there is a electric panel arrangement, There is a generator and a boiler with gas container.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide separation as per suggested guideline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Fabrics were stored on stair and beside egress rout with out providing designated storage area.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Boiler room needs to be separated from iron section and generator room needs to be separated from external steel star-2 by 4 hours rated enclosure and 2 hours rating openings.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Boiler, Generator, Substation nothing has a proper separation that is required.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exits connecting to the staircase-1 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (1.0 hours rated enclosure and 0.75 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits. For external stair only need to protect the exit door of 0.75 hours.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 05 September 2021: No fire doors is present to make the stairs smoke proof.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	( a ) Every portion of building needs to be covered and all effectively enclosed spaces need to be considered separately based on the limits of spacing for types of detectors concerned. ( b ) Staircases need to be covered by detectors on each floor. ( c ) Each bay shall be considered as separate compartment and detectors shall be installed considering each bay an independent compartment. ( d ) Hoist, elevators and similar openings, windows, doors, ventilators and inlet ducts of an air-conditioning system shall be covered by detector.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide centralized fire detection systems as soon as possible according to NTPA guide line.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Fire detection system is not present in the factory.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install manually operated electrical fire alarm system with single or multiple call boxes as well as automatic fire alarm system for centralized automatic fire detection and alarm system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide fire alarm system and call point according to NTPA guide line.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 05 September 2021: Standard alarm system is not present in the factory.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of detection system.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Fire detection system is not present in the factory. No Control panel is present in the factory.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install proper standpipe system having at least 75 mm diameter of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided ( Ref. Fire Service Standard # 9 ) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA ( 20 m ) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of standpipe system with hydraulic calculation.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory is not equipped with standard standpipe system yet.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the building.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory is not equipped with standard standpipe system yet.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside of the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide siamese connection .
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory is not equipped with standard standpipe system yet.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Qualified Fire Protection Engineer will engaged for the design of fire pump.
ঘৰাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory is not equipped with standard standpipe system yet.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will take action about water reservoir tank for fire-fighting according to NTPA guide line.
ঘৰাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 05 September 2021: Factory is not equipped with standard standpipe system yet.