



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |  |
|--------------|--|
| কারখালার নাম | থো টেকার্স সোবাটোর ইল্লা: লি:            |
| ঠিকানা       | Degarchala, National University, Gazipur |
| কারখালার কোড | GZP273                                   |
| কালার কোড    |  |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৬-০৫-২০২২ |
|---------------------------------|--------------------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ         |  |
|-----------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ   | Location- 2nd floor Direct route of access to required exit is provided through continuous passage ways and aisles, which are obstacles by jacquard machine. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |  |

| ১.১. কার্যক্রম      |   |
|---------------------|---|
| কার্যক্রম           | Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.   |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |   |
| কারখালার কার্যক্রম  | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অগ্রাধিকার          | প্রযোজ্য নথি  |
| চূড়ান্ত সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতির অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য             | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : They remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway. |

| ২. পর্যবেক্ষণ |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- All doors on egress route Maximum number of exit are open to production and some of emergency exit doors in the egress route are sliding / collapsible security gate/ roll down doors and do not open in the direction of the travel. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 weeks, prepare proper plan and design for side hinged type door, which swing outward of the room / in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue  |
| অগ্রাধিকার<br>অবস্থা   | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : All doors are fire rated and open to direction of travel.   |

### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- All doors on egress route The egress doors are sliding/ collapsible security gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অগ্রাধিকার<br>অবস্থা   | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : They remove all locking device from all egress door. All exit doors are open-able from the side they serve without the use of a key. |

### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Both stairs No handrail is provided in both side of the staircase |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অঞ্চাকিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২  |
| অঞ্চাকিকির<br>অবস্থা   | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Handrails was found on both side of the stairs during the visit.           |

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- All production floors Sliding / collapsible security gate are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৫.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue  |
| অঞ্চাকিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২   |
| অঞ্চাকিকির<br>অবস্থা   | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Doors in stairs are outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses. |

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Fire rated entry lobby is not provided to stair to separate from the area of incidence. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৬. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অঞ্চাকার               | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২  |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Their entry lobby is properly fire rated. Doors in stairs are outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses.                  |

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Fire rated entry lobby is not provided to stair to separate from the area of incidence. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৭.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and they have complete this issue  |
| অঞ্চাকার               | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৫-০৯-২০২৩   |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Their entry lobby is properly fire rated. Doors in stairs are outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses. |

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Ground floor Winding section is located adjacent to yarn godown which doors are steel roll down type and wall not up to ceiling. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৮. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue  |
| অঞ্চাকার               | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২   |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : They already separated the winding section from the yarn godown .     |

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Ground floor Winding section is located adjacent to yarn godown which doors are steel roll down type and wall not up to ceiling. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৯. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.                      |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অঞ্চাকার               | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৫-০৯-২০২৩  |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : They already separated the winding section from the yarn godown. |

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 5th and 6th floor Aisle mark & exit signage is not provided at 5th to 6th floor operational area as well as exit doors. During assessment day 7th floor was under construction. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১০.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and they have complete this issue  |
| অধার্থিকার             | থায়োজ্য নথি   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | –  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : They provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways.  |

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Production floors evacuation pathways Insufficient number of emergency lighting has provided. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অধার্থিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | –   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Number of emergency lighting was found sufficient during the visit.  |

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Both stairways Insufficient number of emergency lighting is provided for evacuation stair ways |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Number of emergency lighting was found sufficient during the visit.                        |

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Ground to 4th floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 weeks, design and plan to provide automatic detection system with automatic fire alarm.                                      |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Automatic detection system with automatic fire alarm was found during the visit. |

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Ground to 4th floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, install automatic detection system with automatic fire alarm.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant  |
| অংগুষ্ঠিকার            | ৬ গ্রাম   |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৫-০৯-২০২৩  |
| অংগুষ্ঠির<br>অবস্থা    | সংশ্লাধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Automatic detection system with automatic fire alarm was found during the visit. |

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 5th to 6th floor The alarm system is installed only ground to 4th floor but not installed at 5th to 6th floor & 7th floor is under construction. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অংগুষ্ঠিকার            | ৬ সপ্তাহ  |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ১৬-০৮-২০২২  |
| অংগুষ্ঠির<br>অবস্থা    | সংশ্লাধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Automatic alarm systems was provided throughout the factory during the visit.    |

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Production floors Insufficient number of standalone smoke detectors ( 20 nos. ) are provided at ground to 3rd floor and Generator, boiler room but at 4th to 6th floor detectors are not installed, 7th floor is under construction. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৬.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant  |
| অংগীকার                | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২  |
| অংগীকৃতির<br>অবস্থা    | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Sufficient detector was found to cover the whole factory during the visit. |

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | There is no practice for periodic checking of manual alarm call point, fire alarm & standalone smoke detectors to ensure whether it is functional or not, and it is not recorded by maintaining proper register. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৭.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Periodically check alarm call points, alarm & detection system – Maintain the record properly.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant  |
| অংগীকার                | ধর্মাজ্ঞ লব   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অংগীকৃতির<br>অবস্থা    | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : They maintain periodic check of alarm call point, fire alarm and standalone smoke detectors and got T&C approval from rsc. |

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- Ground to 4th floor 28 nos. of CO2 type, 67 nos. of ABC type, fire extinguishers are provided & properly tagged at ground to 4th floor and 5th to 6th floor are not provide any extinguishers which is not sufficient with respect to 110053 sft area as per RMG guideline. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৮.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide sufficient numbers fire extinguisher at 5th to 7th and ground to 4th floor and to keep the record for re filling & properly tagged.       |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Fire extinguishers were sufficient at all floor to cover the whole factory during the visit. |

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- Boiler room The extinguishers are not appropriately spaced at ground floor boiler room |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৯.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Place the extinguisher near the path of exit travel, easily accessible   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue  |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : The extinguisher found near the path of exit travel, easily accessible. |

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২০.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, design and plan to install dedicated fire pump with alternate backup power supply.        |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যালাব<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অধার্থিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Dedicated fire pump was available for fire fighting. |

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.                          |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যালাব<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অধার্থিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৫-০৯-২০২৩  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Dedicated fire pump was available for fire fighting. |

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 5th to 7th floor Hose connection hasn't found at 5th, 6th & 7th floor, but ground to 4th floor have provided by 2 nos. hose in per floor. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অঞ্চাকিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৫-০৯-২০২৩  |
| অঞ্চাকিতির<br>অবস্থা   | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline was found during the visit. |

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 4th floor At 4th floor provided 2 nos 1inch diameter hose reel and ground to 3rd floor provided 1.5 inch diameter hose reel |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অঞ্চাকিকার             | ৬ মাসাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২  |
| অঞ্চাকিতির<br>অবস্থা   | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : 1.5 inch hose pipe was found during the visit.         |

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- All floor The performance of hose pressure could not checked due to disconnection of standpipe |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.                          |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অঞ্চলিকার              | ৬ গ্যাস   |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৫-০৯-২০২৩  |
| অঞ্চলিকার<br>অবস্থা    | সংশ্লাধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : The pressure found sufficient during the visit . |

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | There is no practice for periodic checking of hose performance to ensure whether it is functional or not and it is not tagged properly. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৫.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   | Initiative has been taken and they have complete this issue  |
| অঞ্চলিকার              | প্রযোজ্য নথি   |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অঞ্চলিকার<br>অবস্থা    | সংশ্লাধিত  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : The hose pipe performance was checked periodically and properly tagged. |

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Factory has not fire lift. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                            |

#### ২৬.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, design and plan to Install fire lifts equipped with approved intercommunication ( including two way voice communications ) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant  |
| অঞ্চাকার               | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২  |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Fire lift was found during the visit.  |

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Factory has not fire lift. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                            |

#### ২৭.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication ( including two way voice communications ) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant  |
| অঞ্চাকার               | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৫-০৯-২০২৩  |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Fire lift was found during the visit.  |

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- ground floor Fire command station has not provided |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৮.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Fire command station found during the visit.  |

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- ground floor Fire command station has not provided |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৯.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম | Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৫-০৯-২০২৩  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : Fire command station found during the visit.   |

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 5th to 6th floors is not available P. A. ( Public Address ) system is provided only at ground to 4th floor in the factory but not provide in others floors. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৩০.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | A suitable public address system should be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.    |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যালাব<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue   |
| অধার্থিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : P. A. ( Public Address ) system was provided which cover the whole factory during the visit. |

#### ৩১. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Factory has 2 no's boiler which capacity is 1 ton and 0.5 ton respectively but they has no boiler license. Factory has applied for boiler license |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৩১.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Obtain the boiler license from the proper issuing authority.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যালাব<br>কার্যক্রম | Initiative has been taken and they have complete this issue  |
| অধার্থিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | Observation from the visit on 11-04-2021 ( CVV-1 ) : They obtain the boiler license from the proper issuing authority. |