



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|---|
| কারখালার নাম | কুলওয়ে গার্জেন্টন (ইন্ডাস্ট্রিজ) লিঃ |
| ঠিকানা | Salim constantly Plaza, balibhadra Bazar, Savar, Dhaka Old (South Panishail, Zirani, Gazipur) |
| কারখালার কোড | GZP131 |
| কালার কোড | |

| | |
|---|------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: — |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|-----------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Temperature differences greater than 40°C were observed based on comparisons between component and ambient air temperatures. Probable causes are loose connection, over loading, multi cable at single point, rusted connection, use of improper lug, improper cable joint, improper cable bending, damage insulation, internal problem etc. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| | |
|-----------------------|---|
| ১.১. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Make sure cables are not overloaded ,properly terminated using proper lug, joints are made proper way, no rusted throughout the connection, proper cable bending, no insulation damage, single cable at single point etc. to avoid temperature rise. If necessary consult with a qualified engineer and replace cable or equipment. |
| মুপারিষের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | All the hot points are checked and the thermal image will be provided. |
| অগ্রাধিকার | অবিলম্বে |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৮-৯৯-২০৯৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Thermographic Test report is not available during inspection time. 18.01.2021: Thermographic Test report is not available. |

| |
|----------------------|
| ২. পর্যবেক্ষণ |
|----------------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | The generator exhaust discharged to the exterior of the building is not in a safe location. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ২.১. কার্যক্রম | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Discharge the generator exhaust to the exterior of the building in a safe location. Also ensure exhaust has been taken out through any other side except south. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | We have already done. |
| অধার্থিকার | ১ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাভিত সময়সীমা | ১২-০৭-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : The generator exhaust discharged to the exterior of the building is not in a safe location. 18.01.2021: The generator exhaust discharged to the exterior of the building is not in a safe location. |

| ৩. পর্যবেক্ষণ | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Distribution boards (including panel door) are not properly grounded. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ৩.১. কার্যক্রম | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure all distribution boards (including panel door) are earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth /earthing pit. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | We have already done. |
| অধার্থিকার | ১ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাভিত সময়সীমা | ১২-০৭-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Distribution boards (including panel door) are not properly grounded. 18.01.2021: Distribution boards was not properly grounded. But door earthing was provided. |

| ৪. পর্যবেক্ষণ | |
|---------------|--|
| | |

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Un-terminated cables are found inside distribution boards. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Isolate/make safe all unused cables first and then remove from distribution boards. If necessary make sure cables are properly terminated at its point of termination using appropriate size and type of lug. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done. |
| অঞ্চাকিকার | ১ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাপিত সময়সীমা | ১২-০৭-২০২২ |
| অঞ্চাকিতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1): Un-terminated cables are found inside distribution boards. 18.01.2021: Un-terminated cables are found inside distribution boards. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection device. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure overcurrent protection device (circuit breaker/fuse) for each circuit/branch circuit. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already done. |
| অঞ্চাকিকার | ১ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাপিত সময়সীমা | ১২-০৭-২০২২ |
| অঞ্চাকিতির অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1): Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection device. 18.01.2021: Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection device. |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Earthing Connection is not provided Electrical Equipment (Grinding Machine). |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure proper earthing connections at all electrical equipment. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অঞ্চলিকার | ১ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১২-০৭-২০২২ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হৰণি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Earthing Connection is not provided Electrical Equipment (Grinding Machine). 18.01.2021: Earthing Connection is not provided Electrical Equipment (Grinding Machine). |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Distribution boards are not free of dirt and debris. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অঞ্চলিকার | চলছে |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হৰণি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Distribution boards are not free of dirt and debris. 18.01.2021: Distribution boards are not free of dirt and debris. |

৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Earthing systems have provision for periodical inspection but inspection is not done till now. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure inspection of all earthing system is being completed and documented. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have already done. |
| অঞ্চাকার | চলছে |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Earthing systems have provision for periodical inspection but inspection is not done till now. 18.01.2021: Earthing system was not inspected. |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Required safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats are not kept at required location. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Install appropriate number and type of safety signage and fire-fighting equipment at generator room. Also ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have already provided Safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats in some places. |
| অঞ্চাকার | ধ্রোণ্য নথি |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৬-০৯-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Required safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats are not kept at required location. 18.01.2021: Required safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats are kept at required location. |

১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | First aid and artificial respiration are not located in the generator room. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the generator room. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We will provide first aid and artificial respiration soon. |
| অধার্থিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৬-০৯-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অংগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : First aid and artificial respiration are not located in the generator room. 18.01.2021: First aid and artificial respiration was not located in the generator room. |

১১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Generator-01(250 KVA) and Generator-02 (170KVA) is earthed at one point only. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অধার্থিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অংগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Generator-01(250 KVA) and Generator-02 (170KVA) is earthed at one point only. 18.01.2021: Generator-01(250 KVA) and Generator-02 (170KVA) is earthed at one point only. |

১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | MCCB Box does not have a minimum clearance of 1 m (39 in) in front. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure MCCB Boxes have a minimum clearance of 1 m (39 in) in front. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অধার্থিকার | পর্যাজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1): MCCB Box does not have a minimum clearance of 1 m (39 in) in front. 18.01.2021: Minimum working clearance was not maintain in front DB. |

১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Each circuit is not provided with dedicated earthing. There is no marking to identify earthing cable for specified circuit. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already provided some boards with dedicated earthing. |
| অধার্থিকার | পর্যাজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৫-০৯-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1): Each circuit is not provided with dedicated earthing. There is no marking to identify earthing cable for specified circuit. 18.01.2021: Dedicated earthing was not available. |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Looping of cables at circuit breakers and multiple connections of cables at busbar terminal and circuit breaker terminal are observed within distribution boards. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB has a dedicated supply from busbar. ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCBs. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already removed some looping and multiple cables. |
| অংগীকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৬-০৯-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অংগীকৃতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Looping of cables at circuit breakers and multiple connections of cables at busbar terminal and circuit breaker terminal are observed within distribution boards. 18.01.2021: Looping & multiple connection was available. |

১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have changed the circuit breakers according the cable size of some boards. |
| অংগীকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৬-০৯-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অংগীকৃতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers. 18.01.2021: Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers. |

১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Mechanical guards are not provided for electrical equipment and wiring where necessary. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide adequate support for Wiring and mechanical guards for electrical equipment[s where necessary. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We provide some mechanical guards for electrical equipment where necessary. |
| অধার্থিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৬-০৯-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অংগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1): Mechanical guards are not provided for electrical equipment and wiring where necessary. 18.01.2021: Mechanical guards are not provided. |

১৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Cables joints are not made through porcelain/PVC connectors. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অধার্থিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অংগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1): Cables joints are not made through porcelain/PVC connectors. 18.01.2021: Cables joints are not made through porcelain/PVC connectors. |

১৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Wiring passes through the floors but the openings remaining after passage of the wiring system is not sealed. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Wiring system passes through elements of building construction such as floors the openings remaining after passage of the wiring system have to seal according to the degree of fire resistance prescribed for the respective element of building construction before penetration. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অধ্যাধিকার | প্রযোজ্য লব |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Wiring passes through the floors but the openings remaining after passage of the wiring system is not sealed. 18.01.2021: Wiring passes through the floors but the openings remaining after passage of the wiring system is not sealed. |

১৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Discrimination is not achieved among circuit breakers used for protection of main circuit and the sub-circuits derived therefrom. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure discrimination is achieved between circuit breakers used for protection of main circuit and the sub-circuits derived therefrom by adjusting the protective devices of the sub-circuit breakers to operate at lower current setting and shorter time-lag than the main circuit breaker. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অঞ্চাকিকার অবস্থা | প্রযোজ্য নথি |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Discrimination is not achieved among circuit breakers used for protection of main circuit and the sub-circuits derived therefrom. 18.01.2021: Discrimination is not achieved among circuit breakers used for protection of main circuit and the sub-circuits derived therefrom. |

২০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Metals in the building (water pipe, metal rebar in concrete, cable channel.) are not connected to the building earthing system. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Connect all metals in the building to the building earthing system such as metal rebar in concrete, metal water pipe and cable channel. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অঞ্চাকিকার অবস্থা | প্রযোজ্য নথি |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Metals in the building (water pipe, metal rebar in concrete, cable channel.) are not connected to the building earthing system. 18.01.2021: Metals in the building are not connected to the building earthing system. |

২১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Temperature differences of 21°C to 40°C were observed based on comparisons between component and ambient air temperatures . Probable causes are loose connection, over loading, multi cable at single point, rusted connection, use of improper lug, improper cable joint, improper cable bending, damage insulation, internal problem etc. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Make sure cables are not overloaded ,properly terminated using proper lug, joints are made proper way, no rusted throughout the connection, proper cable bending, no insulation damage, single cable at single point etc. to avoid temperature rise. If necessary consult with a qualified engineer and replace cable or equipment. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | All the hot points are checked and the thermal image will be provided. |
| অঞ্চাকার | প্রযোজ্য লয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৫-০৯-২০১৬ |
| সংশ্লিষ্ট সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Thermographic Test report is not available during inspection time. 18.01.2021: Thermographic Test report is not available. |

২২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Electrical single line diagram and layout drawings are not available. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We will recruit a qualified electrical engineer for developing layout and as built single line diagram. |
| অঞ্চাকার | ৬ গ্যাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০২-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লিষ্ট সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Electrical single line diagram and layout drawings are not available. 18.01.2021: As built ELD & SLD was provided. |

২৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Testing and inspection of insulation and earth resistance are not done. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $>=5$ M Ω and $<=1$ M Ω respectively. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অংশাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | স্ট্রক হ্যানি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1): Testing and inspection of insulation and earth resistance are not done. 18.01.2021: Testing and inspection of insulation and earth resistance are not done. |

২৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Electrical panel boards are not inspected. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অংশাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশ্লাধিত |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1): Electrical panel boards are not inspected. 18.01.2021: Electrical panel boards was inspected. |

২৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Overhead service connections are achieved into the building without having any service mat and goose neck at the top of the building. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure overhead service connections to a building are achieved with covered conductor and led via roof poles or service masts made of GI pipe at least 38 mm in diameter having a bend at the top and installed on the outer wall. Consult with a qualified electrical engineer before completing work. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Overhead service connections are achieved into the building without having any service mat and goose neck at the top of the building. 18.01.2021: Overhead service connections are achieved into the building without having any service mat and goose neck at the top of the building. |

২৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Cable entry and exit points are not properly sealed for the distribution boards. Also some places the panel doors have openings. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure distribution boards have no opening and all live internal components are concealed properly. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have properly sealed some distribution boards. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০২-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Cable entry and exit points are not properly sealed for the distribution boards. Also some places the panel doors have openings. 18.01.2021: Cable entry and exit points are not properly sealed. |

২৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Dedicated neutral is not provided for all applicable circuit. There is no marking to identify neutral cable for specified circuit. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each applicable circuit. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have already provided some boards with dedicated neutral. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০২-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Dedicated neutral is not provided for all applicable circuit. There is no marking to identify neutral cable for specified circuit. 18.01.2021: Dedicated neutral is not provided. |

২৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are no means of identification mark for cables. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is provided as per circuit list. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | List and diagram will be provided for all distribution boards. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০২-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলচ্চাল |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are no means of identification mark for cables. 18.10.2021: List and diagram of the circuits are not available. |

২৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Cable Channels are not properly Covered. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide adequate covers on cable channel. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have already done. |
| অঞ্চলিকার | ৬ গ্যাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Cable Channels are not properly Covered. 18.01.2021: Cable Channels are not properly Covered. |

৩০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Stranded conductors below 6mm ² are not provided with sleeve or ferrules and stranded conductors above 6mm ² are not provided with cable sockets.) |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm ² . or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm ² . |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | Sockets are provided for some cables. |
| অঞ্চলিকার | ৬ গ্যাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০২-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Stranded conductors below 6mm ² are not provided with sleeve or ferrules and stranded conductors above 6mm ² are not provided with cable sockets.) 18.01.2021: Stranded conductors below 6mm ² are not provided with sleeve or ferrules and stranded conductors above 6mm ² are not provided with cable sockets. |

৩১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Install separate distribution boards for lighting and power circuits. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have already done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit. 18.01.2021: Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit. |

৩২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Lightning protection system is not installed on the building. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size. i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced. ii) Appropriate numbers of down conductors are installed . iii) Resistance of earth conductor within limit ($<=10\Omega$). |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We will install lightning protection system soon. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০২-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 14-10-2020 (CVV-1) : Lightning protection system is not installed on the building. 18.01.2021: LPS was not installed. |