



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	হাগ সৌচ ও ব্যারেল লিঃ
ঠিকানা	Telerchala, Mouchak, Kaliakoir, Gazipur,
কারখালার কোড	GZP143
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Conductivity and record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Fire drill shall be conducted quarterly ( 4 times a year ) under the Fire Safety Plan. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We will conduct and record of fire drill.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-৯৯-২০৯৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবালি
মন্তব্য	On 12-08-2021: conductivity and record of fire drill is not available during the visit.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Obstruction in means of escape
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to remove all temporary obstruction from aisles for easy movement and safe discharge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-08-2021: Permanent obstruction found on aisles

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will protect in conduits and covers to light fittings in storage.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-৯৯-২০৯৬
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 12-08-2021: Lights without protective cover are removed from store room at 1st floor.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অধাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অংগগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: Combustible materials are managed without good housekeeping in store room ( because of working overload )

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	As built drawing with machine layout & escape route
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to prepare as built drawing ( Including machine layout ) with proper dimensions showing means of escape.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	One consultant has been already appointed to carry out the work, They will complete the work as per guideline.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: As built drawing with machine layout & escape route is not found during visit.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire safety training from BGMEA/Fire service & Civil Defense/Others
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will safety training from BGMEA or Fire service and civil defense or others authority.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: No training was arranged by the factory

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have proper testing plan & record for fire safety equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have tested and recorded fire equipment.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 12 -08-2021: Proper testing plan & record for fire safety equipment was not available

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors of staircase enclosure need to be replaced by side swinging fire rated doors so that the staircase remains free from smoke as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 12-08-2021: No door was found on some places and sliding and collapsible gate in some places.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the stairways need to have handrail on both sides.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide handrail in stairways.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-08-2021: Handrail found on one side.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors & escape route.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency light in floors, exits & stairs. ( Escape route )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will install illuminated emergency light in all floors.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-৯৯-২০৯৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: They don't install emergency light with proper back up

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system ( signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc. )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have will emergency backup power.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-৯৯-২০৯৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: No back up power found.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will take fire department pre-plan.
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	ক্ষেত্র হ্যাণ্ডি
মন্তব্য	On 12-08-2021: No preplan found on the spot.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Minimum clear width of stair
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to ensure minimum clear width of stair 0.90 m as per minimum requirement.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	we will expand exit width.
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 12-08-2021: Stair 1 is found with adequate width but Exit 2 stair is not wide enough to meet standard.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Consistency of tread and riser in stair
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to modify the tread & riser of the stair-1 & make them consistence
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	we will do this work according to guideline.
অঞ্চলিকার	৬ গ্লাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	ক্লোচ হ্যালি
মন্তব্য	On 12-08-2021: Riser and standpipe system is not standard.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit route
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The escape route need to provide protected paths of travel from the stair entrance at each floor level, all the way to the final exit to outside of the building. Final exit route-1 need to be protected ( 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door ) at each floor level entrance & ground floors working floor, also need to have a 2 hours rated protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 ( Stair-2 route ) need to be protected ( 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door ) at each floor level entrance & ground floors working floor, also need to have a 2 hours rated protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-3 ( Stair-3 ) need to be protected ( 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door ) at each floor level entrance & need to protect from the generator room located at ground floor by 4 hours fire rated construction with 2 hours fire rated doors/opening, also need to protect the escape route-3 from the neighbor building opening by 2 hours fire rated doors/opening till to reach safe refuse area, Also need to repair the rough surface and make free from any obstruction of the escape route
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অধিগতিকৰ অবস্থা	ক্ষুর হ্যালি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: No separation found on any exit.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors with the cutting section of ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will install of storage
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-08-2021: they don't have any separation

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Boiler: Boiler room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from the working floor (Finishing & Iron section) of 1st floor of the building Generator: Generator room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from stair-3 as well as from the final exit route-3 located at ground floor
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will install boiler, generator, sub-station and chemical room as per timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-08-2021: No separation found on boiler generator and substation

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures & opening ( 2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door ) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide smoke proof staircase.
অঞ্চাকিল	৬ গ্লাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিল অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: They don't have any door on floor area for that they don't have any Fire and smoke protection of staircases

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide centralized fire detection system.
অঞ্চাকিল	৬ গ্লাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকিল অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: Manually operated alarm system was present not automatic was available

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide fire alarm system and call point.
অঞ্চলিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 12-08-2021: Manually operated alarm system was present not automatic was available

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will install control panel for automatic fire detection and alarm system
অঞ্চলিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 12-08-2021: No control panel present here

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install proper standpipe system having at least 100mm dia of riser according to NTPA guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide standpipe system according to NTPA guideline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: Their standpipe system was not as per standard

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the building.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: Standard standpipe system is not found installed in the factory.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install Siamese Connection.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: No siamese connection was available

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900 ltr x 75 min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide firepump.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: They have overhead capacity of 4000 ltr dedicated for fire safety which is not adequate

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কান্সালার কার্যক্রম	We will be taken action as soon as possible according to NTPA guide line.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশাধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12 -08-2021: No fire pump present