

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

### ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	হোম টেক্সটাইল লি:
ঠিকানা	East Chandra, Shafipur, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 146
কালার কোড	

্যারনের ধরণ: অন্নি মূল্যারন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:		
. পর্যবেষ্ণণ		
পৰিদৰ্শন Location–All doors on egress route The exit do পৰ্শবেষ্কণ collapsible security gate doors and do not ope ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
Replace all existing exit doors on evacuatio কাৰ্শক্ৰম type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ সপ্তাহ		
চুড়ান্ত সমর্মীমা		
সংশোধিত সমরসীমা		
<b>অগ্রগতির</b> অবস্থা		
মন্তব্য On 15/12/20; Factory has not taken any in	tiative to remediate this cap.	

### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–All doors on egress route The egress route exit doors are sliding/collapsible security gate doors and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা 56-0P-5055 <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. মন্তব্য

<u>ভ. 17(৭কণ</u>	
	ocation-All stairs Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side provided. Stair width 2.33m at stair-1 & stair-2
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্শক্ৰয	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. Also provide intermediate handrail on stair-1 & stair-2 at building-1
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সম্যুসীমা	\$&-∘b-₹∘₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Nowhere there was both sided handrail.

### ৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন
পর্ববেষ্ফণ
リカイスをかり

Location-Building-1, Stair exit-2 and Floor exit-1 Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction and door at substation and generator room, which is located adjacent to stair exit-2 and floor exit-1.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ৪.১. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor substation and generator room, which located at the adjacent to stair exit-2 and floor exit-1.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	? <i>⋒</i> −∘ <i>₽</i> −२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office.

### পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন

Location-Building-1, Stair exit-2 and Floor exit-1 Final evacuation route of building is পাৰ্দশৰ not protected with fire rated construction and door at substation and generator room, which is located adjacent to stair exit-2 and floor exit-1.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### *৫.১.* কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor substation and generator room, which located at the adjacent to stair exit-2 and floor exit-1.
সুপারিশের তথাসত্র	
<u>কার্খানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মাপ
চূডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	06-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office.

## ৬. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন | Location–Building–1 Mezzanine floor is available in the factory building which travel পর্যবেষ্কণ distance was 32m without fire protection ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Produce proper plan and design for another exit door at mezzanine floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	\$&−0b−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুয়নি
মন্তব্য	On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office.

৭. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Location–Building–1 Mezzanine floor is available in the fact পর্যবেষ্ক্রণ distance was 32m without fire protection	tory building which travel
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১. কাৰ্যক্ৰঃ	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Execute the another exit door at mezzanine floor.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রাখিকার</u>	্ ১ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o \$ − ₹ o ₹ @
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office.

### ৮. পর্ববেষ্ফণ

শার্পশৃগ	Location–Weaving shed A chemical store used by apex weaving and finishing mills ltd. However which some portion was located at weaving shed building without fire protection
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at chemical shed, which located at the adjacent to weaving section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	2 <i>6</i> −0 <i>P</i> −2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office.

১. পর্ববেষ্ণ	ণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Weaving shed A chemical store used by apex weaving and finishing mills ltd. However which some portion was located at weaving shed building without fire protection
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	North Control of the
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at chemical shed, which located at the adjacent to weaving section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমর্মীমা	o & − o % − ₹ o ₹ ⊚
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্য়নি
<b>ম</b> ন্তব্য	On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office.

Location-All buildings The factory has not implemented automatic detection system, পরিদর্শন only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm and control panel. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত <u> नेभग्ननी</u>मा সংশোধিত *5*0-0b-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though মন্তবা for Fire Detection deed was done but design was not submitted yet to head office.

### ১১. পর্ববেষ্ণন | Location-All buildings The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰ	প্
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o \$ - 2 o 2 @
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire Detection deed was done but design was not submitted yet to head office.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি

### ১২.১. কার্শক্রম

Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
৬ সম্ভাহ
%₽-0₽-3033
20-08-4044
শুরু হ্রানি
On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though
for Fire Detection deed was done but design was not submitted yet to head office.

### ১৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–Building–1 & Weaving shed Insufficent number of extinguishers provide at পর্যবেষ্ণণ building–1 1st floor and weaving shed, but re fill updated and properly tagged.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide fire extinguisher at 1st floor of building-1 and weaving shed and to keep the record for re filling & properly tagged.
প্রব্যোগ্য নর
02-02-2290
02-02-2010
চলমান
On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap completely, some were found but not adequate.

### ১৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন No	o dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ সপ্তাহ
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্যূসীমা অগ্রগতির	200 - 0 P - < 0 < <
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though
<u> </u>	for Fire protection deed was done but design was not submitted yet to head office.

রিদর্শন । র্ববেষ্কণ।	o dedicated fire pump is available for fire fighting.
<u>ਮ੍ਰਿਨ</u> ਸੁਖ	
, ইটেম্	
<u> গ্রাটাগরি</u>	
<u>১.১. কার্যত্র</u>	) of
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার স্মান্ত্র	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	
দুড়ান্ত চুড়ান্ত	। ज्यामा
সুম্বসীমা সমশ্বসীমা	
সংশোধিত	o&-o7-5o5@
	06-02-4040
সময়সীমা	
<u>শুগর্শাশা</u> অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি

### ১৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–All buildings Diameter of standpipe is fulfilled the requirement, however the পর্ববেষ্ণন dia of first aid hose is 1 inch. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement কাৰ্যক্ৰম of RMG guideline. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত *56*−0*6*−2022 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though মন্তব্য

### প্রবিষ্ণ । Location-Ground floor The water throw of jet is around 10 ft distance. Hose pipe water প্রবিষ্ণণ pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

for Fire protection deed was done but design was not submitted yet to head office.

৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকার	৬ দাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o \$ − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
ا اکتفالا ا	On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire protection deed was done but design was not submitted yet to head office.

### ১৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন The factory has 50000 liter water capacity for both fire and domestic purpose. This পর্যবেষ্ণন volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for কাৰ্যক্ৰম firefighting operation as per RMG guideline. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 56-0P-5055 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা

# ১৯. পৰ্যবেষ্ণণ পরিদর্শন The factory has 50000 liter water capacity for both fire and domestic purpose. This পর্যবেষ্ণণ volume was not sufficient for peak demand when in emergency. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap.

৯.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	o & - o % - 3 o 3 @
সময়সামা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্ননি
অবস্থ।	
<u>মন্তব্য</u>	On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap.

### ২০. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

$\sim$	
পরিদর্শন   পর্ববেষ্কণ	ocation–Generator Room Visual alarm system was available at generator room.
ক্যাপ আইটেম	
শাংডেশ ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম ম
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%%-0₽-₹0₹₹
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্মনি
অবস্থা মন্তব্য	On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap.

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্ববেষ্কণ Fa	actory has valid fire license without mention area
ग्रथ	
াই্টেম্	
<u> গ্রাটাগরি</u>	
	<del></del>
১.১. কাৰ্যত্ৰ	, <del>4</del>
কাৰ্যক্ৰম	Obtain fire license / permit with mention area from issuing authority
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
<u>भूभश्र</u> मीमा	\$\text{\theta} - \text{\theta} - \theta
অগ্রগতির	
অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 15/12/20; Factory has not taken proper step for this and found license.