



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|---------------------------------|
| কারখালার নাম | হোল টেক্সটাইল লি: |
| ঠিকানা | East Chandra, Shafipur, Gazipur |
| কারখালার কোড | GZP146 |
| কালার কোড | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গীকৃত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---|---------------------------------------|

| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location—All doors on egress route The exit doors in the egress route are sliding / collapsible security gate doors and do not open in the direction of the travel. |
|-----------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|---------------------|---|
| কার্যক্রম | Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. |

| ২. পর্যবেক্ষণ |
|---------------|
|---------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location—All doors on egress route The egress route exit doors are sliding/collapsible security gate doors and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location—All stairs Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side is provided. Stair width 2.33m at stair-1 & stair-2 |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. Also provide intermediate handrail on stair-1 & stair-2 at building-1 |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Nowhere there was both sided handrail. |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Building-1, Stair exit-2 and Floor exit-1 Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction and door at substation and generator room, which is located adjacent to stair exit-2 and floor exit-1. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor substation and generator room, which located at the adjacent to stair exit-2 and floor exit-1. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | ৬ মাসাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Building-1, Stair exit-2 and Floor exit-1 Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction and door at substation and generator room, which is located adjacent to stair exit-2 and floor exit-1. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor substation and generator room, which located at the adjacent to stair exit-2 and floor exit-1. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office. |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Building-1 Mezzanine floor is available in the factory building which travel distance was 32m without fire protection |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Produce proper plan and design for another exit door at mezzanine floor. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office. |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Building-1 Mezzanine floor is available in the factory building which travel distance was 32m without fire protection |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Execute the another exit door at mezzanine floor. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office. |

৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Weaving shed A chemical store used by apex weaving and finishing mills ltd. However which some portion was located at weaving shed building without fire protection |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at chemical shed, which located at the adjacent to weaving section. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office. |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Weaving shed A chemical store used by apex weaving and finishing mills ltd. However which some portion was located at weaving shed building without fire protection |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at chemical shed, which located at the adjacent to weaving section. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire separation deed was not done and design was not submitted yet to head office. |

১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location—All buildings The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire Detection deed was done but design was not submitted yet to head office. |

১১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location—All buildings The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire Detection deed was done but design was not submitted yet to head office. |

১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All buildings Insufficient number of detectors are provided in the factory. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | ক্লাউড হোল্ডিং |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire Detection deed was done but design was not submitted yet to head office. |

১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Building-1 & Weaving shed Insufficient number of extinguishers provide at building-1 1st floor and weaving shed, but re fill updated and properly tagged. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide fire extinguisher at 1st floor of building-1 and weaving shed and to keep the record for re filling & properly tagged. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | পর্যাজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap completely, some were found but not adequate. |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | |
| অধাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire protection deed was done but design was not submitted yet to head office. |

১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | |
| অধাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire protection deed was done but design was not submitted yet to head office. |

১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location—All buildings Diameter of standpipe is fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose is 1 inch. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | — |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire protection deed was done but design was not submitted yet to head office. |

১৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location—Ground floor The water throw of jet is around 10 ft distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | — |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. Though for Fire protection deed was done but design was not submitted yet to head office. |

১৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | The factory has 50000 liter water capacity for both fire and domestic purpose. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. |

১৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | The factory has 50000 liter water capacity for both fire and domestic purpose. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. |

২০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Generator Room Visual alarm system was available at generator room. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Visual alarm should be placed at the generator room. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | ক্ষেত্র হ্যাণি |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken any initiative to remediate this cap. |

২১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Factory has valid fire license without mention area |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Obtain fire license / permit with mention area from issuing authority |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 15/12/20; Factory has not taken proper step for this and found license. |