

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	र्श्वविन थ्याशात्वन निः
ঠিকানা	S A plot # 310, Baimail, P.O. – Quasem Cotton Mills, Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 148
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ:	অন্নি সুল্যার্ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:	29-05-505@
্. পৰ্ববেষ্ণণ			
্যার্থশূর্		Minimum width of aisle size was 0.78 met not fulfilled the minimum requirement of	
১.১. কাৰ্শক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম T সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ	he minimum clear width of the	pathway should be 0.9 meter	
कावशांताव	nitiative has been taken and th	ey have complete this issue	
অগ্রাধিকার প্র	(যোজ্য নয়		
চুডান্ত সমরসীমা	-		
সংশোধিত ু সময়সীমা	7-07-7940		
জাগগজিন	াংশোধিত		
মন্তব্য 2		8–2021 (CVV7): Aisles widths are found a aisles is found compliant. 19/02/2023:	dequate.
সংযুক্তিস <u>ং</u>	মূহ (৪) × ×		

|২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–All exit doors at egress route All floors exit doors were provided with collapsible security gate, rolling shutter, glass & steel sliding type doors installed at egress route and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	25-09-5076
সংশোধিত সময়সীমা	\$\$-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV7): Replace all existing exit doors on evacuation routes but The exit doors along the egress route are not found replaced by fire rated door. 23/08/2022: Collapsible, roller shutter type doors are not found at any exit of the factory building. Fire rated doors are installed at all exits. 19/02/2023: Completed
সংসুক্তি × ×	factory building. Fire rated doors are installed at all exits. 19/02/2023: Completo মুমূহ (8) 💌 💌

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–All exit doors at egress route All floors exit doors were provided with collapsible security gate, rolling shutter, glass & steel sliding type doors installed with locking arrangement at egress route and there was a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	25-09-507 <i>P</i>
সংশোধিত সময়সীমা	? <i>⋒</i> −∘ <i>₽</i> −२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	16-08-2021 (CVV7): Collapsible security gate & glass type door without looking feature but looking feature is found some door. 23/08/2022: Collapsible, roller shutter type doors are not found at any exit of the factory building. Fire rated doors are installed at all exits. So locking features are not found in the factory. 19/02/2023: Completed.

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Location–Stair 1 & Stair 2 Only one handrail was provided in the stair–1 & stair–2.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

8.১. কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. সুপারিশের

ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কার্যক্রম
Initiative has been taken and they have complete this issue

অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ **চডান্ত**

<u>স্ট্রম্মীমা</u>
সংশোধিত ১৬-০৮-২০২২

সমর্মীমা ত্রত্তির অগ্রগতির অবস্থা

16-08-2021 (CVV7): Handrail provided in both side of the production floor stairs. 23/08/2022: Both side handrails are found in all stairs. 19/02/2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)

৫. পর্ববেষ্

মন্তব্য

পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্বাবেশ্বন পরিদর্শন পর্বাবেশ্বন পরিদর্শন পর্বাবেশ্বন পর্বাবেশ্বন

ক্যাটাগরি

সুপারিশের

0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses.

জ্বাসূত্ৰ
কার্থানার
কার্যক্রম
Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.

অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ

চূড়ান্ত ১২-০৯-২০১৬

<u>সমর্মীমা । ১২০১৯ - ১৯৬</u> সংশোধিত সমর্মীমা

অগ্রগতির অবস্থা

16-08-2021 (CVV7): Except 1st floor they installed Fire door in some spaces but not in all required places. 23/08/2022: Fire rated doors are installed at all exits but in 1st floor one exit is found without fire rated door. 19/02/2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)



৬. পর্ববেষ্ণণ

Location-Fabric store & godown, 1st floor of 2 storey RCC building and bonded ware পৰিদৰ্শন house, ground floor of single storey shed At 1st floor of 2 storey RCC building, fabric store & godown was found without fire rated door adjacent to the cutting section. At ground floor of single storey shed harded ware around floor of single storey shed harded ware around floor of single storey shed harded ware ground floor of single storey shed, bonded ware house was found without without fire separation & fire rated door adjacent to the knitting section.

ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

७.३. भाभग	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area at ground floor Provide 1.5 hour fire rated at 1st floor fabric store to separate from cutting section
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	22-02-2020
সংশোধিত সময়সীমা	%-0b-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV7): They have submitted design drawing but not approved yet. 23/08/2022: Fire separation drawing is approved from DIFE. 19-02-2023: Completed.

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ডণ	Location–Fabric store & godown, 1st floor of 2 storey RCC building and bonded ware house, ground floor of single storey shed At 1st floor of 2 storey RCC building, fabric store & godown was found without fire rated door adjacent to the cutting section. At ground floor of single storey shed, bonded ware house was found without without fire separation & fire rated door adjacent to the knitting section.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	02-05-5074
সংশোধিত সময়সীমা	o € - o \$ - ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV7): Their accessories store, fabrics store was not properly separated from their production area. 23/08/2022: Storage are at ground floor is not separated from cutting section by fire rated construction. 19/02/2023: Storage materials are not found in the ground floor production area.

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location-Boiler Room,1st Floor Boiler was installed adjacent to operational area at 1st
পর্ববেষ্ণণ	floor without fire rated door.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to operational area. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 22-02-2020 সময়সীমা সংশোধিত *56*−0*6*−2022 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 16-08-2021 (CVV7): In factory Boiler room is shifted to the ground floor outside with proper separation, yet design drawing needs to be approved before মন্তব্য completion. 23/08/2022: Boiler room is shifted to outside of the building. 19/02/2023: Completed. সংখুক্তিসমূহ (৪)

১. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	There was no periodic checking of alarm call point, alarm & detection system.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যালানাৰ	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection কাৰ্যক্ৰম system periodically and maintained the record properly. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার Initiative has been taken and they have complete this issue কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 16-08-2021 (CVV7): They check alarm call point, alarm & detection system periodically and keep proper registers. 23/08/2022: Fire alarm and detection মন্তব্য system is not installed yet in the factory. So no checklist for periodic testing is found. 19/02/2023: Fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. So no checklist for periodic testing is found.

০. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Th পর্ববেষ্কণ pr ক্যাপ	nere was a periodic checking of dedicated fire pump but not maintained record roperly.
আইটেম ক্যাটাগরি ১০.১. কার্যত্র	-SI
কার্বক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Periodically check fire pumps. Maintain record properly
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা	৩১–০১–১৯৭০ শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV7): The dedicated fire pup is not standard and no periodic checking is found. 23/08/2022: Fire pump is not installed yet in the factory. So no checklist for periodic testing is found. 19/02/2023: Fire pump is not installed yet in the factory. So no checklist for periodic testing is found.

পরিদর্শন Location–All Floor Diameter of standpipe was fuilfilled however the diameter of hose পর্যবেষ্ণন pipe was 1.0 inch, which was not fulfilled the requirement of code.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্র শ	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	75-09-5078
সংশোধিত সময়সীমা	%6-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV7): Factory is equipped with 1 inch hose pipes which is not standard. 23/08/2022: Standard standpipe system is not installed yet in the factory. 19/02/2023: Standard standpipe system is not installed yet in the factory.
সংযুক্তি ×	ममूर (२)

১২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The first aid hose and standpipe performance was not checked periodically.
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাটাগার	

১২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	initiative has been taken and they have complete this issue
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV7): In factory Their hosepipe was all 1 inch and they checked it properly 23/08/2022: Standard standpipe system is not installed yet in the factory. 19/02/2023: Standard standpipe system is not installed yet in the factory.
সংযুক্তি × ×	মমূহ (২)

১৩. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The factory has not sufficient water capacity (3 nos.PVC tank & total capacity 9000 liter for other uses ;U.R.W.T capacity = 30000 liter (approx.) for fire) connected to hose to supply water during peak demand period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	2-09-507 <i>@</i>
সংশোধিত সময়সীমা	%%-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV7): They have submitted design drawing but not approved yet. 23/08/2022: Design drawing of fire hydrant and standpipe system including water storage capacity is approved from DIFE. 19/02/2023: Completed.

১৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The factory has not sufficient water capacity (3 nos.PVC tank & total capacity 9000 liter for other uses ;U.R.W.T capacity = 30000 liter (approx.) for fire) connected to hose to supply water during peak demand period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

0.0. 1114	·
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	02-05-5074
সংশোধিত সময়সীমা	o € − o \$ − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV7): Factory have a underground water reservoir but the standpipe system drawing is yet to be approved to justify its capacity. 23/08/2022: Standard standpipe system is not installed yet in the factory. Dedicated water storage capacity is not found in the factory. 19/02/2023: Standard standpipe system is not installed yet in the factory. Dedicated water storage capacity is not found in the factory.

১৫. পর্যবেষ্ণন পরিদর্শন Location–1st Floor Additional fire fighting equipment like sand & water buckets were পর্যবেষ্ণন not provided near exit way at 1st floor. ক্যাপ থাইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	16-08-2021 (CVV7): They have provided sand and water bucket near the exit wa at 1st floor and ground floor. 23/08/2022: Additional fire fighting equipment are found in the factory. 19/02/2023: Completed.