

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বুলবুল নীটিং এন্ড সুমিং লিঃ
ঠিকানা	228/7, Dighirchala, Chandana, Joydebpur, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 062
কালার কোড	

্যায়নের ধরণঃ অগ্নি মূল্যায়ন পর্ববেষ্ডণের তারিখ:		
পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Inadequate horizontal separation [] Inadequa	te vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate hareas, offices and work areas should be sep according to the Guideline occupancy separation internal layout needed with appropriate draw	arated with fire-rated walls and doors ation will be achieved. Retrofitting of
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি	
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ	Inadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	

<u>ඉ</u>	. পর্ববেষ্ফণ		
		Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior wa	alls no
	ক্যাপ আইটেম ক্যোগুরি		
I	ক্যাটাগরি		
	৩.১. কাৰ্যক্ৰম	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
	কাৰ্যক্ৰম	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.	
	সুপারিশের তথ্যসূত্র		
	কার্থানার কার্বক্রম		
	<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ	
	চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
	সংশো <del>ধি</del> ত সময়সীমা	07-07-7940	
	অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি	
	মন্তব্য		

	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not quivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড সম্বসীমা	<u>৬ মাস</u> –
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্য়লি
মন্তব্য	
. পর্যবেষ্কণ	
เพเสห∾เล เ	Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than

# |প্রবিষ্ণণা | required | Door do not swing outward | Corridor and Passageways width less than minimum ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি *৫.১.* কাৰ্যক্ৰম Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per কাৰ্যক্ৰম the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 07-07-2290 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

### ৬. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন দ্ব্যাদের 🛘 Door width less than minimum (0.9m) 🖺 Sum of the widths of doors less than required 🖟 Door do not swing outward 🖟 Corridor and Passageways width less than minimum ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel   Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
<u>মন্তব্য</u>	

# ৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Door width less than minimum (0.9m) Sum of the widths of doors less than required Door do not swing outward Corridor and Passageways width less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৭.১. কাৰ্যক্ৰম

	Less Corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

রিদর্শন 🛮 । র্থবেষ্কণ	Floor occupancy more than allowed
ন্যপ	
<b>াই্টেম</b>	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
	Provide floor plans with equipment, worker and work space arrangements to
কাসক্রম	☐ Provide floor plans with equipment, worker and work space arrangements to ensure appropriate occupancy load as per the Guidelines
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মগু।২
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	02-02-229
সময়সীমা	יש יש שנט וי
<b>অ</b> গ্রগতির	শুৰু হয়নি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্য
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
אויייין
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
Ensure appropriate workspace for the occupant load of each floor as per the Guidelines l Change layout of workstations to ensure allowable occupancy load as per the guidelines.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস
চ্চুড়ান্ত
সংশোধিত সম্বসীমা
অথ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন পর্ববেষ্ট্রন ভাইটেন ক্যাটাগর্নি

#### ১০.১. কাৰ্যক্ৰম $\parallel$ Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals and fire কাৰ্যক্ৰম dampers in shafts and ducts at floor separations. Provide service duct for electrical cables. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

# ১১. পর্যবেষ্ণ। পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ। Electrical cables do not run through separate Service ducts । Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating । Not sealed with non-combustible material at each floor level for electrical services duct ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি

১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Seal the duct in the floors when it is not needed. Seal the duct with non combustible materials at each floor.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<b>ন</b> ন্তব্য	

পরিদর্শন   পর্ববেষ্কণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures I The ground floor exits not enclosed I Minimum Stair width less than required I Riser & Tread tolerance of a flight not within limit I Min Handrails height less than 0.9 m Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing outward for occupant load more than 50 Swinging of door constricts the width of the corridor below 0.9m
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুম্মনি	
মন্তব্য		

পৰিদৰ্শন প্ৰব্ৰেষ্ণৰ ্ব Same as above except Riser & Tread tolerance of a flight not within limit ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১৩.১. কাৰ্বজম

| Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. In the ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the exit stairways from roof to the final exit. Remove all collapsible security gates from all exit stairway access doors.

সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্যুত্ৰ ক্ৰেম্বানাৰ

১৪. পর্ববেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত

সমর্যসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** ৬ মাস

05-05-5590

চলমান

পরিদর্শন 🛘 Ceiling height less than required 🖟 Width of Passageway less than required 🖟 No Fire পর্যবেষ্কণ Door 🖟 No/Improperly illuminated exit sign

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. ☐ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. ☐ Provide cover on naked light.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-03-3390
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্যনি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. 🛮 Naked lights in hers same as above	storage [
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
וייוטוליין		
১৫.১. কাৰ্যজ	ম	
	Provide fire doors as specified in the Guidelines	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র ক্যান্সাল্যার		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি	
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

. পর্ববেষ্ণ	1
	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage
ন্যাপ মাইটেম ন্যাটাগরি	
৬.১. কার্	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling. and widths of passageways.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	व
কার্যথানা কার্যক্রম	ब
অগ্রাধিকা চুডান্ড	ব্ প্র্যোগ্য ন্য
সময়সীম	
সংশোধিত সময়সীম	. 02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

# ১৭. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন No Fire Lift in the building	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.	
সুগারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থা <b>ধিকার</b> ৬ সপ্তাহ চু <b>ডান্ড</b>	
प्रभाव प	
স্ম্যমীমা ত্র্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত	
অবস্থা ত্রিক হ্রাণ	
মন্তব্য	<u> </u>
১৮. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন No Fire Lift in the building ক্যাপ	
YUL	

পরিদর্শন 🛮 No Fire Lift in the building	
দাং ক্ষেত্ৰ দ্যাপ শাইটেম	$\exists$
শাংভেশ চ্যাটাগরি	
৮.১. কার্শক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অ্থাধিকার ৬ মাস	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা <sup>৩১–০১–১৯৭০</sup>	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন ভারা বিষয় বিষ

# ১৯.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২০. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন | Exit signs not illuminated at all times | Means of exits not signposted | Directional signs missing | No Bangla and English Exit instructions in case of emergency | Means of Escape lack Emergency Lighting.

আইটেম ক্যাটাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate Emergency Lighting system.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	7 7777
<u>অগ্রাধিকার</u>	<u>ଓ ଶାମ</u>
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	

### ২১. পর্ববেষ্কণ

মন্তব্য

পরিদর্শন 📙 পর্ববেষ্ফণ tir	পৰিদৰ্শন 🛮 Less than 1 time each month 🖟 Training of the Trainers not performed 🖟 Less than 4 পৰ্শবেষ্ণন times a year 🖟 Training of the Trainers not performed			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	আইটেম্			
77)18171171				
২১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম			
কাৰ্যক্ৰম	Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার   কার্বক্রম				
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর			
চুডান্ত সময়সীমা	_			
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940			
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি			
মন্তব্য				

## ২২. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন $\parallel$ Non–standard Cylinder color $\parallel$ Validation certificate not monitored regularly $\parallel$ পর্যবেষ্কণ Cylinder expired/faulty ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২২.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম $\square$ Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 07-07-7990 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন 📙 Non–standard Cylinder color 🖟 Validation certificate not monitored regularly 🖟 পৰ্শবেষ্ণ্যন্ Cylinder expired/faulty		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
[4)[6][4]		
২৩.১. কার্যত	<u>म्</u>	
কাৰ্শক্ৰম	Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers. Ensure easy accessibility to fire extinguishers.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
<u> মন্তব্য</u>		

# ২৪. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন 📙 No/insufficient sand bucket 🖟 No/insufficient water filled bucket 🖟 No/insufficient প্ৰশ্বেষ্ণণ Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the কাৰ্যক্ৰম Factory Rules সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

### ২৫. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন 🛮 Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🖟 No fire rated প্ৰবিষ্ণগ composite door at the boiler entrance [] Inadequate ventilation of the boiler room ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure কাৰ্যক্ৰম from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing door for the boiler room Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

#### ২৬. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন || Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy || No fire rated পর্ববেষ্কণ composite door at the boiler entrance || Inadequate ventilation of the boiler room ক্যাপ

শাইটেম আইটেম ক্যাটাগরি

# ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing door for the boiler room. I Install appropriate detectors.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2590
সময়সীমা	. 0 . 0 . 0 . 1 .
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২৭. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন 🛘 The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🖟 No পর্যবেষ্কণ detector in generator room 🖟 No detector in generator room ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure কাৰ্যক্ৰম from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

२ि४.	বেষ্ফণ

পরিদর্শন 🛘 The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🗘 No পর্শবেষ্ষণ detector in generator room 🖟 No detector in generator room ক্যাপ

ত্যা। আইটেম ক্যাটাগরি

# ২৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room I Install appropriate detectors.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২৯. পর্ববেষ্ফণ

রিদর্শন 🛮 🗎 র্শবেষ্কণ	No automatic fire detection and alarm system
্যাপ IIইটেম গ্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	

৩০. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন No automatic fire detection and alarm system		
ক্যাপ		
আই্টেস্		
ক্যাটাগরি		
৩০.১. কাৰ্যক্ৰম		
७०.३. भारकन		
Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).		
সুপারিশের		
ত্ত্বাস্ত্র		
<u>कार्त्रभोनात</u>		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস		
চুড়ান্ত     সমরসীমা		
সংশো <del>ধি</del> ত ১–০১–১১৭০ সমবসীমা		
্ত্র হ্রানি ত্র স্থানি ত্র স্থান		
মন্তব্য		