



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	বুলবুল লীটিং এন্ড সুবিং লি:
ঠিকানা	228/7, Dighirchala, Chandana, Joydebpur, Gazipur
কারখালার কোড	GZP062
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <a href="#">—</a>
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory owner have been instructed to prapare & submitted a load plan of the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	—
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV-01: 17/September/2019 No Load Plan, DEA have been found on site during the visit. CVV-02: 07/September/2021 DEA report, as built drawings etc have not been found on site. No engineering firm has been appointed by factory authority till visit date.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High stress of column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct a detailed engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সমবসীমা	-
সংশ্লাধিত সমবসীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	CVV-01: 17/September/2019 No Load Plan, DEA, As-Built Drawings have been found on site during the visit. CVV-02: 07/September/2021 DEA report, as built drawings etc have not been found on site. No engineering firm has been appointed by factory authority till visit date.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	owners/factory users should observe the development of any distress particularly in primary structural elements, if any cracks appear, propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সমবসীমা	-
সংশ্লাধিত সমবসীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	CVV-01: 17/September/2019 In 2nd floor under Sheema Fashion, one column at south side has been found distressed; some portion of the concrete has been demolished and rebar is being exposed. In addition, at ground floor, some of the core extraction portions have not been filled and remained hollow. CVV-02: 07/September/2021 Verification visit has been conducted only at portion that occupied by Bulbul Knitting & Sewing Ltd. due to access limitation. So the audit team could not be able to verify the issue.

## ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Extention
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কর্মসূচার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV-01: 17/September/2019 No horizontal & vertical extension has been made yet. But no Load Plan, DEA, As-Built Drawings have been found on site during the visit. CVV-02: 07/September/2021 No extension has been observed. However DEA report, as built drawings etc have not been found on site. No engineering firm has been appointed by factory authority till visit date.

## ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Loading Intensity
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Loading intensity should be strictly maintained within 40 psf (2 kn/m <sup>2</sup> ) at any location of the building as like present condition.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কর্মসূচার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV-01: 17/September/2019 Load intensity has been found within limit (40psf) during the visit. CVV-02: 07/September/2021 Loading limit has been found allowable in Bulbul Knitting & Sewing Ltd. However verification visit could not be able to conduct at other part of the building due to access limitation. So the audit team could not be able to verify the issue.

## ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness and stagnant of water have been observed on roof.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Maintain proper drainage and slope so that accumulation of water happens.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV-02: 07/September/2021 Stagnation water at roof has been found. Lacking of proper drainage system has been noticed.

## ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness has been observed on some exterior and interior walls.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance of an engineer address all areas of needed maintenance by correcting the identified issue.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV-02: 07/September/2021 Dampness has been found at Bulbul Knitting & Sewing Ltd. However verification visit could not be able to conduct at other part of the building due to access limitation

## ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	A steel structure shed connecting with and resting on the main building has been found without any approved design document.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engage a qualified structural engineer to develop the required documents to confirm the structural integrity for structural impact of the addition.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV-02: 07/September/2021 Steel shed for Sheema Fashion has been observed at roof. In addition with two mobile tower has been found at roof. No design documents, DEA report etc has been found on site.