



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	হুদা উইট্রি ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	South Salna, Mia para , Salna Bazar, Gazipur, .
কারখালার কোড	GZP151
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cursory calculations indicate high punching shear stress in suspended slabs.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and punching stresses in slabs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Results of flat plate review to be considered in loading Plan. Continue to implement load management plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অধার্থিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	A copy of structural drawing has been found which are inconsistent with the observed size of column C-3 and its rebar numbers. According to drawing 16x16 size columns is mentioned, however, which are constructed as 14x14 and nos. of rebar as per drawing 12 nos. 16mm, however, provided 8 nos. 16 mm rebar in the column.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to survey as constructed building and prepare constructed layout accordingly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will be assign with engineering firm. They will take action accordingly and they will complete
অধার্থিকার	প্রয়োজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Update calculations showing the structural adequacy of the building structure taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will be assign with engineering firm. They will take action accordingly and they will complete
অধার্থিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness on ceiling has been observed. The possible cause of dampness is due to leakage of pipe.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যশালার কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to monitor for dampness on an on-going basis.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যশালার কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অঞ্চাকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar has been observed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00

৪.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to monitor for corrosion on an on-going basis.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will do this work according to guideline.
অধার্থিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	1900-01-09 00:00:00