



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	চেস্টনোট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
ঠিকানা	Hazi Azmot Ali Plaza, Degerchala, Hurricane Bus Stand, N/U, Gazipur
কারখানার কোড	GZP067
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: <b>অগ্নি মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the firefighting equipmentlls need to test with proper documents.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Documents of testing regarding fire-fighting equipment's are not found the day of visit.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Minimum and total width of marked aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have sufficient number & width (0.9m) of marked aisles at all floor of the production building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Aisles width found not sufficient in a few place at all floors.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Lighting arrangement without protected covers and conduit is found on storage area.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire protection system in kitchen area ( fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Kitchen area needs to be installed fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers as per guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 ( CVV1 ) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 ( CVV2 ) : Kitchen area are not found in the factory, During the visit time.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to ensure adequate numbers of exit signs which need to be visible from any positions and comply with the following conditions: (a) The color and design of lettering, arrows and other symbols on exit signs needs to be in high contrast with their background; (b) Words on the signs needs to be at least 150 mm with a stroke of not less 20 mm; (c) The source of illumination, contrast, intensity and luminance needs to be at least 50 lux, 0.5, 5.0 foot-candles and 0.2 cd/m <sup>2</sup> respectively.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Visibility and uniformity of exit signs are not found in the factory.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Housekeeping management for combustibles in storage areas are not maintained in proper manner.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of As Built Drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : As build drawing with machine layout and showing means of escape route is not found.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : No documents found regarding fire safety training from any authority.

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors of staircase enclosure need to be replaced by side swinging fire rated doors with self-closing mechanisms so that the staircase remains free from smoke and it needs to be opened in the direction of travel as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Factory has not taken any action yet to replace or remove collapsible security and steel sliding gates and locking feature from exit doors at the entire factory.

## ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide continuous guards and handrails on both sides of the entire stairs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Handrail on both sides are found of stairways.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Illuminated emergency light needs to be covered in all floors, exits, staircases and aisles of all the factory buildings or sheds. The intensity of illumination by means of escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Illuminated emergency lights are not available in any floors, exits & stairs.



## ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system ( signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc. )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 ( CVV1 ) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 ( CVV2 ) : Emergency backup power is not available for critical fire safety system.

## ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire service & civil department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 ( CVV1 ) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 ( CVV2 ) : Fire department pre-plan is not yet prepared.

## ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Final exit route-1 (Stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from yarn store at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 (Stair-2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from yarn store at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening and need to be protected from 4 hours rated construction with 2 hours rated doors/opening from generator room, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1): Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2): Final exit route-01 is not separated.

## ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the storage area (Yarn store of GF and Accessories store of 1st floor) need to be protected by 2 hours fire rated construction with 1.5 hours fire rated doors/opening
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : During site visit, combustible storage areas are not found separated by fire rated construction and opening.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Boiler room needs to be fire separated with iron and sample section by 4 hours rated construction and 2 hours rated opening.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Boiler room are not separation in the factory.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the stairs ( Stair 1&2 ) need to be protected with fire and smoke resistant enclosures & opening ( 2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door ) and provide the protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Fire and smoke are not protected of staircases in the factory, During the visit time.

## ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Centralized fire detection & alarm system has not installed yet in the factory

## ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system. Also need to install manual operated electrical alarm system in the working floor with single or multiple call boxes located on each floor including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Automatic fire alarm and detection system with fire call point and sounder is not installed yet.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Automatic fire alarm and detection system with control panel is not installed yet.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install proper standpipe system having at least 100 mm dia of riser.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Standard standpipe system is not installed yet.

## ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Standard standpipe system is not installed yet. Only one 25 mm dia plastic hose is available, which is connected with overhead water tank. During the visit, this system is not functional. So that, hose pressure at the highest point can not measure.

## ২৩. পর্যবেক্ষণ



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : Siamese connection is not found in this factory premises .

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : No dedicated fire pump is found during the visit.

## ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17-08-20 (CVV1) : Factory has been replaced by some other ones and recently for 15 to 20 days Dip knitwear named factory has started their contractual activities but their documentation is not settled & organised yet. We were not allowed by Factory authority to inspect the factory. On 15-11-2020 (CVV2) : No dedicated water storage tank is found for fire fighting operation.