



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|-------------------------------|
| কারখালার নাম | ক্লাসিক অ্যাটোয়ার্স লিঃ |
| ঠিকানা | Ambag Road, Konabari, Gazipur |
| কারখালার কোড | GZP068 |
| কালার কোড | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|--|---------------------------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ | |
|-----------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Finishing section Minimum width of passage way is 0.80 meter, which is not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|---------------------|--|
| কার্যক্রম | The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য লব |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021 (CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. The minimum requirement of width of evacuation pathway not found in the factory. |

| ২. পর্যবেক্ষণ | |
|---------------|--|
|---------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed Direct route of access to required exit is provided through continuous passage ways, which are not maintained free of temporary items. Passage way was temporary obstructed by fabrics. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021 (CVV4) :Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Temporary items found in the factory. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- All doors on egress route The egress route exit doors are wooden outward swing type and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021 (CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Lockable provision is found in all egress doors at the factory premises. |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed (near exit 02) Large fabrics storage area is available in production shed adjacent with dyeing section without fire separation. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4): Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Approved fire protection/separation construction design & drawing from DIFE is not available during the visit. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed (near exit 02) Large fabrics storage area is available in production shed adjacent with dyeing section without fire separation. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ গাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4): Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Not installed 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door in storage area. |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed (Back side of dyeing section) Generator, boiler and chemical room are located at production shed adjacent to dyeing section. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator, boiler & chemical room which located at the adjacent to dyeing section. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Approved fire protection/separation construction design & drawing from DIFE is not available during the visit. |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed (Back side of dyeing section) Generator, boiler and chemical room are located at production shed adjacent to dyeing section. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator & boiler room, and 2 hours fire rated door at chemical room which located at the adjacent to dyeing section. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Not Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator & boiler room, and 2 hours fire rated door at chemical room which located at the adjacent to dyeing section. |

৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed Aisle mark & exit signage is not provided at ground floor operational area as well as exit doors. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি | |

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ধ্রোণ্য নথি |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | – |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021 (CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. i) Illuminated exit sign is not available during visit. ii) Means of egress are not clearly visible because of illuminated directional signs are not available in the factory. iii) Width of passageway is found obstructed and less than standard. |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed Emergency lighting is not provided for evacuation pathway. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Emergency lighting is not found for evacuation pathway in the factory, during the visit time. |

১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No, Any type of detectors & alarm system are not provided in the factory. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Approved fire automatic detection system with automatic fire alarm design & drawing from DIFE is not available during the visit. |

১১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No, Any type of detectors & alarm system are not provided in the factory. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | |
| অঞ্চাকিকার | ৬ গ্যাস |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চাকিকার অবস্থা | শুরু হৰণি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Not installed automatic detection system with automatic fire alarm. |

১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed 08 nos. of CO ₂ type, 03 nos. of ABC type, fire extinguishers are provided at production shed of the factory which is not sufficient and tagged properly. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide sufficient fire extinguisher at production shed and to keep the record for re filling & properly tagged. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | |
| অঞ্চাকিকার | ধৰ্যাজ্য লব |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঞ্চাকিকার অবস্থা | শুরু হৰণি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Extinguisher not found in the factory, during the visit time. |

১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Approved dedicated fire pump with alternate backup power supply.design & drawing from DIFE is not available during the visit. |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Not installed Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. |

১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed The water throw of jet is around 8 ft distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | ৬ গ্যাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. |

১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | পর্যাজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) :: Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. First aid hose and standpipe not found in the factory, during the visit time. |

১৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Factory has only 20000 liter overhead water tank commonly used for fire, dyeing purpose & domestic purpose. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021 (CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Approved Prepare plan and design & drawing from DIFE is not available during the visit. |

১৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Factory has only 20000 liter overhead water tank commonly used for fire, dyeing purpose & domestic purpose. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৫-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021 (CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Not Provide dedicated storage tank for firefighting operation. |

১৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the exit location. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | প্রযোজ্য লয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. Fire fighting equipment not found in the factory, during the visit time. |

২০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Production shed Combustible materials were found near electrical source. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Combustible materials should keep away from electrical source and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যালাব কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | প্রযোজ্য লয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. |

২১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Factory has no valid fire license. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Obtain fire license / permit from issuing authority with full covered area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. Fire license not found in the factory, During the visit time. |

২২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | During assessment day factory management was not able to show any building approval. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Obtain building approval from issuing authority |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021(CVV4) : Factory has been not taken action. building approval document not available in the factory, during the visit time . |

২৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ | Factory has not conduct any fire drill regularly. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | |
| অধাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাভিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Observation From Visit On 17-08-2021 (CVV4) : Factory has been not taken action. Fire drill document not available in tha factory, during the visit time. |