

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	দেওটি ফ্যাশন লিঃ
ঠিকানা	26/1, Sataish Road, Gazipura, Gazipur
কারখানার কোড	GZP083
কালার কোড	

্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন পর্যবেষ্কণের তারিখ:		
. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন 🛮 🗎	Inadequate horizontal separation [] Inadequa	te vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate hareas, offices and work areas should be sep according to the Guideline occupancy separainternal layout needed with appropriate draw	arated with fire-rated walls and doors ation will be achieved. Retrofitting of
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide design drawing automatic finguideline.	re detection system according to
	প্রব্যোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি	
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (action to remediate this CAP. No vertical and during the visit.	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	☐ Inadequate horizontal separation ☐ Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সপারিশের	
<u>ত</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	We will install fire rated wall and door according to guideline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সম্যুসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	m-r and
অবস্থা	শুৰু হৰ্ষনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP. No vertical and horizontal separation was not found during the visit.

৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not প্রবিষ্ক্রণ equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide retrofitting drawing.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	Observation from the visit on $03-05-2021$ (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

পরিদর্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not প্রবেষ্ণন equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কার্শক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install fire rated wall and door according to guideline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	Observation from the visit on $03-05-2021$ (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than required Door do not swing outward Corridor and Passageways width less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide drawing according to guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

পরিদর্শন দল্যালের 🛘 Door do not swing outward 🖟 Corridor and Passageways width less than minimum ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Doors on all escape routes to open in the direction of travel Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the কাৰ্যক্ৰম Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার We will do this work accoding to guideline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any মন্তব্য action to remediate this CAP.

Door width less than minimum (0.9m) [] Others same as above	
ī	
Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes	
	1
We will mark aisles according to guideline.	
প্রবোজ্য নর	
_	
_	
শুৰু হ্ৰাণি	
Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.	1
1	ি Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits ি Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes We will mark aisles according to guideline. প্রযোগ্য লয় - - শুক্ত হ্বলি Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures I The ground floor exits not enclosed Stair width less than required Riser & Trade tolerance of a flight not within limit Max number of steps in a single flight more than 15 Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow Height of Exit Doorway less than required No Auto door closer Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide design drawing according to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ড সমশ্সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	Observation from the visit on $03-05-2021$ (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures I The ground floor exits not enclosed Stair width less than required Riser & Trade tolerance of a flight not within limit Max number of steps in a single flight more than 15 Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow Height of Exit Doorway less than required No Auto door closer Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will do this work accoding to guideline.	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.	

Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures I The ground floor exits not enclosed I Stair width less than required I Riser & Trade tolerance of a flight not within limit I Max number of steps in a single flight more than 15 I Handrails height প্ৰক্ষণ less than required I Number of Handrails less than required I Stairway door not Fire Door I Exit access door not swing in the direction of flow I Height of Exit Doorway less than required I No Auto door closer I Obstruction in Stairway

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের	
ভ্ ষ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Obstruction removed.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নর্
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on $03-05-2021$ (CVV-4): They have removed all the obstruction from the stairways.

পরিদর্শন | No Fire Door | No illuminated exit sign | Width of Passageway less than required | পর্ববেষ্ণন Ceiling height less than required ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগনি

কাৰ্শক্ৰম	☐ Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. ☐ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. ☐ Provide cover on naked light.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will do this work accoding to guideline.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

১২. পর্ববেষ্কণ

	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Ceiling height less than
পর্ববেষ্কণ re	quirea
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
•	
১২.১. কার্যক্র	ম
l	
কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide fire doors as approved by the Guidelines
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	MAC will do this work a condition to wild all a
কাৰ্যক্ৰম	We will do this work accoding to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u>চুডান্ত</u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): It has been found corrected.

). পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Naked lights in storage [] Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্য <u>্</u>	22
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	Already we have done.
চুডান্ত	থ্যোগ্য ন্য
সমর্থসীমা সংশোধিত সমর্থসীমা	_
অগ্রগাজা অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): It has been found corrected. No light was found during the visit in the storage.

১৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ 🛮 ।	No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install smok detector and heat vents.
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমর্মসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	Observation from the visit on $03-05-2021$ (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	No Fire Lift in building
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטונאן	
১৫.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide drawing according to guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	থবোজ্য ন্য
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No Fire Lift in building
ক্যাপ আই(টম	
ক্যাটাগরি	[

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the কাৰ্যক্ৰম Guidelines. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার We will install fire lift according to guideline. **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any মন্তব্য action to remediate this CAP.

<u>১৭. </u>	<u> </u>
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ने व

কাৰ্যক্ৰম	\square Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. \square Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. \square Post directional signs at appropriate locations
সুপারিশের	
ত্ <u>ৰ</u> ্থ্যসূত্ৰ	
<u>কারখীনার</u>	We will install exit sign .
কাৰ্যক্ৰম	we will install exit sign .
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্র্যোগ্য ন্য
<u> </u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
บสวา	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any
মন্তব্য	action to remediate this CAP.

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency কাৰ্যক্ৰম lighting requirements of the Guidelines সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্খানার We will install exit sign . **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any মন্তব্য action to remediate this CAP.

পরিদর্শন 🛮 No Command Station ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি| ১৯.১. কার্যক্রম Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines কাৰ্যক্ৰম requirements সুপারিশের ভখ্যসূত্র <u>কারখানার</u> We will install fire command station . কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>मा সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা

Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any

২০. পর্ববেষ্ণণ

মন্তবা

action to remediate this CAP.

পরিদর্শন Less than 4 times a year Training of the Trainers not performed Training of the পর্যবেষ্ণণ Trainers not performed
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

२০.১. কার্যক্রম

,	Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to
কাৰ্যক্ৰম	the Trainers \fill Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	We will conduct and record of fire drill.
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	·
<u>ਹੁਕਤਾ</u>	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any
মন্তব্য	action to remediate this CAP.

প্রিদর্শন Non-standard Cylinder color Cylinder expired/faulty Cylinders not accessible ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার Already we have done. **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): It has been found corrected. মন্তব্য Cylinder color was standard with proper expiry date and easily accessible.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Non-standard Cylinder color Cylinder expired/faulty Cylinders not accessible
ক্যাপ	
শাহ(ভূম ক্যাটাগরি	

২২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including
কাৰ্যক্ৰম	inspection and expiry/re-service labels. $lacksquare$ Ensure easy accessibility to fire
	extinguishers.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	Already we have done
কাৰ্যক্ৰম	Already we have done.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	Tramfile.
অবস্থা	সংশোধিত
ਪਰਤਾ	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): Cylinder color was standard
<u>মন্তব্য</u>	with proper expiry date and easily accessible.

২৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	□ Non-standard Standpipe & Hose system □ Supply of water required for fire protection is not adequate □ Pressure in the standpipe is less than recommended □ The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value □ No Siamese connection available
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. Ensure that Siamese connections are available as
সুপারিশের	specified by the Guidelines.
ভূখ্যসূত্ৰ	
[কাশক্রম	we will install standard stand pipe system.
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সমর্মসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুবানি
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	No fire pump present
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যত	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install fire pump.
	প্রথোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u>মন্তব্য</u>	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

74. 17(7 4)		
	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy \(\bar{\pi} \) No fire rated mposite door at the boiler entrance \(\bar{\pi} \) Inadequate ventilation of the boiler room	
আইটেম ক্যাটাগরি		
২৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	we will provide design drawing according to guideline.	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হুরানি	
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.	

২৬. পর্যবেষ্ণণ

২৫. পর্যবেষ্ক্রণ

পরিদর্শন 🛘 Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🖟 No fire rated পর্যবেষ্কণ composite door at the boiler entrance 🖟 Inadequate ventilation of the boiler room ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কার্যত্র	৬.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the boiler room.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will install fire door according to guideline.	
অগ্রাধিকার	প্রব্যেজ্য নয়	
চূডান্ড সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	Observation from the visit on $03-05-2021$ (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.	

প্রিদর্শন প্রিদর্শন প্রবিদ্ধন প্রবিদর্শন প্রবিদ্ধন প্রবিদ্ধন প্রবিদ্ধন প্রবিদ্ধন প্রবিদ্ধন প্রবিদ্ধন প্রবিদ্ধন ভাইটেম ক্যাটাগরি

0 1	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	A
	\square Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self–closing swing door for the Generator room. \square Provide over current and earth fault protection
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will provide design drawing according to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন পর্ববেষ্ট্রন বিদর্শন পর্ববেষ্ট্রন বিদর্শন পর্ববেষ্ট্রন বিদর্শন পর্ববেষ্ট্রন বিদর্শন পর্ববেষ্ট্রন বিদ্যালয় ব

	Drayida fire rated analogura from floor to calling and an approved fire rated	
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated	
	selfclosing swing door for the Generator room $lacksquare$ Install appropriate detectors.	
সুপারিশের		
<u>ত্</u> থ্যসূত্র		
<u>कार्यनागाय</u>	We will install fire door according to guideline.	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
<u> চুডান্ত</u>		
সময়সীমা		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
	শুরু হুর্যনি	
<u>অবস্থা</u>		
ਹਰਤਾ	Observation from the visit on $03-05-2021$ (CVV-4): They have not taken any	
মন্তব্য	action to remediate this CAP.	

১.১. কাৰ্শজন		
কাৰ্যক্ৰম	\blacksquare Remove Combustible materials from generator room. \blacksquare Ensure accessibility and ventilation to generator \blacksquare Ensure double earthing of generator frame	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have done.	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	\square No fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Substation room. \square Place substation in ground floor \square No appropriate detectors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

০.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Substation room. Place substation in ground floor Install appropriate detectors
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will do as per guideline within the mentioned timeline.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	Observation from the visit on $03-05-2021$ (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

9	৩১. পর্যবেষ্ফণ			
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	☐ No fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Substation room. ☐ Place substation in ground floor ☐ No appropriate detectors		
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			

কাৰ্যক্ৰম	☐ Remove combustible materials from substation. ☐ Ensure accessibility and ventilation to substation ☐ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. ☐ Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel ☐ Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide first aid and artificial respiration soon.
	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্য	⊅म
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide dwsign drawing for fire detection and alarm system.
অগ্রাধিকার	ব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	Observation from the visit on 03-05-2021 (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.

০. পর্যবেষ্ণণ		
রিদর্শন 🛮 🗎	No fire detection and alarm system	
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি		
৩.১. কার্যণ্ড	কুম -	
কাৰ্যক্ৰম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will install smok detector and alarm system.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	Observation from the visit on $03-05-2021$ (CVV-4): They have not taken any action to remediate this CAP.	