

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বলাকা স্থিচ (থাঃ) লিঃ
ঠিকানা	636, Sharifpur Road, National University, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 052
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	া: কাঠামোগত সুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ২৬–০৪–২০	23
১. পর্যবেষ্কণ	10.		
পরিদর্শন TI পর্শবেষ্ফন rc ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		shed on the roof top which covers 40% of the	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7		
কাৰ্যক্ৰম	building structure in terms of strengtl	of the additional structure on the supporting and stability.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম	we will be asign with design and cons	sultant firm.they will take action accordingly	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ		
চুড়ান্ত সময়সীমা	09-08-5090		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	It is a share building. Ground and 1st and all other floors are occupied by D Sweater Ltd was submitted to ACCOR considered on DEA. Updated DEA repalready approved the DEA, retrofitting	n-engineering shed was found on the rooftop. floor are occupied by Balaka Stich (Pvt) Ltd esh Sweater Ltd. A DEA report under Desh D. But stability checking of roof shed is not ort is to be submitted to DIFE.ACCORD has drawing. They will start the retrofitting work if retrofitting. Drawing was approved by rawings which was approved by	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন There is a single storied non engineered shed on the roof top which covers40% of the পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

uilding engineer to check the capacity and stability of the lightweight roofing of
ne shed and make necessary alterations if required.
ur concern design and consultant firm will take action accordingly and they will
omplete
মাস
8-08-5089
7-07-7940
ংশোধিত
u ગ

৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন There is a single storied non engineered shed on the roof top which covers40% of the পর্যবেষ্কণ roof area.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	If analysis shows that the non-engineered shed and loading inside the shed pose risk to rest of the building structure, the shed should be vacated and dismantled.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	Our concern design and consultant firm will take action accordingly and we will
কাৰ্যক্ৰম	complete
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূডান্ত সমশ্বসীমা	₹%-0%-₹0%9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Over loading found in storage area. Approximate height of stack ७॥–०॥ and loading ६० পর্ববেষ্ষণ psf.. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্ৰপ	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
1 1	Our concern design and consultant firm will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	09-06-5098
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On Jan 24,2021 :During inspection Load plan was not implement in floors.A DEA report under Desh Sweater Ltd was submitted to ACCORD 25.08.2021: Done DEA and retrofitting. Drawing was approved by ACCORD. Load plan was posted on the walls/ 26-04-2022 (CCVV): High overloading observed on floors
সংসুক্তিসমূহ (২)	

ধ. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Over loading found in storage area. Approximate height of stack 7🗆-0🗓 and loading 60 পর্ববেষ্ফণ psf.. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

I-CDI<1.95 AI I	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	Our concern design and consultant firm will provide loading plan and we will implement properly
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	09-06-5096
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	26-04-2022 (CCVV): High overloading observed on floors



৬. পর্ববেষ্ণণ		
পর্যবেষ্কণ p	Over loading found in storage area. Approximate height of stack $7 \Box - 0 \Box$ and loading 60 sf)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Continue to implement load plan and manage floor loading.	
কারখানা কার্যক্রম	We will implement according to loading plan and continue process	
অগ্রাধিকা	ৰ ৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	26-07-507	
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	10\-0\-\\90	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত	
মন্তব্য	26-04-2022 (CCVV): High overloading observed on floors	
সংযুক্তি 🗷 🗷	ञ्ममूर् (२)	

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Undocumented cantilever was observed of length of $5 \square - 6 \square$ and $4 \square - 2 \square$.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

9.5.	কাশক্রম
1.0.	ויישו וידי

.১. কাশক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to provide evidence of structural adequacy of cantilever slab and the adjacent supporting structures.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Our concern design and consultant firm will take action accordingly and they will complete
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	02-06-5028
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On Jan 24,2021: During inspection non–engineering shed was found on the rooftop. It is a share building. Ground and 1st floor are occupied by Balaka Stich (Pvt) Ltd and all other floors are occupied by Desh Sweater Ltd. A DEA report under Desh Sweater Ltd was submitted to ACCORD. But stability checking of roof shed is not considered on DEA. Updated DEA report is to be submitted to DIFE.ACCORD has already approved the DEA,retrofitting drawing. They will start the retrofitting work very soon. 25.08.2021: Done DEA and retrofitting. Drawing was approved by ACCORD. 26-04-2022 (CCVV): EA report data like rebar strength, Column ID seems ambiguous. Also, mismatch have been observed on rebar numbers at few ground floor columns. Construction pictures on retrofit completion report doesn't match with the buildings.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (২)

৮. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Undocumented cantilever was observed of length of $5\boxed{-6}$ and $4\boxed{-2}$.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

নাহডেন ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation as soon as possible.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Our concern design and consultant firm will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	26-07-507
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	26-04-2022 (CCVV): EA report data like rebar strength, Column ID seems ambiguous. Also, mismatch observed on rebar numbers at few ground floor columns. Construction pictures on retrofit completion report doesn't match with the buildings.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (২)

৯. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ E>	kposed rebar has been found on roof top.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
וויוטו(א		
৯.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Protection coating should be applied on the exposed rebar to protect them from corrosion.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
	We will take action properly and we will complete	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	२७-०ऽ-२०ऽ१	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On Jan 24,2021 :During inspection exposed rebar has been found on roof top. 25.08.2021: Rebars were not exposed for painted. "26-04-2022 (CCVV): Column rebars are exposed & corroded on roof. Depth of corrosion penetration into the column concrete should be investigated by the factory. Remedial action should be taken as per the recommendation of the investigation report, which must be prepared by competent structural engineer & need to submit to DIFE."	
সংযুক্তিসমূহ (२) ▼ ▼		

১০. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Water ponding has been observed on the roof area. The cause of water ponding is due প্রব্যেশ্বন্ধ to leakage of water pipe.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Adequate slope to be ensured for proper drainage on roof. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কার্খানার Our concern engineer will cheeck.We will take action properly and we will complete কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 28-08-2089 সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2590 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On Jan 24,2021: Growth of algae have been observed on rooftop. 25.08.2021: Water ponding was seen on rooftop/ 26-04-2022 (CCVV): Signage of severe মন্তব্য waterponding has been observed on roof.

সংযুক্তিসমূহ (২)

১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Dampness have been observed on interior masonary wall and outside of exterior wall পর্ববেষ্কণ at different location of the building.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Under guidence of an engineer adress all areas of needed maintenance by correcting the identified issue.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On Jan 24,2021 :No step has been taken in this regard. 25.08.2021: Dampness found on 2nd floor walls and rooftop. 26-04-2022 (CCVV): Dampness has been observed on various locations of the building.	
সংযক্তিসমূহ (২)		

সংশুক্তিসমূহ (২) × ×

১২. পর্যবে ষ্ণণ		
শ্ববেষ্ণণ	anchored racks	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১২.১. কার্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Racks should be properly anchored properly to avoid ov erturning.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অবস্থা	সংশোধিত	
মন্ত ব্য	On Jan 24,2021 :No step has been taken in this regard. 25.08.2021: Not taken any action. 26-04-2022 (CCVV): No action has been taken to brace the un-anchored racks.	
সংযুক্তিসমূহ (২) × ×		