



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ক্লিওপেট্রা লীটি ডিজাইন লি:
ঠিকানা	232/248, Amanat Siddik Tower, New Chaktai, Chattogram
কারখালার কোড	CHT041
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>-</b>
---	------------------------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office Electrical Single Line Diagram was not available and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about overall electrical system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	At 27.03.19: SLD submit to DIFE at 14.08.18, waiting for Approval/Correction. 08.03.2020: Design have been Submitted to DIFE and still Not approved. As built Drawing found in Factory. 25.06.2020: Design have been Submitted to DIFE and still Not approved. As built Drawing found in Factory. 06.10.2020: Electrical Design Available in Factory and it had been Approved By DIFE. 20.01.2021: Electrical Design Available in Factory and it had been Approved By DIFE. AT 07.04.2021: SLD approved by DIFE but factory not start any remediation work according to SLD. 09.08.2021: SLD approved by DIFE but factory not start any remediation work according to SLD.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office Updated [As built Electrical Layout Drawings] wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about electrical layout drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধিকারী অধিকারী	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	At 27.03.19: ELD submit to DIFE at 14.08.18, waiting for Approval/Correction. 08.03.2020: Electrical Layout found in Factory and Also submitted to DIFE 25.06.2020: Design have been Submitted to DIFE and still Not approved. As built Drawing found in Factory. 06.10.20: As built Electrical Lay out Found in Factory 20.01.2021: As built Electrical Lay out Found in Factory AT 07.04.2021: As build Electrical layout found in factory. 09.08.2021: As built Electrical Lay out Found in Factory

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room Combustible materials were found inside DG room.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All unwanted materials should be removed from transformer / Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	At 27.03.19: Again found lots of unwanted materials in DG room. 08.03.2020: Combustible material Found inside Generator Room. 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous . 20.01.2021: Combustible material Found inside Generator Room. AT 07.04.2021: Some combustible materials found in DG room. 09.08.2021: Some combustible materials found in DG room.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-LT panel at GF,MDB at GF & SDB-Boiler at 2nd Floor. Rubber mat was not provided in front of above mentioned location.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	At 27.03.19: In front of HT and LT panel has no rubber mat. 08.03.2020: Rubber mat are not found in front of few panel . Also they did not provide Rubber mat in front HT and LT Panel. 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021 Rubber mat are not found in front of few panel . Also they did not provide Rubber mat in front HT and LT Panel. AT 07.04.2021: Rubber mat not found in front of H.T, L.T and two panel also. 09.08.2021: Rubber mat not found in front of H.T, L.T and two panel also.

## ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room There was no Substation room in Factory. The Generator room was located at Ground floor ( North ) that was not separated from main factory building. There was no fire rated wall & door.
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 4 hour fire rated walls all around the transformer / generator room on ground level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অণাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অণগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	At 27.03.19: They already prepare the substation room but area are not matched with the NI standard. 08.03.2020: They have Substation room where Transformer and LT panel are situated room. Also transformer room size is not adequate. No barrier are not found to separate transformer and LT Panel 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: They have separated Substation and fire rated wall also provided .Fire door does not required because the road which is only used for substation . 20.01.2021: They have separated Substation and fire rated wall also provided .Fire door does not required because the road which is only used for substation . AT 07.04.2021: They have separate substation room now. Which consists of Transformer,H.T and L.T panel. But room size are not adequate. 09.08.2021: They have separate substation room now. Which consists of Transformer,H.T and L.T panel. But room size are not adequate.

## ৬. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ	Location-Ground Floor( South side ) HT Panel was not available & LT Panel incoming & outgoing circuit was not labeled clearly for identification.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যবালার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রণীর অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 27.03.19: HT panel is available. But LT panel incoming and outgoing was not labeled clearly identified. 08.03.2020: LT panel incoming and outgoing was not labeled clearly identified. 25.06.2020: LT panel incoming and outgoing was not labeled clearly identified. 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021 :LT panel incoming and outgoing was not labeled clearly identified. AT 07.04.2021: Incoming and outgoing cable not identified clearly.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room Generator room area was 31.21m2.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 56m2, or relocate the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	They made separate Generator room but area is not matched with the NI standard. 08.03.2020:They made separate Generator room but area is not matched with the NI standard. 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021:They made separate Generator room but area is not matched with the NI standard. AT 07.04.2021: Factory have separate generator room now, but room size not adequate.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB-Sewing at 1st floor,DB-Finishing at 2nd floor. lighting / plug loads / sewing machine loads were not segregated properly.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	গ্রেড হ্যালি
মন্তব্য	08.03.2020:They does not segregated the load. Rectification will be done according to the approved drawing 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021: Same as previous AT 07.04.2021: Load not separate properly. 09.08.2021: Load not separate properly.

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at Ground Floor, DB-Embroidery at Ground Floor, DB-Cutting at Ground Floor, DB-Sewing at 1st Floor, SDB-Sewing at 1st Floor, DB-Finishing at 2nd Floor, SDB-Boiler at 2nd Floor. Cable socket was not found at the cable end.
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. All stranded conductors > 6mm <sup>2</sup> to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm <sup>2</sup> , at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	At 05.02.19: without SDB 2nd floor and SDB-Boiler most of the cable has cable socket. 08.03.2020:Cable sockets are not found in Boiler SDB & LT panel . In Other panels all Cable are Soldered/Crimped properly with Cable Socket . 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021: Same as previous AT 07.04.2021: They use cable socket in Bus bar end but in CB side lots of socket is missing. 09.08.2021: They use cable socket in Bus bar end but in CB side lots of socket is missing.

## ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Boiler room. Steam / heat source pipeline was passed nearby electrical cables
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Wiring design should have separate and distinct sub-circuits for power and heat source. 2. Switchboards / wiring to be located away from steam / heat pipelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	At 05.02.19: work is not complete till now. 08.03.2020: This issue is not solve yet. 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021: Same as previous AT 07.04.2021: Heat source found near electrical panel. 09.08.2021: Heat source found near electrical panel.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at Ground Floor,LT panel at GF,SDB-Boiler at 2nd Floor. Danger signage was not located on mentioned location.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with [Danger 415 Volts] and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	At 05.02.19: Danger sign is posted in required area. 08.03.2020: This issue have been solved 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021: Same as previous AT 07.04.2021: Danger sign is posted in all requires area. 09.08.2021: Danger sign is posted in all required area.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at Ground Floor & SDB-Boiler at 2nd Floor. Over current protection device was not installed at all distribution panels
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Over current protection devices ( Circuit breakers ) should be installed at all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	At 05.02.19: In DB 2nd floor found direct connection. 08.03.2020: This issue is not solve Yet. 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Direct connection still found in panel board . Does not provide any Circuit breaker . 20.01.2021: Direct connection still found in panel board . Does not provide any Circuit breaker . AT 07.04.2021: Till now direct connection found. 09.08.2021: Direct connection still found in panel board . Does not provide any Circuit breaker .

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at Ground Floor, DB-Embroidery at Ground Floor, DB-Cutting at Ground Floor, DB-Sewing at 1st Floor, SDB-Sewing at 1st Floor, DB-Finishing at 2nd Floor, SDB-Boiler at 2nd Floor. Wiring diagram & circuit list was not provided on distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	08.03.2020: Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings are not available on distribution panels. 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021: Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings are not available on distribution panels. AT 07.04.2021: Diagram and circuit list not provided in front of DBs. 09.08.2021: Diagram and circuit list not provided in front of DBs.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st Floor Cable penetration from wall was not adequately covered or sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	08.03.2020: Cable Penetration are not sealed yet . 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021: Cable Penetration are not sealed yet . AT 07.04.2021: Cable penetration not sealed adequately. 09.08.2021: Cable penetration not sealed adequately.

## ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at Ground Floor, SDB-Sewing at 1st Floor, DB-Finishing at 2nd Floor, SDB-Boiler at 2nd Floor. Cable entry exit point was not sealed properly, lint & dirt or vermin may enter into the panels.
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	08.03.2020: Base plate of the MDB were not installed to conceal all internal components of the distribution boards. 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021: Base plate of the MDB were not installed to conceal all internal components of the distribution boards. AT 07.04.2021: Cable entry and exit point not sealed properly. 09.08.2021: Cable entry and exit point not sealed properly.

## ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room There was only one earthling was provided for generator.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthling/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	At 05.02.19: Two earth connection found but it comes from one earth pit. 08.03.2020: Two earth connection found but it comes from one earth pit. 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021: Two earth connection found but it comes from one earth pit. AT 07.04.2021: Two earth connection found connected to same point and came from same pit also. 09.08.2021: Two earth connection found connected to same point and came from same pit also.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at Ground Floor, DB-Embroidery at Ground Floor, DB-Cutting at Ground Floor, DB-Sewing at 1st Floor, SDB-Sewing at 1st Floor, DB-Finishing at 2nd Floor, SDB-Boiler at 2nd Floor. ECC was not adequate.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অণ্টার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঙ্গাতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	At 05.02.19: now they stop the work for SLD approval. 08.03.2020: Factory will Rectification the earthing After Approval of the Electrical design From DIFE. 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Approved SLD found but Required earthing was not provided as per design 20.01.2021: Approved SLD found but Required earthing was not provided as per design AT 07.04.2021: Adequate earth connection not found in lots of point. 09.08.2021: Adequate earth connection not found in lots of point.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Sewing machine at 1st & 2nd Floor. All Electrical equipment was not earthed properly.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation ( other than live parts ) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অণ্ডাখিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	At 05.02.19: 2nd floor cable try earth was not found. 08.03.2020: They have provided earthing in Cable tray and Sewing machine but some machine earthing are still machine. ECC size are some area also inadequate 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021: They have provided earthing in Cable tray and Sewing machine but some machine earthing are still machine. ECC size are some area also inadequate AT 07.04.2021: Some swing machine earth connection is missing till now. 09.08.2021: Some swing machine earth connection is missing till now.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at Ground Floor, DB-Embroidery at Ground Floor, DB-Cutting at Ground Floor, DB-Sewing at 1st Floor, SDB-Sewing at 1st Floor, DB-Finishing at 2nd Floor, SDB-Boiler at 2nd Floor. Earthing connection was not provided at the panel door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	At 05.02.19: not complete the work till now. 08.03.2020: Some panel Earthing connection are not provided . 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021: Some panel Earthing connection are not provided . AT 07.04.2021: Door earth connection found in all DBs. 09.08.2021: Door earth connection found in all DBs.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof top of factory Lightning system was not installed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অণ্টার্কার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অণ্টগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	At 05.02.19: Design submit to DIFE at 14.08.18, waiting for Approval/Correction. 08.03.2020: Design submit to DIFE at 14.08.18, waiting for Approval/Correction. 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Approval drawing found but LPS was not Installed . 20.01.2021: Approval drawing found but LPS was not Installed . AT 07.04.2021: Drawing approved by DIFE but they not started installation work till now. 09.08.2021: Drawing approved by DIFE but they not started installation work till now.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Facility The factory was conducted planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, but not tested of all operational equipments.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct Planned Periodical inspection and testing ( insulation, earth resistance, operation test ) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	08.03.2020:Insulation and earth test report of found in factory 25.06.2020: Same as previous 06.10.20: Same as previous 20.01.2021: Same as previous AT 07.04.2021: Insulation and earth test report of found in factory . 09.08.2021: Insulation and earth test report of found in factory .