

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জায়েন্ট টেক্সটাইলস লিঃ
ঠিকানা	Baniarchala, Mahona, Mouza # 3, Vabanipur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 137
কালার কোড	

্ল্যায়নের ধরণ	i: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: ১৬–০২–২০:
. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Di	stribution boards (including panel d	oor) are not properly earthed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
2.2. ALA		
কাৰ্শক্ৰম		uding panel door) are earthed properly using and the earthing cables have continuity up to
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থ্যানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	08-09-5055	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): All Distribution grounded. 29-05-2022: Completed	n boards (including panel door) are properly d. 16-02-2023: Completed.

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Un-terminated cables are found inside distribution boards.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
<u>ক্যাটাগরি</u>	

কাৰ্যক্ৰম	Isolate/make safe all unused cables first and then remove from distribution boards. If necessary make sure cables are properly terminated at its point of termination using appropriate size and type of lug.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o ⋈ − o ⋈ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): No Un-terminated cables are found inside distribution boards as they have BBT ,installed in their factory. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন	Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection
পর্ববেষ্ণণ	device.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

J. 8. 11 14	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure overcurrent protection device (circuit breaker/fuse) for each
	circuit/branch circuit.
সপারিশের	
ভিখ্যসত্র	
<u>" d, `</u>	
কার্খানার 	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> খিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড	
, प्रभगनीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	0.00-0.00-5.055
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	[취(수)][취임
	4-3-2021 (CVV-1): Overcurrent protection is used for each circuit according to
মন্তব্য	panels and They have used bus bar system which include built in breaker so
	Overcurrent protection is used for each circuit. 29–05–2022: Completed. 16–02–
	2023: Completed.
	2023: Completed.

৪. পর্ববেষ্ণণ

- 	
শরিদর্শন শর্শবেষ্ক্রণ Di	stribution boards are not clean.
<u> সূপ্</u>	
াইটেম গ্যাটাগরি	
וְרּוִישּׁוניִי	
.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্যক্ৰম	Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): Dirt and debris are not present inside the distribution boards. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

ſ		
	পরিদর্শন	Earthing systems have provision for periodical inspection but inspection is not done till
	পর্ববেষ্ণণ	now.
	ক্যাপ	
1	<u>আইটেম</u>	
	ক্যাটাগরি	

	Desiride previous for inspection of all conthing quetons and engine inspection is
কাৰ্যক্ৰম	Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is
	being completed and documented.
সুপারিশের	
ভ খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ড	
<u> </u>	-
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	210-3000
অবস্থা	সংশোধিত
ম ন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): Earthing system have provision for inspection and updated
	inspection report found. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

৬. পর্ববেষ্ণণ

৫. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	ubber mats are not provided at required location.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগার	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার (₹
কাৰ্যক্ৰম	* comes = cu
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত	_

প্রবিষ্ক্রণ পরিদর্শন Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the substation পর্যবেষ্ক্রণ room and generator room. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

4-3-2021 (CVV-1): Proper graded rubber mats is used under every panel boards.

কাৰ্যক্ৰম	Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the substation room and generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	??-?o-5o55
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): Instruction boards for first aid and artificial respiration are located in the substation room and generator room. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

৮. পর্যবেষ্ডণ

সংশোধিত

সমশ্রসীমা অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

22-20-5055

সংশোধিত

পরিদর্শন _T পর্ববেষ্ষণ	wo generators are earthed at one point only (175KVA &100KVA).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ্যোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	22-20-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): Generator is earthed at two separate points as body and structure earthing. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	istribution boards do not have minimum clearance.
ক্যাপ আইটেম ক্যান্ট্রাপ্র	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যজ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Ensure distribution boards have a minimum clearance of 1 m (39 in) in front.
সুপারিশের	
ভূঁখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	22-20-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	4.3.2021 (CVV 1): All Distribution board have a minimum clearance of 1 meter in front. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Each circuit is not provided with dedicated earthing. There is no marking to identify প্রবেষ্ণন earthing cable for specified circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each কাৰ্যক্ৰম circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 22-20-5055 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 4-3-2021 (CVV-1): Each circuit is provided with a dedicated earthing. There is মন্তব্য marking to identify neutral cable for specified circuit. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: **Completed**.

১১. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Looping of cables at circuit breakers and multiple connections of cables at busbar পৰ্যবেষ্ণনা terminal and circuit breaker terminal are observed within distribution boards.
ক্যাপ
আইটেম

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB/MCCB has a dedicated supply from busbar.ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCB[s/MCCB[s.
সপারিশের	INCOLO PICCOLO.
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চূডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	22-20-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): Looping of cables at circuit breakers and multiple connection of cables at bus bar terminal are not observed within distribution boards. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

১২. পর্ববেষ্কণ

ারিদর্শন বিবেষ্কণ	ectrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers.
<u>গ্রেক্ট্র</u> নাপ	
<u>াইটেম</u>	
য়াটাগরি	
২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	থ্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	22-20-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	4-3-2021 (CVV-1): All electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers as per as built SLD. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

পরিদর্শন প্রবিষ্ণ্যন Combustible material (wood) used as cable trench cover. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্যক্রম Use noncombustible material to make cable trench and provide adequate covers on cable trenches. সুপারিশের ভ্রথাসূত্র কারখানার কার্যক্রম
আইটেম ক্যাটাগৰি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম use noncombustible material to make cable trench and provide adequate covers on cable trenches. সুপাৰিশেৰ ভ্যাসূত্ৰ কাৰ্থানাৰ
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Use noncombustible material to make cable trench and provide adequate covers on cable trenches. সুপাৰিশেৰ ভ্ৰুণ্যসূত্ৰ কাৰ্থানাৰ
on cable trenches. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কার্থানার
ভূথ্যসূত্র কার্থানার
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা ১১-১০-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা সংশোধিত
4-3-2021 (CVV-1): Metal case is used for cable trench covering. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

১৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ <u>ষ</u> ণ	Cables joints are not made in proper way.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	27-70-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): faulty. Cables joints are not made inside any panel or outside. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

১৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Building structure and metal pipes are not connected with building earthing/grounding
পর্যবেষ্ণণ	system.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Connect all metal in the building to the building earthing/grounding system such as metal rebar in concrete, metal frame of shed, or metal water pipe etc.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত	
मेमग्रमीमा	
সংশোধিত	22-20-3033
সমশ্রসীমা	22-20-4044
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
	4-3-2021 (CVV-1): Metal in the building (water pipe, metal rebar in concrete,
মন্তব্য	metal frame of building, cable channel, etc.) is connected to the building
	earthing/grounding system. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

১৬. পর্যবেষ্ণণ

পর্যবেষ্ক্রণ 	Temperature differences of 21°C to 40°C were observed based on comparisons between component and ambient air temperatures Probable causes are loose connection, over loading, multi cable at single point, rusted connection, use of improper lug, improper cable joint, improper cable bending, damage insulation, internal problem etc.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম _	Make sure cables are not overloaded, properly terminated using proper lug, joints are made proper way, no rusted throughout the connection, proper cable bending, no insulation damage, single cable at single point etc. to avoid temperature rise. If necessary consult with a qualified engineer and replace cable or equipment.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	27-20-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): Thermal scan report is available at site and no hot spot found. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

১৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Electrical single line diagram and layout drawings are available for substation and some পর্যবেষ্ণন distribution boards only but not as-built.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কার্যক্রম as- syst সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ ম চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত	
ভীয়সূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ ম চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত	
কাৰ্শক্ৰম জ্ঞাধিকাৰ ৬ ম চূড়ান্ত সম্বামীমা সংশোধিত	
চুড়ান্ত সময়সীমা সংশো ধি ত	
সমর্থসীমা ⁻ সংশোধিত _{্ -}	
1	
	- 0 9 - 2 0 2 9
অগ্রগতির অবস্থা	মূল
dra ava diag exis	3-2021 (CVV-1): Electrical single line diagram is available but Electrical layout awings are not available. 29-05-2022 (CCVV): Electrical single line diagram is aliable but not approved by RSC or DIFE yet. 16-02-2023: Electrical single line agram is available which is reviewed by RSC but which is not matched with isting electrical system. Also electrical layout drawings was not available during spection date.

১৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Testing and inspection of insulation and earth resistance are not done.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $ >=5 $ Mlland $ <=1 $ respectively.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-09-2029
সম্যুসীমা	
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): Testing and inspection of insulation and earth resistance are done and also have updated report. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

১৯. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The electrical switchgear and panel boards are not inspected.
ক্যাপ	
আখডেশ ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Inspect electrical switchgear and panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 2 - 0 9 - 2 0 2 9
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): The electrical switchgear and panel boards are inspected with records. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

২০. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ The substation room is not properly secured.	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগৰি	

२०.४. कायकुभ কাৰ্যক্ৰম Install security measures to ensure access to the substation is restricted. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত *স*মশ্র<u>শী</u>মা সংশোধিত 02-09-2029 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা 4-3-2021 (CVV-1): The substation room has adequate fire separation from the production area/main building and also secured with personnel. 29-05-2022: মন্তব্য Completed. 16-02-2023: Completed.

	12. 11(14	P ⁻ 1
Г		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Transformer contains 2100 liters oil but Soak pits are not provided for the transformer.
	ক্যাপ্	
	আইটেম ক্যাটাগরি	

৪১.১. কার্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Provide soak pits for transformer with large oil content as per mentioned standard.	
সুপারিশের তথ্যসত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-09-2029	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): transformer has a traditional base pit and they may use some soak materials. 29-05-2022 (CCVV): To construct the soak pit may not be feasible in the substation room. Factory management needs to establish a periodic inspection program to ensure the transformer is free from oil leakage. 16-02-2023: Completed.	
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)	

পরিদর্শন Each applicable circuit is not provided with dedicated neutral. There is no marking to প্রবস্থেন identify neutral cable for specified circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each applicable circuit.
সূপারিশের	
ভি খ্য সত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-09-2029
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): Each circuit is provided with a dedicated neutral. There is marking to identify neutral cable for specified circuit. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

২৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are
পর্ববেষ্ণণ	no means of identification mark for cables.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is provided as per circuit list.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-09-2029
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): List and diagram of the circuits are available for distribution boards. Also there are means of identification for cables. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

পৰিদৰ্শন Stranded conductors below 6mm2 are not provided with sleeve or ferrules and পৰ্যবেষ্ণন stranded conductors above 6mm2 are not provided with cable sockets.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm². or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm².
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-09-2029
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): Stranded conductors are provided with proper cable terminator (cable sockets, sleeve ferrules, etc.). 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

২৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.
ক্যাপ আইটেয়	
নাহডেগ ক্যাটাগরি	

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install separate distribution boards for lighting and power circuits.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সম্যুসীমা	
সংশোধিত	03-00-3030
সমশ্সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
	4-3-2021 (CVV-1): As they have BBT so not many panel boards are used for
	lighting and power circuit purpose, yet they used number tagging where
	necessary. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

২৬. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Lightning protection system is not installed on the building.
ক্যাপ	
আহডেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced ii) Appropriate numbers of down conductors are installed iii) Resistance of earth conductor within limit (<=101).
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
) TITS
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মান
চুডান্ড	
र्मभग्रमीमा	
সংশোধিত	5
সময়সীমা	02-09-2029
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	সংশোধিত
মন্তব্য	4-3-2021 (CVV-1): Lightning protection system is installed on the building as per approved drawing by ACCORD. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.