

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	প্রামি ক্যাশনস লিমিটেড
ঠিকানা	North Norshingpur, Kashipur, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY200
কালার কোড	

पुल्यास्(নর ধরণ	: কাঠামোণত মূল্যান্নন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ১৭−০৫−২০২
্. পর্বা	বঙ্কণ	*	
পরিদ পর্ব<ে ক্যাপ আই(হ্ম ণ du	uilding– 1 Structural design documents Iring inspection.	and Floor load plan were not available on site
পাই(ক্যাট	_		
	কাৰ্যক্ৰম	r	
9.9.	भारक		
	ৰ্শক্ৰম		showing structure details, loading plan, raming on Plan, Section and Elevation
	ারিশের খ্যসূত্র		
কা	রখানার ব্রহ্ম	We have already assigned a consultir	ng firm and they are working on it
অ	থাধিকার	৬ মাস	
	ান্ড !শুসীমা	02-08-2059	
	শোধিত াশ্বসীমা	07-07-7940	
1 1	য়গতির ক্যা	সংশোধিত	
মন্ত	্ব্য	17-05-2022: As-built drawings & DE inspection. Also The factory has been	A report was available at site during achived "No color certificate" from ACCORD
স ×	ংযুক্তি: <u> </u>	সমূহ (৩) <u>×</u>	

২. পর্যবেষ্ফণ

	Building- 2 Water ponding has been found on the roof top due to lack of proper
পর্ববেষ্কণ	drainage and slope in the roof. Source of water is rainfall.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Engage a qualified Engineer to inspect whether waterproofing material is applied
কাৰ্শক্ৰম	or how it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover proper slope and drainage system should be maintained properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We have already working on it for providing proper slopping
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	02-08-2059
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17-05-2022 (CCVV): No water ponding observed on roof.
সংযুক্তি	সমূহ (১)
×	

৩. পর্যবেষ্ষণ

- 1	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Building- 3 Slender RCC columns have been observed under the shed. Sizes of columns are 10 x10 and maximum length of columns in apex is approximately 28 - 0. The central supports for the portal beams appear to be formed with RC columns with a steel stub on top. These columns have a L/b ratio of 34 (8534/254), making them very slender. The detail between the RC column and steel stub is unlikely to be moment continuous hence the RCC part of the column should be treated in the design as cantilevering from the ground. Although it is only supporting a lightweight roof, given the columns high slenderness ratio it sunlikely that this column is structurally sound.
- 1	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কা ৰ্শ ক্ৰম	Engage a qualified Engineer to check the structural stability of the slender columns.
মুপারিশের ছখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We have assigned a consulting firm and they are working on it
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রবোজ্য নর
হুডান্ত সময়সীমা	76-07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940
মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত
ন ন্তব্য	"17-05-2022: As-built drawings & DEA report was available at site during inspection. Also The factory has been achived ""No color certificate" from ACCORD "

৪. পর্যবেষ্ণণ

Building- 3 Slender RCC columns have been observed under the shed. Sizes of columns are 10 \[\text{10} \] and maximum length of columns in apex is approximately 28 \[\] - \oildoo!. The central supports for the portal beams appear to be formed with RC columns with a steel stub on top. These columns have a L/b ratio of 34 (8534/254), making them very slender. The detail between the RC column and steel stub is unlikely to be moment continuous hence the RCC part of the column should be treated in the design as cantilevering from the ground. Although it is only supporting a lightweight roof, given the columns high slenderness ratio it sunlikely that this column is structurally sound.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Building Engineer to confirm that placement of intermediate bracing has been কাৰ্যক্ৰম carried out if required. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র ___ কারখানার AS per consultant recommendation we will provide additional bracing কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত 02-08-2059 **मभग्रमी**भा সংশোধিত 02-02-2290 **म**्यम्मीमा অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা "17-05-2022: As-built drawings & DEA report was available at site during inspection. Also The factory has been achived ""No color certificate" "from মন্তব্য ACCORD " সংখুক্তিসমূহ (৩) ×