



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | বসুন্ধরা গার্মেন্টস লি: |
| ঠিকানা | 230-231, Nazim Nagar, Singair Road, Hemayetpur |
| কারখানার কোড | DHK094 |
| কালার কোড | |

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৬-০৪-২০২২

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Inadequate horizontal separation. □ Inadequate vertical separation. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. □ Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ৩০-১০-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 26-04-2022 (CCVV): During the visit, on 26-04-2022, adequate fire separation (fire rated wall and door) have been found in storage areas, assembly areas, offices and work areas according to the Guideline at all required places in this factory. This factory's remediation work has been found under the follow-up visit by RSC. Factory has shown approved design drawing reviewed on 21st September 2015 regarding addressable fire detection and alarm system, standpipe and fire hydrant system so they have not prepared any separate design drawings of fire protection construction till yet. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Inadequate horizontal separation. □ Inadequate vertical separation. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | □ Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under □Mixed Occupancy□ (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. □ Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ৩০-১০-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 26-04-2022 (CCVV): During the visit, on 26-04-2022, adequate fire separation (fire rated wall and door) have been found in storage areas, assembly areas, offices and work areas according to the Guideline at all required places in this factory. This factory's remediation work has been found under the follow-up visit by RSC. Factory has shown approved design drawing reviewed on 21st September 2015 regarding addressable fire detection and alarm system, standpipe and fire hydrant system so they have not prepared any separate design drawings of fire protection construction till yet. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 26-04-2022 (CCVV): At all floors, fire protection construction is provided for smoke prevention and fire propagation between floors and interior walls (including stairways) with fire-rated assembly according to the guidelines. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> Door width less than minimum (1.0m) <input type="checkbox"/> Door do not swing outward <input type="checkbox"/> Corridor and Passageways width less than minimum |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ৩০-১০-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 26-04-2022 (CCVV): During the visit, on 26-04-2022, doors number and arrangement have been found adequate as per standard at all required places in this factory. This factory's remediation work has been found under the follow-up visit by RSC. Factory has shown approved design drawing reviewed on 21st September 2015 regarding addressable fire detection and alarm system, standpipe and fire hydrant system so they have not prepared any separate design drawings of fire protection construction till yet. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> Door width less than minimum (1.0m) <input type="checkbox"/> Door do not swing outward <input type="checkbox"/> Corridor and Passageways width less than minimum |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Doors on all escape routes to open in the direction of travel <input type="checkbox"/> Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ □ Door width less than minimum (1.0m) □ Door do not swing outward □ Corridor and Passageways width less than minimum

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits □ Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not segregated □ Stair width less than required □ Sum of Stairway widths less than required for maximum occupant load □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not fire door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ No Auto door closer |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ৩০-১০-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 26-04-2022 (CCVV): During the visit, on 26-04-2022, stairways have been found adequate dimensions, appropriate specifications and converted into smoke-proof enclosures equipped with fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.. This factory's remediation work has been found under the follow-up visit by RSC. Factory has shown approved design drawing reviewed on 21st September 2015 regarding addressable fire detection and alarm system, standpipe and fire hydrant system so they have not prepared any separate design drawings of fire protection construction till yet. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not segregated □ Stair width less than required □ Sum of Stairway widths less than required for maximum occupant load □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not fire door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ No Auto door closer |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ The ground floor exits should be segregated so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. □ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. □ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. □ Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

১১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No Fire Door <input type="checkbox"/> Absence of proper separation using fire rated walls and doors <input type="checkbox"/> Ceiling height less than required <input type="checkbox"/> Width of Passageway less than required |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. <input type="checkbox"/> Provide cover on naked light. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ৩০-১০-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. <input type="checkbox"/> Naked lights in storage <input type="checkbox"/> Others same as above |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide fire doors as approved by the Guidelines <input type="checkbox"/> Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. <input type="checkbox"/> Naked lights in storage <input type="checkbox"/> Others same as above |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> No Smoke and Heat Vents |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.) |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> No Fire Lift in building |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ৩০-১০-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | "26-04-2022 (CCVV): During the visit, the scheduled factory Bashundhara garments ltd. has been found in the 7-storied RCC building, where ground to 6th floors are occupied by Bashundhara garments ltd. This factory has been found under the follow-up visit by RSC. And this NC has not been found in RSC report. " |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> No Fire Lift in building |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | "26-04-2022 (CCVV): During the visit, the scheduled factory Bashundhara garments ltd. has been found in the 7-storied RCC building, where ground to 6th floors are occupied by Bashundhara garments ltd. This factory has been found under the follow-up visit by RSC. And this NC has not been found in RSC report. " |

সংযুক্তিসমূহ (২)



১৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Means of exits not signposted <input type="checkbox"/> Exit signs not clearly visible <input type="checkbox"/> Directional signs missing <input type="checkbox"/> No Bangla and English Exit instructions in case of emergency <input type="checkbox"/> No Bangla signs for lifts and stairs <input type="checkbox"/> Means of Escape lack Emergency Lighting |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. <input type="checkbox"/> Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. <input type="checkbox"/> Post directional signs at appropriate locations. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ৩০-১০-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

১৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Means of exits not signposted <input type="checkbox"/> Exit signs not clearly visible <input type="checkbox"/> Directional signs missing <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No Bangla and English Exit instructions in case of emergency <input type="checkbox"/> No Bangla signs for lifts and stairs <input type="checkbox"/> Means of Escape lack Emergency Lighting |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

১৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No Command Station |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | <input type="checkbox"/> Provide Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 26-04-2022 (CCVV): At ground floor shed, factory has installed centralized fire detection and alarm system including fire command station but testing and commissioning has not been completed yet. FACP interfacing with fire hydrant and standpipe system has not been completed yet. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



২০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Non-standard Cylinder color □ Cylinder expired |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ৩০-১০-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

২১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Non-standard Cylinder color □ Cylinder expired |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

২২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No Standpipe & Hose system |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. □ Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | "26-04-2022 (CCVV) : Factory has shown design drawings of standard stand pipe and hose system approved from Accord on 21-Sep-2015. But no document has been submitted to DIFE yet regarding standard stand pipe and hose system. Factory has installed standpipe and hose system with negative suction pump set but testing and commissioning has not been completed yet. " |

সংযুক্তিসমূহ (২)



২৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> No fire pump present |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 26-04-2022 (CCVV): Factory has installed negative suction type fire pump set with stand pipe and hose system but testing and commissioning has not been completed yet. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



২৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☐ No fire rated composite door at the boiler entrance ☐ No fixed temperature smoke detector |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. ☐ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ৩০-১০-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 26-04-2022 (CCVV): During the visit, on 26-04-2022, adequate fire rated wall and fire rated doors have been found constructed and insatalled respectively at all required places in this factory. This factory's remediation work has been found under the follow-up visit by RSC. Factory has shown approved design drawing reviewed on 21st September 2015 regarding addressable fire detection and alarm system, standpipe and fire hydrant system so they have not prepared any separate design drawings of fire protection construction till yet. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



২৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☐ No fire rated composite door at the boiler entrance ☐ No fixed temperature smoke detector |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the boiler room. ☐ Install appropriate detectors. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

২৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Non-standard fire alarm system |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ৩০-১০-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 26-04-2022 (CCVV) : Factory has shown design drawings of centralized fire detection and alarm system approved from Accord on 21-Sep-2015. But no document has been submitted to DIFE yet regarding fire detection and alarm system. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



২৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Non-standard fire alarm system |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings). |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৮-০৩-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 26-04-2022 (CCVV) : All all floors, factory has installed centralized fire detection and alarm system but testing and commissioning has not been completed yet. |

সংযুক্তিসমূহ (২)

