

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বসুন্ধরা গার্মেন্টস লি:
ঠিকানা	230–231, Nazim Nagar, Singair Road, Hemayetpur
কারখানার কোড	DHK094
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরু	i: কাঠামোগত মুল্যার্ ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	२७-०8-२०२३
্র পর্ববেষ্ষণ	*		
	verloading Condition		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ			
কাৰ্শক্ৰম	overloading on 2nd floor due to stora wall on 2nd floor (North South direct the factory management was instruct measures need to be taken by the prexcess loads.	ion) should be removed also. Duringed to remove the excess loads. Nece	g the visit essary
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্থানার কার্থক্রম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	অবিলম্বে		
চুডান্ত সময়সীমা	-		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	"The Factory already got approval fro overloading floor has been observed		2015 . No
সংযুক্তি ×	प्रमूर (১)		<u>, </u>

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	oor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
ম ন্ডব্য	26-04-2022 (CCVV): Onlys as built drawings has been prepared for main building. Load plan has been prepared & posted on floor but no analysis done to check the load capacity of building. Also, mismatch observed on column sizes on prepared as built drawing. 10"-12" built up observed on toilet area but not shown on drawing. "The Factory already got approval from Accord. This factory Accord ID is 12015. Floor live load plan has been posted each floor."
সংযুক্তি × ×	সমূহ (8) × ×

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Vertical & Horizontal Extension]
ক্যাপ	1
আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্বক্রম	
No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	\exists
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশো ধিত সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
. পূৰ্যবেষ্ণ্যণ	
श्रीतार्थ्यव ।	 7
পর্যবেষ্ণ Flexural Cracks	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগৰি	<u></u>
৪.১. কাৰ্শজ্জ্ম	
The flexural cracks were observed in some 1st floor middle beams (East- West	

direction) shall be repaired by adopting appropriate method for both aesthetic and

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম

চুডান্ড সমর্মীমা সংশোধিত

সম্যুসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর

07-07-7990

সংশোধিত

serviceability requirements.