



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	কে. এ.ডিলিউ গার্মেন্টস (ইন্ডাস্ট্রিজ) ইন্ডাস্ট্রি
ঠিকানা	808/1, Shewrapara, Begum Rokeya Sarani Road, Mirpur, Dhaka
কারখালার কোড	DHK297
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৬-০৮-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	KAW Garments Industry Ltd – Building 1 Columns within Building 1 KAW Garments Industry Ltd appear to be stressed in excess of normal design limits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Building Engineer to review design, loads and column stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Corrected
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-৯০-২০৯৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগুলির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. CVV1: 30-Sep-2019 DEA report has been found which is approved by ACCORD and it is required to submit all the documents to DIFE. Column retrofitting work has been found completed. Toilet build-up has been found which need to be removed from all floors as per DEA recommendation. CVV2: 12-Mar-2020 Toilet built-up is not removed yet. CVV3: 23-August-2021 Toilet built-up is not removed yet. 16/08/2022: The toilet built-up has been removed."
সংযুক্তিমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	KAW Garments Industry Ltd – Building 1 Columns within Building 1 KAW Garments Industry Ltd appear to be stressed in excess of normal design limits
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify insitu concrete strength either by 100mm diameter cores or existing cylinder strength data for cores from 4 columns
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Corrected
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-১০-২০১৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. CVV1: 30-Sep-2019 Core test report has been found. CVV2: 12-Mar-2020 Core test report was available on site CVV3: 23-August-2021 Core test report was available on site. 16/08/2022: Core test report was available on site during inspection date."
সংযুক্তিসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

৩. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	KAW Garments Industry Ltd – Building 1 Columns within Building 1 KAW Garments Industry Ltd appear to be stressed in excess of normal design limits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Corrected
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০২-২০১৯
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. During inspection, accepted load plan was found posted on each floor and loading was found within the load plan. CVV1: 30-Sep-2019 Load plan has been found posted and maintained properly. CVV2: 12-Mar-2020 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building-1. CVV3: 23-August-2021 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building-1. 16/08/2022: Load plan was found posted on floor and maintained properly."
সংযুক্তসম্মত (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

৪. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Building 1 and 2 Management of floor loads & water tank loads at roof level
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates and the roof within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Corrected
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমরসীমা	০৮-৯০-২০৯৮
সংশোধিত সমরসীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. During inspection, accepted load plan was found posted on each floor and loading was found within the load plan. CVV1: 30-Sep-2019 Load plan has been found posted and maintained properly. CVV2: 12-Mar-2020 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building-1. CVV3: 23-August-2021 16/08/2022: Load plan was found posted on floor and maintained properly."
সংযুক্তিমূল্য (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building 1 and 2 Management of floor loads & water tank loads at roof level
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Corrected
অংগীকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০২-২০১৯
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. During inspection, accepted load plan was found posted on each floor and loading was found within the load plan. CVV1: 30-Sep-2019 Load plan has been found posted and maintained properly. CVV2: 12-Mar-2020 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building-1. CVV3: 23-August-2021 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building-1. 16/08/2022: Load plan was found posted on floor and maintained properly."

সংযুক্তমন্তব্য (২)



৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building 1 and 2 Structural adequacy of steel roof structures
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The steel roofs in Buildings 1 and 2 should be designed by the Building Engineer and, if required, upgraded to support code vertical and wind loads.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Corrected
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমরসীমা	২৭-০২-২০১৯
সংশোধিত সমরসীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. CVV1: 30-Sep-2019 Steel roof structure has been found at building-1 and remediation work has been found completed as per DEA recommendation. CVV2: 12-Mar-2020 Steel roof found remediated as per DEA recommendation. CVV3: 23-August-2021 16/08/2022: Steel roof found remediated as per DEA recommendation."
সংযুক্তিসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building 1 and 2 Missing structural drawings and discrepancies between drawings provided and the as constructed building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Commence check of survey of as constructed building
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Corrected
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-৯০-২০৯৮
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. CVV1: 30-Sep-2019 Drawings has been found updated. CVV2: 12-Mar-2020 Approved as-built drawing was available on site. CVV3: 23-August-2021 Approved as-built drawing was available on site. 16/08/2022: Approved as-built drawing was found available on site during inspection date."

সংযুক্তিসমূহ (২)



৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building 1 and 2 Missing structural drawings and discrepancies between drawings provided and the as constructed building
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to update survey of as constructed building. Updated drawings to be prepared showing the correct as constructed layout.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০২-২০১৯
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রণীর অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue required to be covered in the revised EA of roof shed. Factory has submitted the revised EA to Accord on 11/11/19. Which is under review. CVV1: 30-Sep-2019 Drawings has been found updated. CVV2: 12-Mar-2020 Approved as-built drawing was available on site. CVV3: 23-August-2021 Approved as-built drawing was available on site. 16/08/2022: Approved as-built drawing was found available on site during inspection date."

সংযুক্তিমূহ (২)



৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building 1 and 2 Missing structural drawings and discrepancies between drawings provided and the as constructed building
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prepare controlled loading plans for all floors designating allowable storage density and where storage may be placed
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Corrected
অধারিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০২-২০১৯
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রণীর অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. CVV1: 30-Sep-2019 Load plan has been found posted and maintained properly. CVV2: 12-Mar-2020 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building-1. CVV3: 23-August-2021 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building-1. 16/08/2022: Load plan was found posted on floor and maintained properly. "

সংযুক্তিসমূহ (২)

