

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কে. এ.ডন্নিউ গার্মেন্টম (ইন্ডাক্ষিজ) ইন্ডাঃ লিঃ
ঠিকানা	808/1, Shewrapara, Begum Rokeya Sarani Road, Mirpur, Dhaka
কারখানার কোড	DHK297
কালার কোড	

নুল্যায়নের ২	ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ১৬–০৮–:	२०२
্. পর্ববেষ্ফ	ণ	
	KAW Garments Industry Ltd – Building 1 Columns within Building 1 KAW Garments Industry Ltd appear to be stressed in excess of normal design limits	
১.১. কার্য	ৰ্থক্ষম	
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to review design, loads and column stresses in area identified above.	$\left \cdot \right $
সুপারিণ তখ্যসূত্র		
কার্থান কার্যক্রম	म् Corrected	
1	কার প্রথোগ্য নর	_
চুড়ান্ড সমর্মী	ोमा जिल्हा विकास के जिल्हा कि जाने कि	
সংশোধি সমরসী		
অগ্রগতি অবস্থা	Ø/ ≥ ×\ÿK	
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. CVV1: 30–Sep–2019 DEA report has been found which is approved by ACCORD and it is required to submit all the documents to DIFE. Column retrofitting work has been found completed. Toilet build-up has been found which need to be removed from all floors as per DEA recommendation. CVV2: 12–Mar–2020 Toilet built-up is not removed yet. CVV3: 23–August–2021 Toilet built-up is not removed yet. 16/08/2022: The toilet built-up has been removed."	
সংখু ×	জ্পিস্মূহ (২) ×	7

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন KAW Garments Industry Ltd – Building 1 Columns within Building 1 KAW Garments পর্যবেষ্ণন Industry Ltd appear to be stressed in excess of normal design limits ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Verify insitu concrete strength either by 100mm diameter cores or existing cylinder strength data for cores from 4 columns
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Corrected
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	ob-2o-2o2b
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-229
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. CVV1: 30–Sep–2019 Core test report has been found. CVV2: 12–Mar–2020 Core test report was available on site CVV3: 23–August–2021 Core test report was available on site. 16/08/2022: Core test report was available on site during inspection date."
সংযুক্তি ×	प्रमूर (२)

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন KAW Garments Industry Ltd – Building 1 Columns within Building 1 KAW Garments পর্শবেষ্ষণ Industry Ltd appear to be stressed in excess of normal design limits ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

क्राशिशाय		
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	୭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	Corrected	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	29-02-2058	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. During inspection, accepted load plan was found posted on each floor and loading was found within the load plan. CVV1: 30–Sep–2019 Load plan has been found posted and maintained properly. CVV2: 12–Mar–2020 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building–1. CVV3: 23–August–2021 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building–1. 16/08/2022: Load plan was found posted on floor and maintained properly."	
সংযুক্তি ×	সমূহ (२)	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Building 1 and 2 Management of floor loads & water tank loads at roof level
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

0.0. 1114	
	Deciderate and authority of the state of the
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates and the roof within
_	the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Corrected
কাৰ্যক্ৰম	Corrected
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	0 P - 7 0 - 5 0 7 P
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	0 0 0 0 0 0 0
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত্ত
অবস্থা	
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. During inspection, accepted load plan was found posted on each floor and loading was found within the load plan. CVV1: 30–Sep–2019 Load plan has been found posted and maintained properly. CVV2: 12–Mar–2020 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building–1. CVV3: 23–August–2021 16/08/2022: Load plan was found posted on floor and maintained properly."
সংযুক্তি 💌 🗷	मजूर (२)

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Building 1 and 2 Management of floor loads & water tank loads at roof level
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্য্যানার কার্যক্রম	Corrected
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	29-02-20%
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. During inspection, accepted load plan was found posted on each floor and loading was found within the load plan. CVV1: 30–Sep-2019 Load plan has been found posted and maintained properly. CVV2: 12–Mar-2020 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building-1. CVV3: 23–August-2021 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building-1. 16/08/2022: Load plan was found posted on floor and maintained properly."

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Bu	uilding 1 and 2 Structural adequacy of steel roof structures
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ৬.১. কার্যক্র	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	The steel roofs in Buildings 1 and 2 should be designed by the Building Engineer and, if required, upgraded to support code vertical and wind loads.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Corrected
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	29-02-20%
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. CVV1: 30–Sep–2019 Steel roof structure has been found at building–1 and remediation

work has been found completed as per DEA recommendation. CVV2: 12-Mar-2020 Steel roof found remediated as per DEA recommendation. CVV3: 23-August-2021

16/08/2022: Steel roof found remediated as per DEA recommendation."

৭. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

সংযুক্তিসমূহ (২)

পরিদর্শন Building 1 and 2 Missing structural drawings and discrepancies between drawings পর্যবেষ্ণ্য provided and the as constructed building ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Commence check of survey of as constructed building |সুপারি<u>শের</u> ভখ্যসূত্র কাৰ্খানাৰ Corrected কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড 09-70-5079 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা "On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. CVV1: 30-Sep-2019 Drawings has been found updated. CVV2: 12-Mar-2020 Approved মন্তব্য as-built drawing was available on site. CVV3: 23-August-2021 Approved as-built drawing was available on site. 16/08/2022: Approved as-built drawing was found available on site during inspection date." সংযুক্তিসমূহ (২)

৮. পর্ববেষ্ফণ

	Building 1 and 2 Missing structural drawings and discrepancies between drawings provided and the as constructed building
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

ট.১. শা শক্ষ	
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to update survey of as constructed building. Updated drawings to be prepared showing the correct as constructed layout.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	29-02-20%
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue required to be covered in the revised EA of roof shed. Factory has submitted the revised EA to Accord on 11/11/19. Which is under review. CVV1: 30-Sep-2019 Drawings has been found updated. CVV2: 12-Mar-2020 Approved as-built drawing was available on site. CVV3: 23-August-2021 Approved as-built drawing was available on site. 16/08/2022: Approved as-built drawing was found available on site during inspection date."
সংযুক্তি ×	प्रमूर (२)

১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Building 1 and 2 Missing structural drawings and discrepancies between drawings
পর্ববেষ্ণণ	provided and the as constructed building
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Prepare controlled loading plans for all floors designating allowable storage density
	and where storage may be placed
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	Compared
কাৰ্যক্ৰম	Corrected
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	29-07-20%
<u> </u>	
সংশোধিত	07-07-7940
সময়সীমা	
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	"On 17/02/2019: This issue was corrected under TEMAKAW FASHION LTD. CVV1:
	30-Sep-2019 Load plan has been found posted and maintained properly. CVV2:
	12–Mar–2020 Load plan found posted on floor. Also, no storage was available
	above ground floor at Building-1. CVV3: 23-August-2021 Load plan found posted
	on floor. Also, no storage was available above ground floor at Building-1.
	16/08/2022: Load plan was found posted on floor and maintained properly."
	

সংসুক্তিসমূহ (२) **× ×**