



**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**  
**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**  
**কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর**

মুঝকা নিবন্ধন নিশ্চিত করুন

**ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য**

কারখালার নাম	রাইল ডেস লিমিটেড
ঠিকানা	Talla, Khapur, Fatullah, Narayangonj
কারখালার কোড	NRY227
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>২৪-০৪-২০২২</b>
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB □MDB/DB/SDB door not earthed</li> <li>□ MCCB/MCB installed without enclosure □MDB/DB/SDB installed at inaccessible height</li> <li>□ MDB does not have duplicate earth leads</li> </ul>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD □Provide earthing to door of MDB/DB/SDB. □Install MCCB/MCB within enclosure □Relocate MDB/DB/SDB at accessible height □Provide duplicate earth leads for MDB.</li> </ul>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CCVV on: 24-04-2022 As build single line diagram (SLD) for electrical system is available, but does not match with the actual circuit. Also, Single Final Sub-circuit is supplying more than one appliances with each one having a load greater than 500W. Final sub-circuits for lighting loads shall not be kept separate and distinct from that for power (like socket, heater, air-conditioner, water-cooler and other appliances).

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Connections without lug
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure all connection with lugs and proper cable dressing
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Undressed messy and loose wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace undressed messy and loose wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide appropriate lightning protection system
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	CCVV on: 24-04-2022 In the table for Risk Index calculation, the selection of provision of Index-B and Index-C seems incorrect.