



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	সানিয়া গার্জেন্টস (ইন্ডাস্ট্রিজ) (প্রাঃ) লিমিটেড
ঠিকানা	Rs # 39-40, East Sadarpur, Ashulia
কারখালার কোড	DHK515
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
----------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. <input type="checkbox"/> Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের ত্থ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাত্রাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 04-07-2019: Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with evacuation layout is not available in the factory. On 13-01-2020 (CVV2): Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with evacuation layout is not available in the factory. 14-9-2020 (C VV-03): No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. On 24/12/2020: Factory has not taken any action to prepare fire protective construction and separation drawing with evacuation layout On 25/05/2021: Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with evacuation layout is not available in the factory.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under <input type="checkbox"/> Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. <input type="checkbox"/> Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৫-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 04-07-2019: At ground floor of 2 storied building, storage area is not separated from the production area. On 13-01-2020 (CVV2): No action has been taken by the factory. At ground floor of 2 storied building, storage area is not separated from the production area. 14-9-2020 (CVV-03): Factory has not taken any action to separate the mixed occupancy by fire rated construction and opening protection. On 24/12/2020: At ground floor of 2 storied building, storage area is not separated from the production area. On 25/05/2021: At ground floor of 2 storied building, storage area is not separated from the production area.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 04-07-2019: Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with evacuation layout is not available in the factory. On 13-01-2020 (CVV2) : Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with evacuation layout is not available in the factory. 14-9-2020 (CVV-03) : No action has been taken yet to prepare retrofitting drawing of internal layout and submit to DIFE for approval. On 24/12/2020: Factory has not taken any action to prepare fire protective construction and separation drawing with evacuation layout On 25/05/2021: Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with evacuation layout is not available in the factory.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৬-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 04-07-2019: Staircases are not separated from the production area. Window opening and non-rated doors are found at exterior stair. On 13-01-2020 (CVV2) : No action has been taken by the factory. Staircases are not separated from the production area. Window opening and non-rated doors are found at exterior stair. 14-09-2020 (CVV-03) : No action has been taken by the factory. Staircases are not separated from the production area. Window opening and non-rated doors are found at exterior stair. On 24/12/2020: Staircases are not separated from the production area. Window opening and non-rated doors are found at exterior stair. On 25/05/2021:

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ Door width less than minimum (1.0m) □ Sum of the widths of doors less than required □ Door do not swing in the direction of travel □ Corridors/Aisles/Passageways obstructed □ Corridor and Passageways width less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	<p>On 04-07-2019: Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with evacuation layout is not available in the factory. On 13-01-2020 (CVV2): Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with evacuation layout is not available in the factory. 14-09-2020 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. On 24/12/2020: Factory has not taken any action to prepare fire protective construction and separation drawing with evacuation layout On 25/05/2021: Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with evacuation layout is not available in the factory.</p>

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ Door width less than minimum (1.0m) □ Sum of the widths of doors less than required □ Door do not swing in the direction of travel □ Corridors/Aisles/Passageways obstructed □ Corridor and Passageways width less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits □ Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	On 04-07-2019: Aisles and passageways are obstructed by temporary obstruction and also by permanent obstructions. On 13-01-2020 (CVV2) : Aisles and passageways are obstructed by temporary obstruction and also by permanent obstructions. 14-09-2020 (CVV-03) : Aisles and passageways are obstructed by temporary obstruction and also by permanent obstructions. On 24/12/2020: Aisles and passageways are obstructed by temporary obstruction and also by permanent obstructions On 25/05/2021: All aisles are found obstructed during visit date.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ Door width less than minimum (1.0m) □ Sum of the widths of doors less than required □ Door do not swing in the direction of travel □ Corridors/Aisles/Passageways obstructed □ Corridor and Passageways width less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Provide drawings and plans to modify the travel path to reduce travel distance to ensure adherence to the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	<p>On 04-07-2019: Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with evacuation layout is not available in the factory. On 13-01-2020 (CVV2): Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with evacuation layout is not available in the factory. 14-09-2020 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. On 24/12/2020: Factory has not taken any action to prepare fire protective construction and separation drawing with evacuation layout On 25/05/2021: Factory has not taken any action yet. Travel distance from most remote point to the nearest exit found more than 45 meter, which is not compliant as per standard</p>

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Travel distance less than required for more than one exit
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Change layout of workstations to get desired travel distance. <input type="checkbox"/> Implement modifications of the floor plans to ensure appropriate length of travel as per the guidelines
মুপারিশের তিথিসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 04-07-2019: Factory has not taken any action yet. Travel distance from most remote point to the nearest exit found more than 45 meter, which is not compliant as per standard. Location: 1st floor. On 13-01-2020 (CVV2) : "Factory has not taken any action yet. Travel distance from most remote point to the nearest exit found more than 45 meter, which is not compliant as per standard. Location: 1st floor. 14-09-2020 (CVV-03) : Factory has not taken any action yet. Travel distance from most remote point to the nearest exit found more than 45 meter, which is not compliant as per standard. On 24/12/2020: Factory has not taken any action yet. Travel distance from most remote point to the nearest exit found more than 45 meter, which is not compliant as per standard. Location: 1st floor. On 25/05/2021: Factory has not taken any action yet. Travel distance from most remote point to the nearest exit found more than 45 meter, which is not compliant as per standard. Location: 1st floor.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Travel distance less than required for more one exit
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals n shafts and ducts at floor separations. <input type="checkbox"/> Provide service duct for electrical cables.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 04-07-2019: Staircases are not separated from the production floor. So staircases are not fire and smoke proofed. Service duct electrical cable is not found at the factory." "On 13-01-2020 (CVV2) : Staircases are not separated from the production floor. So staircases are not fire and smoke proof. Service duct electrical cable is not found at the factory. 14-09-2020 (CVV-03) : Staircases are not separated from the production floor. So staircases are not fire and smoke proof. Service duct electrical cable is not found at the factory. On 24/12/2020: Staircases are not separated from the production floor. So staircases are not fire and smoke proofed. Service duct electrical cable is not found at the factory." On 25/05/2021:

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অণ্ডাখিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 04-07-2019: Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with including staircases is not available in the factory. On 13-01-2020 (CVV2) : Drawing & design of fire protective construction and separation drawing including staircases is not available in the factory. 14-09-2020 (CVV-03) : No action has been taken yet to prepare Fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. On 24/12/2020: Drawing & design of fire protective construction and separation drawing with including staircases is not available in the factory. On 25/05/2021: Staircases are not separated from the production floor. So staircases are not fire and smoke proofed. Service duct electrical cable is not found at the factory.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. ☐ Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation ☐ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. ☐ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. ☐ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. ☐ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. ☐ Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৬-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	ক্ষেত্র হ্যালি
মন্তব্য	On 04-07-2019: Interior staircase is not fire and smoke proof due to door are not installed at any exit of the staircase heading to the production floor. Window opening and nonrated sliding door is found at exterior stair heading to the production floor. Internal staircase is discharged in the production area of the ground floor without separation. Steel sliding gates are found at all exits of the factory building." "On 13-01-2020 (CVV2) : Interior staircase is not fire and smoke proof due to door are not installed at any exit of the staircase heading to the production floor. Window opening and nonrated sliding door is found at exterior stair heading to the production floor. Internal staircase is discharged in the production area of the ground floor without separation. steel sliding gates are found at all exits of the factory building." 14-09-2020 (CVV-03) : Interior staircase is not fire and smoke proof due to door are not installed at any exit of the staircase heading to the production floor. Window opening and nonrated sliding door is found at exterior stair heading to the production floor. Internal staircase is discharged in the production area of the ground floor without separation. steel sliding gates are found at all exits of the factory building." On 24/12/2020: Interior staircase is not fire and smoke proof due to door are not installed at any exit of the staircase heading to the production floor. Window opening and nonrated sliding door is found at exterior stair heading to the production floor. Internal staircase is discharged in the production area of the ground floor without separation. Steel sliding gates are found at all exits of the factory building." On 22/03/2021: Interior staircase is not fire and smoke proof due to door are not installed at any exit of the staircase heading to the production floor. Window opening and nonrated sliding door is found at exterior stair heading to the production floor. Internal staircase is discharged in the production area of the ground floor without separation. Steel sliding gates are found at all exits of the factory building."

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Riser height more than allowed □ Handrails height less than required □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not closed □ Stairway door not Fire Door □ Landing dimension less than stair width recommended □ Exit access door not swing in the direction of flow
কাপ আইটেন ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	The factory management recovered this issue according to NTPA guideline.
অগ্রাধিকার	ধর্মাজ্ঞ লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 04-07-2019: No obstruction found at any stairways during the visit. On 13-01-2020 (CVV2) : No obstruction found at any stairways during the visit. 14-09-2020 (CVV-03) : No obstruction found at any stairways during the visit. On 24/12/2020: No obstruction found at any stairways during the visit. On 25/05/2021: Stairways are found obstructed during visit.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Riser height more than allowed □ Handrails height less than required □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not closed □ Stairway door not Fire Door □ Landing dimension less than stair width recommended □ Exit access door not swing in the direction of flow
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. □ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মণ্ডাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৬
সংশাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-09-2020 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 24/12/2020: Exit signs are not available on ground floor exit in the factory during the visit. At 1st floor, exit signs are found without adequate illumination. Bangla and English exit instructions in case of emergency is not also found. No Bangla or English signs for stairs. Emergency directional signs are not also available. On 25/05/2021: Directional signs, exit signs are not found, thus the escape route is not easily identifiable. Exit sign is not found at the exit of storage area.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Riser height more than allowed □ Handrails height less than required □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not closed □ Stairway door not Fire Door □ Landing dimension less than stair width recommended □ Exit access door not swing in the direction of flow
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire doors as approved by the Guidelines □ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	14-09-2020 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 24/12/2020: No fire rated separation was seen at ground floor accessories store. Non-rated inward swing Steel door was seen at accessories store. On 25/05/2021:

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Door □ No/Improperly illuminated exit sign □ Absence of proper separation using fire rated walls and doors □ Width of Passageway less than required
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 04-07-2019: Directional signs, exit signs are not found, thus the escape route is not easily identifiable. Exit sign is not found at the exit of storage area." On 13-01-2020 (CVV2) : Directional signs, exit signs are not found, thus the escape route is not easily identifiable. Exit sign is not found at the exit of storage area. 14-09-2020 (CVV-03) : No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 24/12/2020: Directional signs, exit signs are not found, thus the escape route is not easily identifiable. Exit sign is not found at the exit of storage area. On 25/05/2021: Directional signs, exit signs are not found, thus the escape route is not easily identifiable. Exit sign is not found at the exit of storage area.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. <input type="checkbox"/> Naked lights in storage <input type="checkbox"/> Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৫-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরুত হয়েছি
মন্তব্য	14-09-2020 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 24/12/2020: Management of storage materials was found at ground floor accessories store are not as per standard. Minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of Storage material was not maintained. On 25/05/2021: At storage area smoke and heat vents facility is found during the visit.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. <input type="checkbox"/> Naked lights in storage <input type="checkbox"/> Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. <input type="checkbox"/> Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. <input type="checkbox"/> Post directional signs at appropriate locations.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	14-09-2020 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 24/12/2020: Exit signs are not available on ground floor exit in the factory during the visit. At 1st floor, exit signs are found without adequate illumination. Bangla and English exit instructions in case of emergency is not also found. No Bangla or English signs for stairs. Emergency directional signs are not also available. On 25/05/2021: All exit signs are found without illumination throughout the factory. Some exits at ground floor has no exit sign. Directional signs are not found during the visit.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Smoke and Heat Vents
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যবালার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৬-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-09-2020 (CVW-03) : No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 24/12/2020: Emergency lights are not available on aisles and staircase also. On 25/05/2021: At storage area smoke and heat vents facility is found during the visit.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Exit signs not illuminated at all times □ Means of exits not signposted □ Exit signs not clearly visible □ Directional signs missing □ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ No Bangla signs for lifts and stairs □ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines □ Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	The factory management recovered this issue according to NTPA guideline.
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	14-09-2020 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 24/12/2020: Exit signs are not available on ground floor exit in the factory during the visit. At 1st floor, exit signs are found without adequate illumination. Bangla and English exit instructions in case of emergency is not also found. No Bangla or English signs for stairs. Emergency directional signs are not also available. On 25/05/2021: All exit signs are found without illumination throughout the factory. Some exits at ground floor has no exit sign. Directional signs are not found during the visit.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit signs not illuminated at all times □ Means of exits not signposted □ Exit signs not clearly visible □ Directional signs missing □ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ No Bangla signs for lifts and stairs □ Means of Escape lack Emergency Lighting
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তিথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	14-09-2020 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 24/12/2020: Adequate no of portable fire extinguishers were seen from ground floor to 1st floor but no installation and expiry date has found. No monthly checklist tagged cards were found with any of the extinguishers. Some extinguishers pressure gauge hovers not in the optimal range (found in recharge condition). In some places extinguishers are not easily accessible. On 25/05/2021: Fire drill is not conducted in the factory and no documents found during the visit.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Training of the Trainers not performed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-09-2020 (CVV-03) : No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 24/12/2020: Factory management could not provide any fire safety training certificate of workers from proper authority. On 25/05/2021: No related documents found in the factory

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard Cylinder color
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure double earthing of generator frame <input type="checkbox"/> Remove combustible materials
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	ধ্রোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-09-2020 (CVV-03) : No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 24/12/2020: Adequate no of portable fire extinguishers were seen from ground floor to 1st floor but no installation and expiry date has found. No monthly checklist tagged cards were found with any of the extinguishers. Some extinguishers pressure gauge hovers not in the optimal range (found in recharge condition). In some places extinguishers are not easily accessible. On 25/05/2021: All extinguishers are found expired throughout the factory. Factory did not take any step to refill the extinguishers.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> No automatic fire detection and alarm system
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবালি
মন্তব্য	14-09-2020 (CVV-03) : No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 24/12/2020: No action has been taken yet to prepare the regarding issue. On 25/05/2021: Fire alarm and detection system has not installed yet in the factory.