



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	বার্ডস গার্মেন্টস লি:
ঠিকানা	113 Baipail, Ashulia, Ward - 07, PO - Aliamadrasha, Upazala - Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK104
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: <b>অগ্নি মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>২০-০৪-২০২২</b>
---	---------------------------------------

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Doors along the path of egress have a minimum width of 0.8 m ( 32 in ) and have required ratings.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Door widths are more than 0.8m, but do not have required ratings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 6 Section 6.5.6 Minimum Widths. Increased occupant loads will require a door width greater than 0.8 m.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Reduce gap underneath door where required & follow door review comments

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit access corridors serving an occupant load exceeding 30 are separated by walls having a fire-resistance rating of 1 hr.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	There is a corridor on 3rd floor in the factory premises beside sewing section separated by a grill which does not have fire-resistance rating.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 6 Section 6.3 and Part 4 Section 4.5. Does not apply if an automatic sprinkler system is installed throughout the building.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Are exit enclosures provided with fire-resistive rated construction barriers?
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	There are 5 set of stairs in the 6-story building. 2 sets of stairs have fire doors fitted but no certificate of validity or rating is available. The exit doors leading to the staircases are either collapsible, grill doors, steel sliding doors, and/or lockable from both ends. On ground floor, the enclosure opens into other occupancies without fire doors. There are glass ventilators on the enclosure as well.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Reference Alliance Standards Part 4 Section 4.5 Separation
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Penetrations due to expansion joint located at stair-5 of 4th floor not sealed.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Does the building have a fire pump?
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	There is no fire pump in the factory premises to supply water in case of fire incidence. There is a submersible pump.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 5 Fire Protection Systems
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Are notification and initiation devices for the fire alarm system installed at required locations based on occupancy type?
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Notification and initiation devices for the fire alarm system are not installed at required locations based on occupancy type.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Pull stations at egress points, smoke detectors in air handling equipment, visual and audible devices spaced appropriately based on occupancy type. Reference NFPA 72
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Detail design & drawing of CFDS system approved by Alliance. Need to review as build drawing & testing & commissioning report of Fire Alarm System from Alliance. System found functional while checking.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Does the building have a Standpipe System?
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Height of the highest occupiable floor of the main building is above 10m (33 ft) above grade. Therefore, a class III standpipe system is required throughout the main buildings. But there is no standpipe system in the main buildings meeting the requirement of NFPA14, 20, 22 and 25. No class-I standpipe hose connection (65mm) are installed at stairwells in each floor level including occupiable roof. A class-II standpipe hose connection (40mm) is installed at every stairwell, which is found connected with overhead water reservoir. There is no hydraulic design for the installed system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Does the building have a standpipe system installed where required. Alliance Standard Part 5 Section 5.4.2
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Detail design & drawing of fire hydrant system reviewed by Alliance. System found functional but pump room size is not adequate and pump acceptance test report is not provided yet to Alliance.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Are openings and penetrations through rated walls and/or assemblies protected?
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No separation provided from production floor and office area to Southeast Stair ( Building 2 ). Additionally, the exit doors leading to the staircases are collapsible, grill doors, or steel sliding doors. Also, there are glass windows at the stair walls. The exit doors leading to the staircase are collapsible, grill doors, or steel sliding doors, there are glass ventilators on the enclosure as well.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Includes doors, windows, ducts, piping, etc. Reference Alliance Standards Part 4 Section 4.6 Opening Protectives and Section 4.7 Penetrations
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Are the required number of people trained and certified in fire fighting, first aid, and rescue training by the appropriate authority.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	An insufficient number of people are trained and certified in fire fighting, first aid and rescue by the appropriate authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 13 Human Element Programs
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior exit stairways and ramps terminate at an exit discharge except where terminating at a rated exit passageway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	At main building, among five exit stairs, three terminate inside the ground floor and pass through passageways that are not fire protected.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 6 Section 6.14 Exit Enclosures
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	All doors in a means of egress are of the side-hinged swinging type.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Some of the doors at egress locations are collapsible, grill, or steel sliding doors with locking arrangement.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 6 Section 6.8 Doors and Gates
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Means of egress are free from impediments, obstructions, and stored materials.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Electrical panels are installed in walkway obstructing the egress width. Waste baskets and fire equipment are stored in stairwells.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 6 Section 6.3.8 Impediments to means of egress and Section 6.3.9 Reliability
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit discharge is directly to the exterior of the building, unless the requirements of 6.17.2 are met, at grade or provides direct access to grade. Exit discharge shall not reenter a building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	At main building there are 5 exit stairs: two stairs are discharging directly to the exterior of the building; the other three stairs ends inside the ground floor and pass through a passageway which is not fire protected.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 6 Section 6.17 Exit Discharge. See Section 16.7.2 and 16.7.3 for exceptions.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Doors are not locked in the direction of egress under any conditions. All hasps, locks, slide bolts, and other locking devices have been removed where required.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	There are collapsible doors and steel leaf doors with locking arrangements at each egress location.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 6 Section 6.8 Doors and Gates
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Travel distance to reach an exit does not exceed the maximum distance allowed by Occupancy Type.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Travel distance based on occupancy type satisfies the Alliance Standard, however, long sewing lines lack cross aisles.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 6 Section 13 Travel Distance and BNBC Part 4 Section 3.15.1
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	An emergency evacuation plan has been developed and communicated to all employees.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Workers are aware of the evacuation procedure. However, no document or plan defining evacuation process was available.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 13 Section 13.1 Fire Safety Director
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency power for means of egress illumination is verified at least once per year. If battery operated lights are used, these lights are tested on a monthly basis. Functional testing of battery powered lights is provided for a minimum 90 min once per year.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Record of verifying emergency power for means of egress illumination was not found as required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 10 Section 10.12 Illumination of Exit Signs and Means Of Escape Lighting
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Need more improvement

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Are separations between hazards provided with fire-resistive rated construction barriers.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	(1) There are 3 spot removing rooms on 1st to 3rd floor with glass and aluminum partitions. One uses solvent with compressed air guns and the other uses solvent in spot lifter. These rooms need to be fire separated with fire resistance rated walls and fire doors (2) None of the storage rooms (central fabric store, finished goods store room) are provided with fire-resistance rated construction barrier. Moreover, there are collapsible and steel sliding type doors which are not fire rated. (3) On the ground floor chemical store, a door open toward the production floor. Central utility plant is not separated from ground floor work areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Reference Alliance Standards Part 4 Section 4.5 Separation
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Separation has not provided between worker dining & office area at 3rd floor.

সংযুক্তিসমূহ (৫)



#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Is the fire alarm and detection system monitored by a central station monitoring service or directly connected to the Fire Service and Civil Defense?
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A centralized alarm and detection system is not available and currently there is no monitoring company in Bangladesh. Fire service and civil defense is not capable of monitoring fire alarm and detection systems of the factories.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 5 Section 5.7.5 Monitoring
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Dedicated person assigned

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Are fire department connections provided and clearly identified for the Fire Protection Systems?
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire department (Siamese) inlet connection is not provided to allow fire department pumper equipment to supplement the fire protection systems as per clause 5.5.4.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 5 Section 5.5.4 Fire Department Connections
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Training programs are implemented and documented in accordance with the Alliance Safety Training Curriculum.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No record of training program was available in accordance with the Alliance Safety Training Curriculum on fire safety.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 13
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrails are provided on both sides of each stairway. Intermediate handrails are provided when the stair width exceeds 2.2 m ( 87 in. ). Handrails are not mounted lower than 760 mm ( 30 in. ) or higher than 1100 mm ( 44 in. ).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	In main building, the internal stair has a handrail on only one side.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 6 Section 6.9 Stairs and 6.12 Handrails and Guards
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Handrail found installed at 28" from floor on some location where re-install keeping 30" at least above finished floor.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Every door in a stair enclosure serving more than 5 stories is provided with re-entry unless it meets the requirements of Alliance Standards Part 6 Section 6.8.3.1.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The building has 6 stories, but doors are not provided with re-entry.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 6 Section 6.8 Doors and Gates
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Provide signage

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Occupant loads are posted for every assembly and production floor in a conspicuous space near the main point of egress.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Occupant loads are not posted in a conspicuous space near the main exits or exit access doorways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 6 Section 6.4.4 Posting of Occupant Load
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	All paths of egress are provided with compliant means of illumination.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All paths of egress are not provided with compliant means of illumination as required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 6 Section 6.7 Egress Illumination and Part 10 Section 10.12 Illumination of Exit Signs and Means Of Escape
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire extinguishers are inspected, tested, and maintained as required.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Extinguishers are inspected monthly by factory's concerned people, but no document was found in support of i) annual maintenance of extinguishers by a servicing agent and ii) annual testing of nozzle of CO2 extinguisher. These are required as per NFPA 10.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	NFPA 10 Chapter 7
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Illuminated exit signs are placed at entrances to exits and along the path of egress anywhere the continuation of egress is not obvious or there is a change in the direction of the path of travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Illuminated exit signs are placed at entrances to exits along the path of egress but additional exit signs or directional signs are not provided adequately where there is a change in direction and where the continuation of egress is not obvious.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 6 Section 6.11 Exit Signs
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency power for exit signs is tested at least once per year. If battery operated, these lights are tested on a monthly basis. Functional testing of battery powered signs is provided for a minimum 90 min once per year.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No plan or record of conducting periodic tests of the emergency battery backup for illumination of exit signs was found.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 10 Section 10.12 Illumination of Exit Signs and Means Of Escape.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	A written housekeeping policy is established and enforced.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A written housekeeping policy has not been established or enforced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 13 Section 13.6 Housekeeping
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Are inspection, maintenance, and testing procedures of the standpipe and hose system documented and up to date? Including inspection and testing of hoses if provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Class III standpipe system is not installed in the building. Inspection, maintenance, and testing procedures of the installed class II standpipe and hose is not documented and up to date.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Reference NFPA 25 Chapter 6 Standpipe and Hose Systems Table 6.1.1.2
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Is signage for the standpipe system installed at required locations and on required components?
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Class III standpipe system is not installed in the building. Signage for the available class II standpipe system is not installed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Reference NFPA 14 Chapter 6
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Are all applicable permits up to date including Fire License & Boiler License.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory, boiler and fire licenses are up-to-date. License for storage of Class II petroleum ( diesel ) greater than 1000 liters individually is not available.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 13 Human Element Programs
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Applied for fire license

#### ৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire Department pre-planning has been completed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No fire department pre-planning documentation was found.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 13 Section 13.1 Fire Safety Director
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Need to post at main gate & factory should review it from FSCD.

#### ৩৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	A hot-work permit program has been established.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A hot-work permit program has not been established yet.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 13 Section 13.4 Hot Work Permit and NFPA 51B
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ৩৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Stair designation signs are provided at each floor entrance from the stair to the floor in English and Bengali. Signs indicate the name of the stair and the floor level. Signs are posted adjacent to the door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Floor level is mentioned but stair name or designation is not mentioned. Floor level is mentioned both in Bangla & English as well.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standard Part 6 Section 6.9 Stairs
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

#### ৩৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Smoking is only allowed at designated areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Smoking is not prohibited in the factory premises.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Alliance Standards Part 13 Section 13.5 Smoking
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	