

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	কনকৰ্ডিয়া প্যামিফিক গাৰ্মেন্ট্ৰম লিমিটেড
ঠিকানা	Jazor, National University, Gazipur Sadar, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 075
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরু	া: বৈঘুতিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	<u> </u>
১. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	anel door of distribution boards are n	ot properly grounded.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
	7		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	N		
কাৰ্যক্ৰম		ards are earthed properly using approching cables have continuity up to main	
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্যানার কার্যক্রম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	১ সপ্তাহ		
চুড়ান্ত সময়সীমা	-		
সংশোধিত সমরসীমা	\$2-02-2029		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	(as sample): LT Panel/GF, AC-DB changing some DB. As a result all D those all DB will be properly ground distribution boards are not grounded boards are properly grounded. 31-0 properly grounded.	stribution boards are not grounded. Lo –GF, SDB–03–1st Floor. 05.01.2021: Tl B board was not grounded but after ch ed. 25.08.2021 CVV 3: Panel doors of distribut 11–2023: Panel door of distribution boa	hey are nanging some tion
সংযুক্তি × ×	সমূহ (8) × ×		

পরিদর্শন Ea	arthing systems have provision for periodical inspection but inspection is not done till
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ov.
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is being completed and documented.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
ম ন্তব্য	05.10.2020: Earthing systems have provision for periodical inspection but inspection is not done till now. 05.01.2021: Earth resistance has been done. 25.08.2021 CVV 3: Earth resistance test has been done. 03-08-2022: Earthing systems have provision for periodical inspection and Earth resistance test has been done. 31-01-2023: Earthing systems have provision for periodical inspection and Earth resistance test has been done.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (8) × ×

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	re-fighting equipment and rubber mats are not kept at required location.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
[17/01/11/1]	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install appropriate number and type of fire–fighting equipment at generator room. Also ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রেশোগ্য নয়
	4(7(9)) 97
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	22-00-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05.10.2020: Appropriate type and number of firefighting equipment are installed in the generator room. But firefighting equipment are not installed in the substation room. Also electrical insulation mat is not provided in front of LT Panel. 05.01.2021: Appropriate type and number of firefighting equipment are installed in the generator room. But firefighting equipment are not installed in the substation room. But rubber mats are provided. 25.08.2021 CVV 3: Appropriate type and number of firefighting equipment are installed in the generator room. But rubber mats are provided. 03–08–2022: Fire–fighting equipment and rubber mats are kept at required location. 31–01–2023: Fire–fighting equipment and rubber mats are kept at required location.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (8) × ×

	struction boards for first aid and artificial respiration are not located in the generator
পর্ববেষ্কণ ro	om.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	1
 কাৰ্যক্ৰম	Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the generator
	room.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
	প্র্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	\$\$-0@-202@
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	OF 10 2020 Instruction boards for first old and artificial requiretion are not found in
	05.10.2020: Instruction boards for first aid and artificial respiration are not found in

the generator room. 05.01.2021: Instruction boards for first aid and artificial

respiration are found in the generator room. 25.08.2021 CVV 3: Instruction boards

for first aid and artificial respiration are found in the generator room. 03–08–2022: Instruction boards for first aid and artificial respiration are found in the generator room. 31–01–2023: Instruction boards for first aid and artificial respiration are

found in the generator room.

সংযুক্তিসমূহ (8)

× × × ×

৫. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne generator is earthed at one point only.
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
17191 11 1	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Dravida hua cananata and distinct connections of conthing for each group maker
কাৰ্যক্ৰম	Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সॅभग्रत्रीमा	
সংশোধিত	
সম্যসীমা	79-00-5050
<u>অগ্রগতির</u>	Trammer.
অবস্থা	সংশোধিত
	05.10.2020: Generator frame earthing (grounding) is not provided at two separate & distinct points. 05.01.2021: Generator frame earthing (grounding) is
<u>মন্তব্য</u>	not provided at two separate & distinct points. 25.08.2021 CVV 3: 03-08-202: The generator is earthed at two point. 31-01-2023: The generator is earthed at two point.
সংযুক্তি	মূমুহ (৪)
x x	× ×

পরিদর্শন Each circuit is not provided with a dedicated earthing. There is no marking to identify প্রবেষ্ণন earthing cable for specified circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

9.2. ALA	
	Dravida dadicated 9 adaquata size of carthing with proper identification for each
কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each
7701Crm-1	circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ <u>র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
<u> চূড়ান্ত</u>	_
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	\$\$-0@-\?\@
সুধর্মাশা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	চল্মান
মন্তব্য	05.10.2020 :Each circuit is not provided with dedicated earthing. Also there is no marking by separate tagging, or other approved means to identify earthing cable for specified circuit. As a result, dedicated earthing with adequate size cannot be identified in all distribution boards. 05.01.2021: Each circuit is not provided with dedicated earthing. Also there is no marking by separate tagging. 25.08.2021 CVV 3: Each circuit is not provided with dedicated earthing. Also there is no marking by separate tagging. 03-08-2022: Each circuit is provided with a dedicated earthing. There is no marking to identify earthing cable for specified circuit. 31-01-2023: Each circuit is provided with a dedicated earthing. There is no marking to identify earthing cable for specified circuit.
× ×	ममूर् (२)

পরিদর্শন Multiple connections of cables at busbar terminal and circuit breaker terminal are পর্যবেষ্ণন observed within distribution boards. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB/MCCB has a dedicated supply from busbar.ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCBIs/MCCBIs. শূপানিশেৰ ভণ্যসূত্ৰ কাৰণান কৰ্মানান কৰ্মানানন কৰ্মানান কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানান কৰ্মানান কৰ্মানান কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানান কৰ্মানানন কৰ্মানান কৰ্মানান কৰ্মানান কৰ্মানান কৰ্মানান কৰ্মানান কৰ্মানান কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানানন কৰ্মানান কৰ্মানানন কৰ্মানান কৰ্		Device to 1) Former and in some in a small to an MCD (MCCD because dedicated
ভাষাসুত্ৰ কাৰ্শানাৰ কাৰ্শক্তম ব্যুৱ্ৰ ব্যুৱ্ৰ কাৰ্শক্তম কাৰ্শক্তম ব্যুৱ্ৰ কাল্যক্তম ব্যুৱ্ৰ কাৰ্শক্তম ব্যুৱ্ৰ কাৰ্শক্তম ব্যুৱ্ৰ কাৰ্শক্তম ব্যুৱ্ৰ কাৰ্শক্তম ব্যুৱ্ৰ ক্তম ব্যুৱ্ৰ ক্তিক্তম ব্যুৱ্ৰ ক্তিক্তম ব্যুৱ্ৰ ক্তিক্তম ব্যুৱ্ৰ ক্তম ব্যুৱ্ৰ		supply from busbar.ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of
কাৰ্শনাৰ কাৰ্শক্ষ জ্ঞাধিকাৰ প্ৰশোজ্য নয় চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা জ্ঞান্তিৰ অবস্থা 05.10.2020: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 05.01.2021: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 25.08.2021 CVV 3: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 03–08–2022: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 31–01–2023: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 31–01–2023: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards.	সুপারিশের	
ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয় ভূড়ান্ত সম্বৰ্মীমা সংশোধিত সম্বৰ্মীমা অঞ্জাতিৰ অবস্থা 05.10.2020: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 05.01.2021: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 25.08.2021 CVV 3: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 03-08-2022: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 31-01-2023: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 31-01-2023: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards.	ত্থ্যসূত্র	
ম্বাধিকার প্রশােজ্য নর মুখ্যা বিশ্ব মুখ্যা মাংশােধিজ মুখ্যা মাংশােধিজ মুখ্যা মাংশােধিজ মুখ্যা মাংশােধিজ মাংশােধিজ মাংশােধিজ ত্য 10.2020: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 05.01.2021: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 25.08.2021 CVV 3: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 03–08–2022: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 31–01–2023: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards.	1	
চুড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা 05.10.2020: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 05.01.2021: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 25.08.2021 CVV 3: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 03-08-2022: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 31-01-2023: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards.		
সমস্যামা মান্ত্র ১৯-০৩-২০২৩ মান্ত্রমা অ্থাজিন অবস্থা ত্র্যাহিত ত্র ১৯-০৩-২০২৩ মান্ত্রমা মান্ত্রমা ত্র ১৯-০৩-২০২৩ মান্ত্রমা মান্ত্রমা ত্র ১৯-০৩-২০২৩ মান্ত্রমা মান্ত্রমা মান্ত্রমা মান্ত্রমা ত্র ১৯-০৩-২০২৩ মান্ত্রমা মান্ত্রমা মান্ত্রমা ত্র ১৯-০৩-২০২৩ মান্ত্রমা	<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
সমস্যামা অঞ্জিৰ অবস্থা ০5.10.2020: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 05.01.2021: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 25.08.2021 CVV 3: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 03-08-2022: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 31-01-2023: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards.	I ~ ~	_
সংশ্যা সংশ্যা ত্রি তিন্ত তিন্ত Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 05.01.2021: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 25.08.2021 CVV 3: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 03-08-2022: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 31-01-2023: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards.	1	29-00-5050
observed within the distribution boards. 05.01.2021: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 25.08.2021 CVV 3: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 03–08–2022: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 31–01–2023: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards.	1	সংশোধিত
সংবৃক্তিসমূহ (8) <a>× <a>	মন্তব্য	observed within the distribution boards. 05.01.2021: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 25.08.2021 CVV 3: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 03-08-2022: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed within the distribution boards. 31-01-2023: Bunch of cables at circuit breaker and busbar terminal are not observed
x x x	সংশক্তি	মুম্ছ (৪)
	×	x x

৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Metal in the building (metal water pipe, metal rebar in concrete, cable channel, etc.) পর্ববেষ্ণণ is not connected to the building earthing/grounding system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম Connect all metal in the building to the building earthing/grounding system such কাৰ্যক্ৰম as metal rebar in concrete, cable channel, or metal water pipe etc. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড *मे*भेश्रमीमा সংশোধিত 59-00-5050 সমশ্বসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 05.10.2020: Not all metal in the building is connected to the building earthing/grounding system such as metal rebar in concrete, metal frame of building, or metal water pipe. 05.01.2021: Not all metal in the building is

connected to the building earthing/grounding system. 25.08.2021 CVV 3: Not all

08-2022: Not all metal in the building is connected to the building

metal in the building is connected to the building earthing/grounding system. 03-

earthing/grounding system. 31-01-2023: All metal in the building is connected to

| earthing/grounding system. | সংযুক্তিসমূহ (২)

৯. পর্যবেষ্ফণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Ele	ectrical drawings and single line diagram (SLD) are available but not updated.
পূৰ্যবেষ্কণ '' ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an
কাৰ্যক্ৰম	as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o b − ₹ o ₹ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05.10.2020 :Single line diagram (SLD) for electrical system is available, but does not match with the actual circuit. Also, no electrical layout drawings (ELD) is not found. 05.01.2021: Electrical design – drawing was approved. 25.08.2021 CVV 3: Electrical design – drawing was approved. 03–08–2022 : Electrical design – drawing was approved. 31–01–2023: Completed.
সংসুক্তি ×	সমূহ (8) × ×

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	esting and inspection of insulation and earth resistance are not done.
ক্যাপ আইটেম	
চ্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $2 > 5$ MD and $4 < 10$ respectively.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	o१-ob-२o२⊚
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	05.10.2020: Periodical insulation, earth resistance measurement and thermography scanning program is not established and recorded. 05.01.2021:

Testing and inspection of insulation and earth resistance are done. 25.08.2021 CVV

3: Testing and inspection of insulation and earth resistance are done. 03-08-2022: Testing and inspection of insulation and earth resistance are done. 31-01-

2023: Testing and inspection of insulation and earth resistance are done.

১১. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

সংযুক্তিসমূহ (8) × × × ×

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	ne electrical panel boards are not inspected.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
171011111	
১১.১. কাৰ্যক্ৰ	
22.2. ALA	
কাৰ্যক্ৰম	Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	○ <i>६</i> −○Ъ−२०२७
সম্যুসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
মন্তব্য	05.10.2020 :Electrical panel boards are not inspected on an annual basis. 05.01.2021: Electrical panel boards are not inspected on an annual basis. 25.08.2021 CVV 3: Electrical panel boards are not inspected on an annual basis. 03-08-2022: Electrical panel boards are not inspected on an annual basis. 31- 01-2023: Electrical panel boards are not inspected on an annual basis.
সংযুক্তি × ×	ममूर् (२)

	Service masts are not provided for overhead service cables and not having a goose neck bends at the top for entering the factory premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure overhead service connections to a building are achieved with covered conductor and led via roof poles or service masts made of GI pipe at least 38 mm in diameter having a bend at the top and installed on the outer wall. Consult with a qualified electrical engineer before completing work.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	o&-o₽-₹o₹®
অগ্রগতির	শুরু হর্যনি
অবস্থা	[전후 목계약
মন্তব্য	05.10.2020: Service masts are not provided for overhead service cables and not having a goose neck bends at the top for entering the factory premises. 05.01.2021: Service masts are not provided for overhead service cables 25.08.2021 CVV 3: 03-08-2022: Service masts are not provided for overhead service cables. 31-01-2023: Service masts are not provided for overhead service cables.
<u> </u>	702 ())

পরিদর্শন	The generator room is not appropriately sized in order to properly access the generator
পর্ববেষ্ষণ	to perform routine maintenance activities.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure appropriate generator room size in order to properly access the generator কাৰ্যক্ৰম to perform routine maintenance activities. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-09-505@ সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 05.10.2020: The generator room is not sized according to NTPA guideline (Table No. 4.4) in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities. Present Generator room size: Length 6m x Width 3m (=18 m2). মন্তব্য 05.01.2021: Generator room was not appropriate size but enough clearance. 25.08.2021 CVV 3: Generator room was not appropriate size but enough clearance. 03-08-2022: Generator room was not appropriate size but enough clearance. 31-01-2023: Generator room was found appropriate size and enough clearance. সংযুক্তিসমূহ (৩) x x x

১৪. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Cable entry and exit points are not properly sealed for the distribution board.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101111	
১৪.১. কা	ৰ্শক্ৰম
l —	le proprie de la companya della companya de la companya della comp
কাৰ্যক্ৰম	concealed properly.
সুপারিণ	াৰ
ভূখ্যসূত্র	
কারখান	
কাৰ্যক্ৰম	
1	ার ৬ মাস
I -	기계 © 에서
চুডান্ত	_
সभग्रशी	
সংশো ^হ সমর্মী	
অগ্রগতি অবস্থা	সংশোধিত
	05.10.2020 :Cable entry and exit points are not properly sealed for the distribution board. 05.01.2021: Cable entry and exit points are not properly sealed. 25.08.2021

CVV 3: Cable entry and exit points are not properly sealed. 03-08-2022: All cable entry and exit points are not properly sealed. 31-01-2023: All cable entry and exit

সংযুক্তিসমূহ (8)

points were properly sealed.

১৫. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Each circuit is not provided with a dedicated neutral. There is no marking to identify পর্যবেষ্ট্রণ neutral cable for specified circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভ**খ্যসূত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত o & − o b − ₹ o ₹ @ সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 05.10.2020: There is no marking by tagging or other approved means to identify neutral cable for specified circuit. As a result, dedicated neutral with adequate size for each applicable circuit cannot be identified. 05.01.2021: Each circuit is provided মন্তব্য with a dedicated neutral but without marking. 25.08.2021 CVV 3: Each circuit is provided with a dedicated neutral but without marking. 03-08-2022: Each circuit is provided with a dedicated neutral but without marking. 31-01-2023: Each circuit is provided with a dedicated neutral but without marking. সংখুক্তিসমূহ (৪) x x x x

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Lightning protection system is not installed on the building.
ক্যাপ	
আহ(৬৸ ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

90.9. ALIA	eri eri	
কাৰ্শক্ৰম	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building sizei) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced.ii) Appropriate numbers of down conductors are installed iii) Resistance of earth conductor within limit (<=101).	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o B − ₹ o ₹ Ø	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	05.10.2020: Lightning protection system (LPS) is not installed on building roof top. 05.01.2021: LPS was not installed. 25.08.2021 CVV 3: Lightning protection system (LPS) is not installed on building roof top. 03-08-2022: Lightning protection system (LPS) is not installed on building roof top but have approved drawing. 31-01-2023: Lightning protection system (LPS) is not installed on building roof top but have approved drawing.	
সংযুক্তিসমূহ (২) ×		