

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	শাদ নিটও্যার লি:
ঠিকানা	Arabari, Mouchak, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 294
কালার কোড	

াল্যার্নের ধরণ: অগ্নি মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিশ: ১১–০৪–২০২৬
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Conductivity and record of fire drill	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Ensure adequate numbers of fire সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ	e drills under the Fire Safety Plan.
কার্থানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা ^{১১ – ১১ – ১১ ৭} ০	
্ <mark>ষ্প্রগতির শুক্র হ্যনি</mark>	
CAP 27 September 2020: No doc 13-01-2021 (CVV3): Document visit time. 03 June 2021: No docu	coection there was no update found regarding this cument is found regarding fire drill during the visit. of fire drill are not found in the factory, During the ument is found regarding fire drill during the visit. is not found during the visit. 11–04–2023: Record e visit.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাইণের	à l
אוופוטוניאן	1

<u>ং.১. কাৰ্যক্রম</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সম্যুসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰনি
মন্তব্য	21–01–2020 (CVV1): Found I some portion but did not cover full area of factory. 27 September 2020 (CVV2): No testing documents and records of fire-fighting equipment are found during the visit. Most of the extinguishers are found below required pressure and damaged hoses are also noticed. Most of the extinguishers are kept on the floor at knitting section, generator room and compressor room. 13–01–2021 (CVV3): Documents of testing regarding fire-fighting equipment's are not found the day of visit. 03 June 2021: No testing documents and records of fire-fighting equipment are found during the visit. Most of the extinguishers are found below required pressure and damaged hoses are also noticed. 16/08/2022: Record of fire fighting equipment is not found during the visit. 11–04–2023: Record of fire fighting equipment is not found during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ealing status of penetration and openings in rated walls and slab
ক্যাপ	
আইটেম	
1 "	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	T Company of the Comp
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to close all the opening in the rated wall by 2 hours rated construction/enclosure or 1.5 hours rated doors from knitting section.
সুপারিশের	construction, enclosure of his hours rated about from kinding section.
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্ত ব্য	21–01–2020 (CVV1):During Inspection there was no update found regarding this CAP 27 September 2020 (CVV2): Penetration in walls for cable vent is found unsealed throughout the factory. 13–01–2021 (CVV3): Factory has been not taken action. It has been found same as it was before. 03 June 2021: Penetration in walls for cable vent is found unsealed throughout the factory. 16/08/2022: Wall penetration in stairs are found during the visit. 11–04–2023: Wall penetration in stairs are found during the visit.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (২)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যা টা গরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing কাৰ্যক্ৰম means of escape with proper dimension. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 56-08-505@ সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা

21–01–2020 (CVV1): Found I some portion but did not cover full area of factory. 27 September 2020 (CVV2): As-built drawing with machine layout is not available in the factory. 13–01–2021 (CVV3): As build drawing with machine layout are not

found in the factory during the visit. 03 June 2021: As-built drawing with machine layout is not available in the factory. 16/08/2022: As-built drawing with machine layout plan is not found in the factory during the visit. 11-04-2023: As-built drawing with machine layout plan is not found in the factory during the visit.

৫. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	Validity and full area coverage of fire license
ক্যাপ আইটেম ক্যান্ট্রাম্বর	
רוויוטוניין	

<u> ৫.১. কাৰ্যক্ৰ</u>ম

কাৰ্যক্ৰম	Fire license needs to be revised with full area coverage of factory premises.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	<i>29</i> −08−505 <i>9</i>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	21–01–2020 (CVV1): Done. 27 September 2020 (CVV2): Updated fire license is not available at site during the visit. The license is expired at 2018. 13–01–2021 (CVV3): Validity and full area coverage of fire license are found in the factory, During the visit time. 03 June 2021: Factory showed us a fire license that does not cover the whole area, only the two storied building is found under the license. 16/08/2022: During the visit, factory management did not show their fire license. 11–04–2023: During the visit, factory management did not show their fire license.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service and Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worke of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>শ্বাদিকার</u> অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	<i>\$\\</i> 0−08−202 <i>\®</i>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্ত ব্য	21–01–2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP 27 September 2020 (CVV2): Factory has not arranged any fire safety training for existing workers of the factory from BGMEA or Fire Service Civil Defense. Training documents are not found during the visit. 13–01–2021 (CVV3): Certificates of workers for fire safety training is not found during the visit. 03 June 2021: Factory has not arranged any fire safety training for existing workers of the factory from BGMEA or Fire Service Civil Defense. Training documents are not found during the visit. 16/08/2022:Factory has not arranged any fire safety training for existing workers of the factory from BGMEA or Fire Service Civil Defense. Training documents are not found during the visit. 11–04–2023: Factory has not arranged any fire safety training for existing workers of the factory from BGMEA or Fire Service Civil Defense. Training documents are not found during the visit.

	রিদর্শন শিবেক্ষণ	pe of exit doors
ভ	ন্যাপ শাইটেম ন্যাটাগরি	
٩	.১. কাৰ্যক্ৰম	
	কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
	সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
	কারখানার কার্যক্রম	
	<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
	চুডান্ড সমশ্রসীমা	
	সংশোধিত সময়সীমা	<i>56</i> −08−505®
	অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্যনি
	মন্তব্য	21–01–2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP 27 September 2020 (CVV2): Collapsible steel sliding doors with locking features are found in both the exit of main production building. Sliding steel doors are found at both the exit of storage shed. 13–01–2021 (CVV3): It has been found same as it was before. Factory has not taken any action yet to replace or remove collapsible security and steel sliding gates and locking feature from exit doors at the entire factory. 03 June 2021: Collapsible steel sliding doors with locking features are found in both the exit of main production building. Sliding steel doors are found at both the exit of storage shed. 16/08/2022: Collapsible steel sliding doors with locking features are found in both the exit of main production building. Sliding steel doors are found at both the exit of storage shed. 11–04–2023: Collapsible steel sliding doors with locking features are found in both the exit of main production building. Sliding steel doors are found at both the exit of storage shed.
	সংযুক্তি × ×	মনুহ (৮) x x x x x

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইন্টেম	
নাবডেন ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	\$\$-08-202®
সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	21–01–2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP 27 September 2020 (CVV2): No emergency lights are found throughout the factory. Only two nos. in built battery backup lights are found at ground floor of main production building. 13–01–2021 (CVV3): It has been found same as it was before. Factory has provided emergency lights at floors and stairs. 03 June 2021: No emergency lights are found throughout the factory. 16/08/2022: Emergency lights are not found in any floor. 11–04–2023: Emergency lights are not found in any floor.

	Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm and
পর্ববেষ্ণণ	detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system কাৰ্যক্ৰম and not less than 30 minutes in case of failure of power supply. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 56-08-505@ সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 21-01-2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP. 27 September 2020 (CVV2): Emergency backup power is not found for critical fire safety system during the visit. 13-01-2021 (CVV3): Emergency backup power is not found in the factory, During the visit time. 03 June 2021: Emergency মন্তব্য backup power is not found for critical fire safety system during the visit. 16/08/2022: Emergency backup power is not found for critical fire safety system during the visit. 11-04-2023: Emergency backup power is not found for critical fire safety system during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Factory needs to have a proper pre-plan for fire service and civil defense. সুপারি(শর ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-02-303 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 21-01-2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP. 27 September 2020 (CVV2): Fire department pre-plan is not available in the factory during the visit. 13-01-2021 (CVV3): Document of fire department pre-মন্তব্য plan are not found in the factory, During the visit time. 03 June 2021: Fire department pre-plan is not available in the factory during the visit. 16/08/2022: Fire department pre-plan is not available in the factory during the visit. 11-04-2023: Fire department pre-plan is not available in the factory during the visit.

১১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন 🗔	পরিদর্শন 📘	
পর্ববেষ্ফণ ^{FII}	re separation of final exit routes	
<u>ক্যাপ্</u>		
আইটেম সম্ভ		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Final exit route-2 need to be protected from generator and transformer at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o ⊘ − ≤ o ≤ @	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
মন্ত ব্য	21–01–2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP. 27 September 2020 (CVV2): Generator is moved to a new location more than 30 feet away from the production building with dedicated shed building. 13–01–2021 (CVV3): Removed the generator from the final exit route–2 but not separated from stair. 03 June 2021: Factory have removed the generator but the exit routs are not separated from production floor or combustible storage. 16/08/2022: Final exit routes are not separated from the production area. 11–04–2023: Final exit routes are not separated from the production area.	
সংযুক্তিসমূহ (8) × × ×		

পরিদর্শন Fil পর্শবেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	re separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
১২.১. কার্যক্র	NI CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
27.2. 41.14)**
কাৰ্যক্ৰম	Generator: Generator room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from the final exit route-2 located at ground floor. Sub-station: Sub-station need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated opening / door from the final exit route-1 located at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	0 € − 0 % − ₹ 0 ₹ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
ম ন্তব্য	21–01–2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP 27 September 2020 (CVV2): Generator is moved to a new location more than 30 feet away from the production building with dedicated shed building. 13–01–2021 (CVV3): generator, sub–station room is found at safe location from other occupancy. 03 June 2021: Generator and compressor is found shifted to a new

building far from production area. 16/08/2022: Generator and substation room is shifted to a new building which is far away from the production building. 11–04–2023: Generator and substation room is shifted to a new building which is far away

১৩. পর্যবেষ্ষণ

সংযুক্তিসমূহ (২)

from the production building.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	चें च

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ <u>র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম) 707
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
<u>भूगरा ॥ १०</u> भूगश्रमीमा	○ & - ○ % - < ○ < ○ < ○
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	21–01–2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP 27 September 2020 (CVV2): Centralized automatic fire detection system is not found throughout the factory. 13–01–2021 (CVV3): Adequacy of centralized fire detection system is not installed in the factory, During the visit time. 03 June 2021: Centralized automatic fire detection system is not found throughout the factory. 16/08/2022: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 11–04–2023: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কাৰ্শক্ৰম

	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and
কাৰ্যক্ৰম	automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	○ & - ○ ⊘ - ₹ ○ ₹ ∅
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	21–01–2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP. 27 September 2020: Fire alarm and call point is not installed yet. 13–01–2021 (CVV3): Adequacy of centralized fire detection system is not installed in the factory, During the visit time. 03 June 2021: Fire alarm and call point is not installed yet 16/08/2022: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 11–04–2023: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ	
শাহ(৬৸ ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & কাৰ্যক্ৰম fire alarm system according to NTPA Guideline. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 08-09-505@ সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 21-01-2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP 27 September 2020 (CVV2): Control panel for centralized automatic fire detection and alarm system is not installed. 13-01-2021 (CVV3): Adequacy of centralized fire detection system with control panel is not installed in the factory, মন্তব্য During the visit time. 03 June 2021: Control panel for centralized automatic fire detection and alarm system is not installed. 16/08/2022: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 11-04-2023: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>ञ</u> ्च
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o € − o ⊅ − ₹ o ₹ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	21–01–2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP. 27 September 2020 (CVV2): Standpipe system is not found throughout the factory. 13–01–2021 (CVV3): Standard standpipe system is not installed yet in the factory, During the visit time. 03 June 2021: Standpipe system is not found throughout the factory. 16/08/2022: Standpipe system is not installed yet in the factory. 11–04–2023: Standpipe system is not installed yet in the factory.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Factory need to be installed by 1 riser per 1000 sqm of floor area with at least 38 কাৰ্যক্ৰম mm dia of fabric hose with variable nozzle. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-09-505@ সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 21-01-2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP. 27 September 2020 (CVV2): No hose is installed yet in the factory premises. 13-01-2021 (CVV3): Standard standpipe system is not installed yet in the factory, মন্তব্য During the visit time. 03 June 2021: No hose is installed yet in the factory premises. 16/08/2022: Standpipe system is not installed yet in the factory. 11-04-2023: Standpipe system is not installed yet in the factory.

১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ্	
আহটেন ক্যাইনের	
ক্যালানার	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure কার্যক্রম

111421	required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সম্মানীমা	
সংশোধিত	06-09-505@
সময়সীমা	
অগ্রগতির	শুৰু হুৰ্যুনি
অবস্থা	
	21-01-2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this

CAP 27 September 2020 (CVV2): Standpipe and hose system as well as fire pump are not yet installed to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building. 13-01-2021 (CVV3): During the visit, standard standpipe system as well as fire pump system are not yet install to ensure required মন্তব্য

water pressure at the highest and most remote part of the building as per RMG guideline. 03 June 2021: Standpipe and hose system as well as fire pump are not yet installed to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building 16/08/2022: Standpipe system is not installed yet in the factory. 11-04-2023: Standpipe system is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	İ

רוו־וטו(ז	
৯.১. কার্শক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের	<u>-</u>
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চূডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o&−o%−₹o₹⊚
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্ত ব্য	21–01–2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP. 27 September 2020 (CVV2): Siamese connection is not found in this factory. 13–01–2021 (CVV3): Siamese connection for fire department are not found in the factory, during the visit time. 03 June 2021: Standpipe system is not installed yet in the factory. So fire department connection is not available in the factory. 16/08/2022: Standpipe system is not installed yet in the factory. So fire department connection is not available in the factory. 11–04–2023: Standpipe system is not installed yet in the factory. So fire department connection is not available in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	į

কাৰ্ <u>ৰ</u> ক্ৰম	Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
পুশাসং স তথ্যসূত্র	
<u>ত গগুব</u> কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> </u>	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	o & − o ⊚ − ₹ o ₹ ⊚
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o ≫ − ≤ o ≤ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্ত ব্য	21–01–2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this CAP. 27 September 2020 (CVV2): Dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power is not installed yet in factory premises. 13–01–2021 (CVV3): Dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity are not installed in the factory, during the visit time. 03 June 2021: Dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power is not installed yet in factory premises. 16/08/2022: Fire pump is not installed yet in the factory. 11–04–2023: Fire pump is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Water capacity for fire–fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to
কাৰ্যক্ৰম	feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water
	storage tank.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	06-09-505@
সমশ্রসীমা	06-09-4049
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্র্যনি
অবস্থা	
	21-01-2020 (CVV1): During Inspection there was no update found regarding this
	CAP. 27 September 2020 (CVV2): Dedicated water storage tank is not found with
	sufficient storage capacity. A overhead water tank (1000 liter) is found for
ਹ ਕ ਤਾ	general use purpose. 13-01-2021 (CVV3): No dedicated water storage tank is
<u>মন্তব্য</u>	found for fire fighting. 03 June 2021: Dedicated water storage tank is not found
	with sufficient storage capacity. A overhead water tank (1000 liter) is found for
	general use purpose. 16/08/2022: Water storage for fire fighting is not found in
	the factory. 11-04-2023: Water storage for fire fighting is not found in the factory.