

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টপস্টার ফ্যাশন লি:
ঠিকানা	N/224, Nazma Ahmed Complex, Dewanhat, Chattagram
কারখানার কোড	CHT181
কালার কোড	

মল্যায়নের ধর	ণ: অন্নি মূল্যারন প্রবিষ্কণের জারিখ: ১৪–০৯–২০২২
১. পর্যবেষ্ণণ	
	ocation– All exit doors in egress route The exit doors in the egress route are sliding , ollapsible security gate type doors and do not open in the direction of the travel.
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ञ
কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
	ৰ ৬ মপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	3@-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	Previous Timeline: 22–07–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: Collapsible type gate found on every exit on 4.2.2021:Collapsible type gate found on every exit On 14.9.2022:Collapsible type gate found on every exit
সংযুক্তিসমূহ (১) <u>×</u>	

পরিদর্শন	Location – All exit doors in egress route The exit doors in the egress route are sliding ,
পর্ববেষ্ণণ	collapsible security gate type doors and all doors are lockable.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

সাটাগাৰ		
.১. কাৰ্যক্ৰ	১. কার্যজন	
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	₹® - %\$-₹°\$9	
সংশোধিত সময়সীমা	\$\$−08−₹0₹®	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	Previous Timeline: 22–07–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: Locking feature found on every exit on 4.2.2021:Locking feature found on every exit On 14.9.2022:Locking feature found on every exit	
সংযুক্তিসমূহ (১)		

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location – Both Stairs Sliding / collapsible security gate type doors are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self – closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্মীমা	₹®-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	<i>26</i> −08−202 <i>®</i>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Previous Timeline: 22-07-2016 New Timeline: 23-11-2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020:Still Collapsible type gate found on every exion 4.2.2021:Still Collapsible type gate found on every exit On 14.9.2022:Still Collapsible type gate found on every exit

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
	and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্শক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	20-22-2029
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o ⊅ − ₹ o ₹ Ø
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline: 10–12–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: No Initiative taken yet on 4.2.2021: Automatic detection system isnt installed yet On 14.9.2022: Automatic detection system isn't installed yet

4 ochranis	
পর্ববেষ্কণ	
পৰ্যবেষ্ণণ ar	ocation-All floors Total 8 nos of standalone detectors are provided at production floor nd storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
কার্খানার কার্শক্রম	we will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	₹ <i>®</i> −₹°₹°
সংশোধিত সময়সীমা	\$\$-08-₹0₹®
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি
মন্তব্য	Previous Timeline: 22–07–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: No Initiative taken yet on 4.2.2021: No Initiative taken yet On 14.9.2022: Automatic detection system isn't installed yet

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<u>৬.১. কাৰ্শক্ৰম</u> কাৰ্শক্ৰম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. মুপারিশের

কার্থানার কার্যক্রম
We will provide require requirements as per suggestion.

অগ্রাধিকার ৬ মাস **চুড়ান্ড**

ভখ্যসূত্র

पूर्वाक সमय्त्रीमा সংশোধিত

भूगान्। अभुग्रेमा

অগ্রগতির অবস্থা

Previous Timeline: 10–12–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: No Initiative taken yet on 4.2.2021: No dedicated fire pump installed On 14.9.2022: No dedicated fire pump installed

৭. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–All floors The diameter of hose is 1inch which is less than requirement.
ক্যাপ	
<u>আইটেমূ</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	₹® - %%-₹०%9
সংশোধিত সময়সীমা	\$\$−08−₹0₹®
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	Previous Timeline: 22–07–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: No Initiative taken yet. Some hose is installed which is not appropriate on 4.2.2021:some non functional hose pipe installed which is linked with overhead water tank and not appropriate with standards On 14.9.2022:Stand pipe & hydrant system isn't installed yet.

সংখুক্তিসমূহ (১)

×

৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন | Factory has 2 nos. of water tank with capacity of total 2000 liter. This volume is not পর্যবেষ্ণণ sufficient for peak demand in emergency. ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি

৮.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ <u>—</u> কার্য্থানার We will provide require requirements as per suggestion. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 30-77-5071 সম্প্রসীমা সংশোধিত 08-09-5050 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Previous Timeline: 10-12-2016 New Timeline: 23-11-2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: No Initiative taken yet on 4.2.2021: No মন্তব্য dedicated storage tank installed yet On 14.9.2022:Stand pipe & hydrant system isn't installed yet.

৯. পর্ববেষ্ণণ

In the same factory building 1st floor is utilized by Eastern Dresses Ltd. and ground গ্ৰিক্তা floor market is utilized by others, Addressable smoke detectors with automatic fire alarm system is not provided for whole building. ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

Implement to a single fire safety management system with approvals from all কাৰ্যক্ৰম tenants in the factory building. সুপারিশের তথ্যসূত্র <u>কার্থানার</u>
We will provide require requirements as per suggestion. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড 30-77-5071 সময়সীমা সংশোধিত 56-08-5050 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Previous Timeline: 22-07-2016 New Timeline: 23-11-2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: No single safety management created yet on মন্তব্য 4.2.2021: No single fire safety management created yet On 14.9.2022: No single fire safety management created yet.

পরিদর্শন	Location— 2nd floor At 2nd floor cutting section one aisle is obstacles by RCC column.
পর্ববেষ্ণণ	Location 2nd noon At 2nd noon cutting section one disie is obstacles by Nee column.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	₹®-%\$-₹°%9
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A, Factory claimed it was completed during CAP_01 explanation New Timeline: 23-11-2017 Factory has agreed to completed this issue On 15.10.2020: 2 aisles are blocked by machine on 4.2.2021:2 aisles are blocked by machine On 14.9.2022:Aisles are blocked by machine & others accessories.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location-GF (Generator room), 2nd floor (Boiler room) 01 nos generator, which is located at production building ground floor and one boiler is located at 2nd floor beside production area which are not fire rated barrier with fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room at ground floor and boiler room in 2nd floor, which located at the adjacent to production area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	₹® - %\$-₹0%9
সংশোধিত সময়সীমা	<i>29</i> −08−505@
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline: 22–07–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: Fire seperation design drawing have has some correction by taskforce authority on 4.2.2021:Fire seperation design drawing have has some correction by taskforce authority On 14.9.2022: Factory has submitted fire separation design drawing for approval from DIFE.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location-GF (Generator room), 2nd floor (Boiler room) 01 nos generator, which is located at production building ground floor and one boiler is located at 2nd floor beside production area which are not fire rated barrier with fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room at ground floor and boiler room in 2nd floor, which located at the adjacent to production area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	2 ⊚ − 2 2 − 2 0 2 q
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o ≫ − ₹ o ₹ Ø
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline: 10–12–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: Fire separation design drawing have has some correction by taskforce authority on 4.2.2021:Fire separation design drawing have has some correction by taskforce authority On 14.9.2022:Fire separation design drawing have has some correction by taskforce authority

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location– Both Stairs Handrail is provided only one side in the staircase.
ক্যাপ আই(উমূ	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have completed this issue.
অগ্রা ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	2 <i>6</i> −08−505 <i>®</i>
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Approved On 15.10.2020: Both side Handrail found on stairway on 4.2.2021:: Both side Handrail found on stairway On 14.9.2022: Both side Handrail found on stairway

ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we have completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	2 <i>6</i> −08−505 <i>®</i>
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Approved On 15.10.2020: Illuminated with emergency lighting with power back up supply found during inspection on 4.2.2021: Illuminated with emergency lighting with power back up supply found during inspection On 14.9.2022: Illuminated with emergency lighting with power back up supply found during inspection
সংযুক্তি ×	प्रमूर (२)

১৫. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন
পর্ববেষ্ণণ

The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কাশক্রম	we will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৷৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	२७-১১-२०১१
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-08-₹0₹®
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous Timeline: 22–07–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: Automatic fire alarm and detection system design drawing partially approved by Taskforce authority on date of 30.12.2019 on 4.2.2021: Already approved On 14.9.2022: Already approved

১৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan tfor dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	we will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	29-22-2029
সংশোধিত সময়সীমা	<i>\$\ell-\circ\circ\circ\circ\circ\circ\circ\cir</i>
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous Timeline: 22–07–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: Fire protection and hydrant system design drawing partially approved by Taskforce authority on date of 30.12.2019 on 4.2.2021: Already approved On 14.9.2022: Already approved

পরিদর্শন Factory has 2 nos. of water tank with capacity of total 2000 liter. This volume is not পর্যবেষ্কণ sufficient for peak demand in emergency.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সময়সীমা	5.∅-7?-50?d
সংশোধিত সময়সীমা	<i>5</i> , <i>6</i> , −0, 8, −5, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous Timeline: 22–07–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: Fire protection and hydrant system design drawing partially approved by Taskforce authority on date of 30.12.2019 on 4.2.2021: Already approved On 14.9.2022: Already approved

১৮. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Ground floor of the building which are occupied by a Market and 3rd floor which are পর্ববেষ্কণ under process for production are not covered by fire license.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license
সুপারিশের	
<u>ত</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will provide require requirements as per suggestion.
শাসক্ষপ	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সময়সীমা	₹ <i>®</i> − <i>\$\$</i> − ₹ 0 <i>\$</i> 9
সংশোধিত	<i>\$\\</i> 0−08−202 <i>\</i> 0
সমশ্রসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	
সংযুক্তি	মমূহ (১)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The factory has a boiler with capacity 32 liter, license validity has been expired.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
হুডান্ত সময়সীমা	₹®-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	\$6-08-205@
মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত
ন ন্তব্য	Previous Timeline: 22–07–2016 New Timeline: 23–11–2017 Factory has agreed to completed this issue. On 15.10.2020: Factory has been removed 32 ltr boiler by 8 ltr electric boiler. Boiler license is not essential for this. on 4.2.2021: Factory has been removed 32 ltr boiler by 8 ltr electric boiler. Boiler license is not essential fo this. They have NOC for this electric boiler On 14.9.2022: Factory has been removed 32 ltr boiler by 8 ltr electric boiler. Boiler license is not essential for this. They have NOC for this electric boiler.