

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ৰাজা এন্টাৰপ্ৰাইজন
ঠিকানা	, 0, ( Keraniganj, Dhaka, Dhaka )
কাৰখানাৰ কোড	PDHK001
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ:  বৈঘুত্তিক মুল্যা	व	পর্যবেষ্কণের তারিখ: -
্. পর্ববেষ্ণণ		
		Diagram was not available and the knowledge about overall electrical
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম indicate exac		nstallation at the factory. 2. SLD to oxes and other outlets. 3. SLD to be
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সম্যুসীমা		
সংশোধিত্ত সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		

// ဩ୬୮୬୩   <sub>:.</sub>	ocation– Office room. – Updated las built Electrical Layout Drawings wasn't available the factory and the factory maintenance person doesn thave enough knowledge
	bout electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101 11-1	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	4. Duestide un debed Elegatrical les esté duestine un une que defens une que le catione et all
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer–in–charge.
সুপারিশের	1
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	1
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
ব্যৱস্থা   অবস্থা	
মন্তব্য	
1-10-11	
<ul><li>পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
J. 11(1\P1	
পরিদর্শন L	ocation- SDB 1, 2 & 3, COS- 1 & 2 at Ground Floor - Rubber mats were not provided

#### প্ৰবিষ্ণণ in front of distribution boards. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide rubber mats in front of all distribution panels. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সম্মানীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ocation – Exit door – EXIT signage was not provided with proper illumination.
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয়	<u> </u>
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2. Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30 minutes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation – Facility – SLD was not available in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
<b>৫.১. কাৰ্য</b> ক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

প্রিদর্শন	Location – Junction Box at Ground Floor – Ammeter & voltmeter was not installed at
अर्थात्रबात	unction Box.
	UTICUOTI DUX.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্য	<u>কুম</u>
   কাৰ্যক্ৰম	Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).
সুপারিশে	
জুগানে   ভিখ্যসূত্র	"
_ <del>~</del>	
কার্থান	
কাৰ্যক্ৰম	
ı — —	বি প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	_
সম্মর্গী	
সংশোধি	
সময়সীম	
অগ্রগতিব	<b>₹</b>
অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation– Junction Box – Cable / wire was found exposed or open live on bus bar.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্বজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All strands cables at exposed ends shall be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	1
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Lo পর্শবেষ্কণ he	cation– Main Junction Box – The main junction box was not suitably located (over eight)
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	T. Control of the con
কাৰ্যক্ৰম	Relocate the MDBs with easy access. Ensure that all MDBs / SDBs should have easy accessibility.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<b>ম</b> ন্তব্য	

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Lc পর্শবেষ্কণ cc	ocation – Facility – Energy meter installed at an extensive height which was not onvenient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্শক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Energy meters should be installed at convenient height (At least 1.5 m above ground) with proper protection.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ব্যাধিকার চুড়ান্ত সমর্মীমা	প্রযোগ্য নর
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation – Facility – Emergency power capacity was not available for essential light.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ואוואוואון	
১০.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্যক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানা কার্যক্রম	
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰবেশ্যে বৰ্ষ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	. –
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation– Facility – Inflammable materials was found surrounding the electric circuitry.
ক্যাপ্	

### আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at কাৰ্যক্ৰম MDBs/SDBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Location– Facility – Suitable supporting was not provided on light fittings.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১২.১. কার্বক্রম
Provide suitable & non-flammable protected supports and shades for hanged light fittings/fixtures.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্শ্বানার কার্শক্রম
্ব্যাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত
সম্ব্যসীমা   সংশোধিত   সম্ব্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

<u>৩. পর্ববে</u> ষ্ফর্ণ
পরিদর্শন Location– Facility – Electrical installations is closed to washing unit and electrical cable পর্ববেষ্ক্যন laying on water drain.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Relocate switchboards away ( > 2.5 m ) from gas stoves / sinks / washing area / laundry.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কাৰ্শানাৰ কাৰ্যক্তম অগ্ৰাশিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়
চুড়ান্ড
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন Lo পর্শবেষ্ফণ er	cation – Facility – Insulated support was not provided for high overhead service stries.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	,ম
কাৰ্যক্ৰম	1. Overhead service connections should be covered and meet the requirements mentioned in BNBC Guidelines. 2. Provide supports for main service line complete with adequate insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### পরিদর্শন Location– All distribution panel – Proper signage of Danger / 415 V on electrical panels পর্ববেষ্ণণ was not present. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 কাৰ্যক্ৰম Volts $oxed{\mathbb{I}}$ and identified with proper phase marking and danger signage. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Lc	ocation– Junction Box, SDB– 1, 2 & 3 – Panel board was not easily accessable.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	₱ <b>ਸ਼</b>
কাৰ্যক্ৰম	Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panelboards ( < 2m from floor level ).
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত   সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৭. পর্ববেষ্ণণ	
	ation – Junction Box – Over current protection device was not installed for outgoing uit at main junction box.
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Over current protection devices (Circuit breakers) should be installed at all istribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্র চুড়ান্ত	যোগ্য নয়
সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন । ೧	cation– Facility – Proper working clearance was not provided near distribution
পর্ববেষ্ণণ pa	
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যজ	ম
	Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১৯. পর্ববেষ্ফণ
CONTRACTOR CORP. O. Cattiere. Contractor and a contractor and a least tractor and a least tractor.
প্রিদর্শন   Location - SDB - 3, Cutting - Switchboards / panel boards made by flammable
পূৰ্যবেষ্কণ (wooden) material.
जान
আইটেম 
ক্যাটাগরি
I <del></del>
১৯.১. কার্যক্রম
1. Wooden switchboards / panel boards should be replaced by non-flammable
কাৰ্ৰিজ্ম materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত
प्रेमेरंप्रीमा
সংশোধিত
<mark>자퇴각치</mark> 되기   <sup>-</sup>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য

পরিদর্শন   Location – Junction Box – Electrical connections was not properly secured with lugs and পর্যবেষ্ণণ glands.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত   সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
২১. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Location– Facility – Wiring systems were erected through water drain so that damage পর্যবেষ্ণণ may be caused by the ingress of water.
कार्ष

#### আইটেম ক্যাটাগরি ২১.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide IP degree of protection to wiring system to protect the wiring circuit from কাৰ্যক্ৰম ingress of water 2. Ensure that all the wiring network should have provisions to prevent the ingress of water in to the electrical wiring system. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির

#### ২২. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

	ocation – SDB – 1, 2 & 3 – Although the SLD was not available in the factory but higher ze circuit breaker was found respect to cable size.
ক্যাপ আইটেম	·
ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যত	ম্ব
কাৰ্যক্ৰম	Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal limits for insulation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার টুডান্ড	থিযোগ্য লয়
সম্মর্গীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১৩ পর্যবেষ্ক্রণ	

পরিদর্শন Lo	ocation - SDB - 1 & 3 - Bunching at MCCB/MCB and Bus bar terminal was observed in
পর্ববেষ্ষণ th	e panels.
ক্যাপ <u> </u>	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. কার্যত্র	<b>চ</b> ম
	Association and homels of cable at MCCR (MCR on how have townshed one individual)
	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual
কাৰ্শজ্ৰম	circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the
<del>   </del>	distribution boards.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
त्रेभय़त्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পৰিদৰ্শন Location– All distribution board – Wiring diagram/ circuit list with proper current পৰ্যবেষ্ণ্যণ ratings were not available on every distribution boards.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাৰ্টাপৰি
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত     সময়সীমা
সংশো <del>ধি</del> ত সম্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

#### ২৫. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Location– Near Junction Box – Non standard cable joints was observed in electrical পর্ববেষ্ণণ circuit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around |কাৰ্যক্ৰম before placing the cable in the box. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Lo পর্ববেষ্কণ on	ocation– Junction Box, SDB– 1, 2 & 3 – Common neutrals was observed for more than ne circuit.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্যত্র	্বস
কাৰ্যক্ৰম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
+	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

## ২৭. পর্যবেষ্ণণ শান্বধশন্য পর্ববেষ্কর্বা Location – All over factory – Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৭.১. কার্যক্রম Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical কাৰ্যক্ৰম wiring should be covered in proper conduit pipes সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location - COS, PFI, All SDB's & Junction Box - Cable entry-exit point to the panel was পর্যবেষ্ণণ not properly sealed. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৮.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable কাৰ্যক্ৰম materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

২৯. পর্ববেষ্ণ
---------------

পরিদর্শন Location– Near SDB– 1 & 3 – Cables were laid on floor without any protection in the পর্যবেষ্ট্রণ factory.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

Relocate the cables /wiring from damaged /chemically affected area. Ensure that কাৰ্যক্ৰম all cables should be away from areas where they can be damaged or chemically affected. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চড়ান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location– Junction Box & SDB– 1, 2 & 3 – Earth Continuity Conductor (ECC) was not প্ৰবিষ্কৃণ adequate and dedicated. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৩০.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per standard. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable কাৰ্যক্ৰম electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত *স*মশ্রমীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

,		
<u> </u>		
১.১. কাশ্ৰ	ম্	
কাৰ্শক্ৰম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.	
0		
_ ~		
ا ر		
	প্রাজা নয	
171111111111111111111111111111111111111	7V II D - 121	
	ব্বেষ্ফ্রন eq গ্রাপ ইটেম গ্রাটাগরি ১.১. কার্যক্র কার্যক্রম কথাসূত্র কার্যক্রম অগ্রাধিকার	মাইটেম যাটাগৰি  2.3. কাৰ্শক্ৰম  Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.  মুগাৰিশেৰ ভখ্যমূত্ৰ কাৰ্শনাৰ

#### ৩২. পর্যবেষ্ণণ

সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location– COS, Junction Box & SDB's – Earthing was not provided to all distribution পর্যবেষ্ণণ board for its body & door.			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৩২.১. কার্শক্রম			
Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.			
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়  চূড়ান্ত্			
प्रभंत्रत्रीमा			
সমর্মীমা ব্বিপ্রাপ্ত বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ			
অবস্থা মন্তব্য			

পৰিদৰ্শন Location– Roof top, Main building – Lightning protection was not installed at building পৰ্শবেষ্কণ roof top.			
ক্যাপ			
আইটেম্			
ক্যাটাগরি			
৩৩.১. কার্যক্রম			
Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.			
সুপারিশের			
ভূখ্যসূত্ৰ			
কার্থানার			
কাৰ্যক্ৰম			
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়			
চুডান্ত			
সংশোধিত			
সময়সীমা			
অগ্রগতির			
অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			

পরিদর্শন	Location – Office room – Periodical inspection and testing for earth resistance,
	insulation resistance, operation test of equipments were not done.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

### ৩৪.১. কাৰ্যক্ৰম Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, কাৰ্যক্ৰম operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য