



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ক্যাপেলা সৌর লি;
ঠিকানা	279, SOUTH BAIPAIL, GAZIR CHAT, ASULIA, SAVAR, DHAKA
কারখালার কোড	DHK123
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. <input type="checkbox"/> Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ধ্রয়জ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): Factory Management could not show any document of fire separation drawing. 16-8-2021 (CVV-02): Factory Management could not show any document of fire separation drawing.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under "Mixed Occupancy" (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : Factory has no taken any action to separate the mixed occupancy by fire rated construction and opening protection. 16-8-2021 (CVV-02) : Factory has no taken any action to separate the mixed occupancy by fire rated construction and opening protection.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall. <input type="checkbox"/> Same as above.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : Factory Management could not show any document of fire separation drawing. 16-8-2021 (CVV-02) : Factory Management could not show any document of fire separation drawing.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall. □ Same as above.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): Factory has no taken any action to provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls. 16-8-2021 (CVV-02): Factory has no taken any action to provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Exit access doors are not side-swinging type. □ Exit doors do not open in the direction of traffic travel. □ Exit corridors/aisles/passageways are obstructed. □ Other same as above.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways. □ Doors on all escape routes to open in the direction of travel. □ Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. □ Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লিষ্ট সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): Factory has not taken any action to provide drawings to arrange doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways. 16-8-2021 (CVV-02): Factory has not taken any action to provide drawings to arrange doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☒ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating. ☒ Same as above.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☒ Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): Factory has not taken any action to ensure prevention of fire and smoke. 16-8-2021 (CVV-02): Factory has not taken any action to ensure prevention of fire and smoke.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosure. □ The ground floor exits not enclosed. □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits. □ Stairway door not Fire door. □ Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door. □ Exit access door not swing in the direction of flow. □ No Audio door closer. □ Obstruction in stairway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লিষ্ট সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): Factory Management could not show any document of fire separation drawing. 16-8-2021 (CVV-02): Factory Management could not show any document of fire separation drawing.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosure. The ground floor exits not enclosed. Sum of Riser height and Tread depth is not within limits. Stairway door not Fire door. Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door. Exit access door not swing in the direction of flow. No Audio door closer. Obstruction in stairway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. Remove Sliding doors from all Final Exit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : All staircases are not protected from the working floors due to non-rated opening like collapsible security gates. 16-8-2021 (CVV-02) : All staircases are not protected from the working floors due to non-rated opening like collapsible security gates.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Door □ No/Improperly illuminated exit sign □ Absence of proper separation using fire rated walls and doors □ Tortuous and obstructed travel path. □ Width of passageway less than required.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	□ Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. □ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. □ Provide cover on naked light.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাখিকার	প্রযোজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : I found non fire resistant cover on light and cable in storage area. 16-8-2021 (CVV-02) : I found non fire resistant cover on light and cable in storage area.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবারি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): Storage area is not separated from the working area of floor by fire rated opening protection and construction. Storage arrangement is not as per guideline. 16-8-2021 (CVV-02): Storage area is not separated from the working area of floor by fire rated opening protection and construction. Storage arrangement is not as per guideline.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবারি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): One-third clearance from ceiling is found at storage area. 16-8-2021 (CVV-02): One-third clearance from ceiling was not found at storage area.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard Cylinder color <input type="checkbox"/> Validation certificate not monitored regularly <input type="checkbox"/> Cylinder expired <input type="checkbox"/> Cylinders not accessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : Factory has to provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. 16-8-2021 (CVV-02) : Factory has to provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard Cylinder color <input type="checkbox"/> Validation certificate not monitored regularly <input type="checkbox"/> Cylinder expired <input type="checkbox"/> Cylinders not accessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. <input type="checkbox"/> Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অঞ্চলিক অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : Regular monitoring and maintenance of extinguishers was not found during this visit. 16-8-2021 (CVV-02) : Regular monitoring and maintenance of extinguishers was not found during this visit.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet <input type="checkbox"/> No water observed in bucket <input type="checkbox"/> No sands observed in bucket
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): Factory has not taken any action to provide adequate number of additional fire-fighting equipment. 16-8-2021 (CVV-02): Factory has not taken any action to provide adequate number of additional fire-fighting equipment.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door <input type="checkbox"/> No detector in generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): Factory Management could not show any document of fire separation drawing. 16-8-2021 (CVV-02): Factory Management could not show any document of fire separation drawing.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door <input type="checkbox"/> No detector in generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room <input type="checkbox"/> Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): Factory has not taken any action to provide fire rated enclosure from floor to ceiling in generator room. 16-8-2021 (CVV-02): Factory has not taken any action to provide fire rated enclosure from floor to ceiling in generator room.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non-standard fire alarm system <input type="checkbox"/> No detectors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): Design of addressable Fire detection system drawing is found during the visit and factory submitted the drawing to DIFE on 30-9-2018 for approval. 16-8-2021 (CVV-02): Design of addressable Fire detection system drawing is found during the visit and factory submitted the drawing to DIFE on 30-9-2018 for approval.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard fire alarm system <input type="checkbox"/> No detectors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	পর্যাজ্য লব্ধ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01): Factory has not taken any action to install fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline. 16-8-2021 (CVV-02): Factory has not taken any action to install fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy. No fire rated composite door at the boiler entrance Inadequate ventilation of the boiler room No fixed temperature smoke detector Same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Boilerr room. Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ধর্মোজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : Factory Management could not show any document of fire separation drawing. 16-8-2021 (CVV-02) : Factory Management could not show any document of fire separation drawing.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Supply of water required for interior fire protection is not adequate □ Minimum pressure in the standpipe is less than required □ The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribe value. □ No siamese connection available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide standard standpipe & Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. □ Ensure that Siamese connection are available as specified by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অঞ্চলিক অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : Factory has not taken any action to provide standard standpipe & Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water. 16-8-2021 (CVV-02) : Factory has not taken any action to provide standard standpipe & Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Exit sign missing □ Exit signs not illuminated at all times □ Directional signs missing □ No Bangla signs for stairs □ Means of Escape lack Emergency Lighting □ Same as above.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. □ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. □ Post directional signs at appropriate locations. □ Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	থ্রোজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৯-১৯০০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : Sufficient Emergency lighting was not found in factory. Factory has not taken any action to provide English and Bangla Exit instructions where necessary. 16-8-2021 (CVV-02) : Sufficient Emergency lighting was not found in factory. Factory has not taken any action to provide English and Bangla Exit instructions where necessary.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler operator license is not available during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Valid boiler operator license need to obtain from proper authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : Boiler operator license is not found in the factory during the visit. 16-8-2021 (CVV-02) : Boiler operator license is not found in the factory during the visit.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	As soon as possible we will make fire department pre-plan according to NTPA guide line.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : Fire safety plan documents was not found during the visit. 16-8-2021 (CVV-02) : Fire safety plan documents was not found during the visit.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : Design of fire protection system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 30-9-2018 to DIFE for approval. 16-8-2021 (CVV-02) : Design of fire protection system drawing is found during the visit and factory has submitted the drawing on 30-9-2018 to DIFE for approval.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Manager or Director needs to arrange fire safety training for the workers of the factory from proper authority time to time.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already arranged safety training from Fire service and civil defense also we have safety training certificates.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	20-1-2021 (CVV-01) : Factory management could not provide fire safety training certificate of workers from BGMEA or FSCD. 16-8-2021 (CVV-02) : Factory management could not provide fire safety training certificate of workers from BGMEA or FSCD.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrail on both sides of stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provided handrail on both sides of stairways.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	20-01-2021 (CVV-01) : Handrail on both sides are not provided on both of the stairways. 16-8-2021 (CVV-02) : Handrail on both sides are not provided on both of the stairways.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will taken action as soon as possible according to NTPA guide line.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-01-2021 (CVV-02) : Factory has not taken any action to provide Emergency back-up power. 16-8-2021 (CVV-02) : Factory has not taken any action to provide Emergency back-up power.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Conductivity and record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill needs to be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills needs to be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-01-2021 (CVV-01) : Fire Drills document is not found according to guideline. 16-8-2021 (CVV-02) : Fire Drills document is not found according to guideline.