



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	প্যারিটি গার্ডেন্স লি.
ঠিকানা	656, Nasariya Madrasa Road, North Pahartholy, Chattogram
কারখালার কোড	CHT135
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">অগ্নি মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <a href="#">-</a>
--	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 3rd & 4th floor At 3rd floor, minimum width of pathways was found 0.62 m, which was not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	They will take action regarding this cap. On 22.12.2020: No initiative taken on this issue

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-4th floor Evacuation pathways was found permanently blocked by column at 4th floor .
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৮-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	They will take action regarding this cap. On 22.12.2020: no initiative taken on this issue

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd & 4th floor At 3rd & 4th floor of the building, the passageways were found temporarily blocked by garments table, machine & materials.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৮-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	as the factory is reopened no temporary item found on the way out. But factory has no escape route . On 22.12.2020:No temporary items found on escape route

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All exit doors at egress route All exit doors were provided with collapsible security gate and steel sliding types gates, which did not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবারি
মন্তব্য	All exit doors were provided with collapsible security gate and steel sliding types gates On 22.12.2020: Collapsible gate found on every exits

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All exit doors at egress route All exit doors were provided with collapsible security gate, steel swinging and sliding types gates installed with locking arrangement at egress route and there is a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবারি
মন্তব্য	All exit doors were provided with collapsible security gate and steel sliding types gates with locking device. On 22.12.2020: locable feature found on every exit gate

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs There were 2 nos stairs in the factory building .But none of the stairs were provided both side handrails.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হ্যালি
মন্তব্য	Handrails are less than .9m . On 22.12.2020:only one side handrail found on every stair

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs Collapsible security gates and steel swinging type gate were installed at the staircase of the factory building, which were not self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated doors at the floor occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হ্যালি
মন্তব্য	On 22.12.2020: collapsible type security gate founds on every exits

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF (Final evacuation route of Stair-2 at north side) At ground floor, Final evacuation route of Stair-2 at north side meeting a non-rated passageway due to production floor openings, to finished near to the final exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	They ensure us that they will assign consultancy firm for Design and Drawing. On 22.12.2020: no contact made with nominated consultancy firm

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF (Final evacuation route of Stair-2 at north side) At ground floor, Final evacuation route of Stair-2 at north side meeting a non-rated passageway due to production floor openings, to finished near to the final exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to any designated refuge area which requires 2 hour fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at ground floor for fire separated corridor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 4th floor Fabric goods store At 4th floor Fabric goods store, the designated storage area was not separated with fire rated barrier from the rest of the operational areas,
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	They ensure us that they will assign consultancy firm for Design and Drawing. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 4th floor Fabric goods store At 4th floor Fabric goods store, the designated storage area was not separated with fire rated barrier from the rest of the operational areas,
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-০২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-4th floor At 4th floor, the boiler was located in open condition in the production floor, which required separation from rest of the operational areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 4th floor boiler room, which located at the adjacent to rest of the operational areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	They ensure us that they will assign consultancy firm for Design and Drawing. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-4th floor At 4th floor, the boiler was located in open condition in the production floor, which required separation from rest of the operational areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 4th floor boiler room, which located at the adjacent to rest of the operational areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-০২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd floor to 4th floor Aisle marking with arrow guiding ,Exit sinage and changing directional signs was not available in 3rd floor to 4th floor as well as exit doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অধার্থিকার	ধর্মোজ্য লেব
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	They will provide aisle marks,exit signage as soon as possible. On 22.12.2020: No emergency and exit sign ,asiles are faded,no exit light found

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd & 4th Floor No emergency lighting was provided for evacuation pathway in production floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	They will take action regarding this cap. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At stair Evacuation stairways were not provided emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	They will take action regarding this cap. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	They ensure us that they will assign consultancy firm for Design and Drawing. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অংগীকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অংগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floors Insufficient number of standalone smoke detectors were provided all floors of the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অংগীকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There had no practice of periodic checking of alarm call point, alarm & detection system to ensure whether it is functional or not and it is recorded by maintaining proper register.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	They will take action regarding this cap. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 3rd floor to 4th floor Total, 05 nos. of CO <sub>2</sub> type, 18 nos. of ABC type extinguishers were provided in the factory building, which was adequate in all floors of the factory building. However, some extinguishers also found expired in production area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguisher at 3rd floor to 4th floor and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	They will take action regarding this cap. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd floor to 4th floor The some extinguishers were blocked by garments materials.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Place the extinguisher near the path of exit travel & easily accessible
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৮-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	They will take action regarding this cap. On 22.12.2020: some extinguisher found no one is blocked but onadequate number of fire extinguisher

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	They ensure us that they will assign consultancy firm for Design and Drawing. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd & 4th F There was only 1 nos of hose connection available at 3rd floor but it was not functional and at 4th floor there was no hose connection available, which was not fulfill the requirement with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area on each floor and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	They will take action regarding this cap. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd floor The diameter of plastic hose pipe was 1 inch, which was not fulfilled the requirement of code. However diameter of standpipe was fulfill the requirement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	They will take action regarding this cap. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd floor The hose was not functional during audit, so the performance of hose (water pressure) could not checked.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There was not practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is functional or not and it is tagged properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof Factory has approximate 5000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	They ensure us that they will assign consultancy firm for Design and Drawing. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof Factory has approximate 5000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd floor to 4th floor There were 2 nos exits in each floor. Fire-fighting additional equipment[s were not provided near at any exit location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অধাধিকার	ধর্মাজ্ঞা নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৮-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	They will take action regarding this cap. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Back-up power supply was provided for manual fire alarm system of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ৩৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF ( Generator area ) Visual alarm system was not available at generator area at ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ৩৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory had invalid fire license which was expired on June 30, 2015.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Update fire license / permit from issuing authority
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	No update fire licence. On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ৩৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Multi tenancy was available at the factory premises but single fire safety management system was not maintained by the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ৩৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has 1 nos electric boiler ( capacity 40 Liter ) which licence was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not found On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ৩৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no boiler operator license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not found On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc

#### ৩৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory had not conducted fire drill regular basis.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly ( 4 times a year ) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কান্সালার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৮-২০১৬
সংশাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রণীর অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 22.12.2020: No initiative taken yet on regarding this nc