



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	প্যারিটি গার্ডেন্স লি.
ঠিকানা	656, Nasariya Madrasa Road, North Pahartholy, Chattogram
কারখালার কোড	CHT135
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <a href="#">-</a>
--	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office room. – Electrical Single Line Diagram was not available and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about overall electrical system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধিকারী	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Single line Diagram Was not found in Factory. At 22.12.2020: Not done agreement with consulting firm till now. At 19.08.2021: Not done agreement with consulting firm till now.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office room. – Updated [As built Electrical Layout Drawings] wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about electrical layout drawing.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Electrical Layout Diagram Was not found in Factory. At 22.12.2020: Not done agreement with consulting firm. At 19.08.2021: Not done agreement with consulting firm.

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Ground Floor – Adequate ventilation was not provided at generator room.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate ventilation arrangements for indoor generator.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Generator room Does not have Proper ventilation. At 22.12.2020: Proper ventilation not found in Generator room. At 19.08.2021: Proper ventilation not found in Generator room.

## ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Ground Floor – Adequate illumination was not provided at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate illumination for substation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Illumination Level in Generator room Was Very Low. At 22.12.2020: Proper illumination not provided in generator room. At 19.08.2021: Proper illumination not provided in generator room.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Ground Floor – Unwanted materials were stored inside generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Unwanted Material Was Found Inside the Generator room. At 22.12.2020: Unwanted materials found in generator room. At 19.08.2021: Unwanted materials found in generator room.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB, COS & all light switch box- at 3rd Floor – Rubber mats were not provided in front of all distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Rubber mat does not Found in front Electrical Panel. At 22.12.2020: Rubber mats not provided in required location. At 19.08.2021: Rubber mats not provided in required location.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Ground Floor – Fire extinguisher and smoke detector was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Smoke detector was not Installed and Fire extinguisher was not found inside Generator Room. At 22.12.2020: Extanguisher and Ditector not provided in generator room. At 19.08.2021: Extanguisher and Ditector not provided in generator room.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room at Ground Floor – Area of the generator room was 10m <sup>2</sup> , and there was provision to increase the room size.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 30m <sup>2</sup> , or relocate the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Generator room Size was not adequate. At 22.12.2020: Generator room size is same as before. At 19.08.2021: Generator room size is same as before.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room at Ground Floor – Proper working clearance was not maintained around the generator and the provision for increase of room size was available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Minimum Working Clearance was not Provided. At 22.12.2020: Proper working clearance not found around generator room. At 19.08.2021: Proper working clearance not found around generator room.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Exit door – EXIT signage was not provided with proper illumination.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Exit Signage Was not Provided. At 22.12.2020: Exit sign not provided. At 19.08.2021: Exit sign not provided.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Light switch box- 1 and Socket (prayer area) at 3rd Floor – Cable / wire was found exposed or open live.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৮-২০১৬
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Cable was not properly Soldered And Left open beside MDB . At 22.12.2020: Exposed cable found. At 19.08.2021: Exposed cable found.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Facility – Emergency power capacity was not available for essential light.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: No Ips back up Found In Factory For Emergency . At 22.12.2020: No IPS backup found. At 19.08.2021: No IPS backup found.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Facility – Inflammable materials was found near MDB.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at DBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has been taken.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Flammable Material Found near MDB . MCCB Was Installed on Wooden Box. At 22.12.2020: Inflammable materials found in front of all DBs. At 19.08.2021: Inflammable materials found in front of all DBs.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Facility – Insulated support was not provided for high overhead service entries.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide supports for main service line complete with adequate insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: No Support Provided for High Overhead Connection. At 22.12.2020: Insulated support not provided in required location. At 19.08.2021: Insulated support not provided in required location.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 3rd Floor – Over current protection device was not installed at MDB for outgoing circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Over current protection devices ( Circuit breakers ) should be installed at all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Cables Are terminated from Panel Without Any Over Current Device . At 22.12.2020: Main MDB has no Main CB. Cable directly connected to Bus Bar. At 19.08.2021: Main MDB has no Main CB. Cable directly connected to Bus Bar.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- PDB main CB, Boiler CB at 3rd Floor, Vacuum table CB at 4th Floor – Circuit breaker (CB) was installed at wooden board.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Wooden switchboards / panel boards should be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Circuit Breaker Found at Wooden Board . At 22.12.2020: Wooden board found. At 19.08.2021: Wooden board found.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 3rd Floor – Electrical connections was not properly secured with lugs and glands.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at MDB/SDB's. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Cables are terminated with out Lugs . At 22.12.2020: Electrical connection was not secured with lugs. At 19.08.2021: Electrical connection was not secured with lugs.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office room – MCCB & MCB was higher sized according to cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্যালি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Higher Size circuit breaker Found. At 22.12.2020: Higher size CB found. At 19.08.2021: Higher size CB found.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB & Light switch box- 1 at 3rd Floor – Looping & bunching at MCCB/MCB and Bus bar terminal was observed in the panels.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Avoid loop & bunch of cable at MCCB/MCB and bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্যালি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Looping at MCB Observed inside Electrical Panel Board. At 22.12.2020: Bunching cable found. At 19.08.2021: Bunching cable found.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB and All light switch box at 3rd Floor – Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not available on every distribution boards. SLD was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for MDB/SDBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Wiring Diagram Does not found . At 22.12.2020: Waring diagram not available. At 19.08.2021: Waring diagram not available.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB and All light switch box at 3rd Floor – Non standard cable joints was observed in electrical circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Cable Joints Found At electrical Circuit . At 22.12.2020: Cable joint found. At 19.08.2021: Cable joint found.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office at 3rd Floor – Cable penetrations from wall was not adequately covered and sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Cables are terminated with out Lugs . At 22.12.2020: Cable penetration from wall not adequate. At 19.08.2021: Cable penetration from wall not adequate.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 3rd Floor – Common neutrals was observed for more than one circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Each circuit should have a separate neutral ( use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Common neutral Found in Electrical Panel. At 22.12.2020: Common neutral observed. At 19.08.2021: Common neutral observed.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office & sewing section at 3rd Floor, Finishing section at 4th Floor – Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Exposed Electrical Cable Found And No Support Was not Provided For Cable. At 22.12.2020: Waring not properly coverd with pipe. At 19.08.2021: Waring not properly coverd with pipe.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 3rd Floor – Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable entry-exit points of MDB with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Cables entry and Exit Was not Properly Sealed. At 22.12.2020: Entry and exit point of DBs are not properly sealed. At 19.08.2021: Entry and exit point of DBs are not properly sealed.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator at Ground Floor – No earthing connection was provided to the generator frame.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: No Earthing Found In generator . At 22.12.2020: No earth connection found. At 19.08.2021: No earth connection found.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- MDB at 3rd Floor – Earth Continuity Conductor ( ECC ) was not adequate & dedicated to circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-০২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: ECC Was not provided for each circuit and Cable Size Of the ECC was Inadequate. At 22.12.2020: Ecc not provided. At 19.08.2021: Ecc not provided.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Plain M/C, Pad lock M/C, Over lock M/C, Two Needle M/C, Hand cutting M/C, Inter lock M/C – Earthing was not provided on all electrical equipments.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation ( other than live parts ) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Earthing Was not Provided In 13A 3 pin Socket And Sewing Machine . At 22.12.2020: Earthing not provided in machine. At 19.08.2021: Earthing not provided in machine.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- COS, MDB & all light switch box at 3rd Floor – Earthing was not provided to all distribution board for its body & door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDB/SDBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: Door Earthing at DB Was not Found. At 22.12.2020: Earth connection not found for DBs body and Door. At 19.08.2021: Earth connection not found for DBs body and Door.

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Roof top of building – Lightning protection was not installed at building roof top.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: LPS Design Was not Prepared And Does not Installed .At 22.12.2020: LPS Not installed. At 19.08.2021: LPS Not installed.

#### ৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Office room – Periodical inspection and testing for earth resistance, insulation resistance, operation test of equipments were not done.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct Planned Periodical inspection and testing ( insulation, earth resistance, operation test ) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৮-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Not willing to do any work 09.09.20: No Periodical Inspection report And Maintenance Checklist Found . At 22.12.2020: Periodic inspection not conduct. At 19.08.2021: Periodic inspection not conduct.