

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ডিউবাবল প্রাশ্টিক লি:
ঠিকানা	Echakhada, Hajrapur, Magura, (Sadar, Magura, Khulna)
কারখানার কোড	PJSR005
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	: অন্নি মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন Fe পর্ববেষ্কণ pr	ew aisles marking was available, but not coverences.	er all floors and buildings in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	The minimum clear width of the aisle shall be obtained at the rate of 5 mm per person. The minimum required clear width of corridor where serving an occupant load of 50 or less required minimum width shall be 1.1 meter.	or 0.9 meter whichever is a maximum. or/passageway shall be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর	
চূডান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন	Function with ways were about start by manaking a 0 way law.	
পর্ববেষ্ফণ	Evacuation pathways were obstacted by machines & workers.	
ক্যাপ্		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
२.১. কার্ <u>থ</u>	হ ম	
	Decrease see the consequence of the consequence of the consequence of the	
কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিণ তথ্যসূত্র		
কারখান		
কাৰ্যক্ৰম		
	স্ব প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত		
সময়সী		
সংশোধি		
সময়সী		
অগ্রহার অনুষ্	지	
অবস্থা মন্তব্য		
[404)		

৩. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা Evacuation pathways were obstacted by temporary stored items.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত
সংশোধিত
<mark>' </mark>
অগ্রগতির
अंतर्य ।
মন্তব্য
[· · · · ·

	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The maximum travel distance was found $73m$ at warehouse-01 and $60m$ at warhouse-02, as portable extinguisher and standpipe & hoshesystem wasabaiable, which are not as per standard.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	117,001	
	ক্যাডাগার	
1	৪.১. কার্ব	22
	0.0. 11	H-1
	l ——	

Maximum travel distance 25 meter in case of 1 no. of exit, 2 or more than 2 exit the travel distance shall not be exceed 45 meter. The factory equipped with an কাৰ্যক্ৰম automated fire alarm, portable fire-fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building the length of travel shall not be exceeded 60 meter. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

<i>৬</i> . প্রবাবিষ্কর্ণ	
পৰিদৰ্শন Steel sliding type doors were found at warehouse and final evacuation pathway পৰ্যবেষ্ণণ was not swing in the direction of travel.	, which
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type 1.5 hr fire rated door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door shall not be constricting the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা Locking provision was available in all the exit doors.
ক্যাপ্
আইটেন
ক্যাটাগৰি
৬.১. কার্বক্রম
Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চ্চুড়াল্ড সমশ্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
n. পৰ্যবে ষ্ ণ
The stair widths of MD 01 were C1 1 Fm C2 1 Fm C2 1 Fm and C1 1 Fm which are
The stair widths of WB-01 were S1=1.5m, S2=1.5m, S3=1.5m and S4=1.5m, which are as per standard, but the stair widths of WB-02 were S1=1.4m & S2=0.9m, which was
প্ৰব্ৰেষ্ণ্ৰণ not as per standard, but the stair widths of WB-02 were 31=1.4m & 32=0.9m, which was
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
<u> ৭.১. কার্যক্রম</u>

ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	-
কাৰ্যক্ৰম	The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, whichever is a maximum.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

12141/4194.01	The stair widths of WB-01 were S1=1.5m, S2=1.5m, S3=1.5m and S4=1.5m, which are as per standard, but the stair widths of WB-02 were S1=1.4m & S2=0.9m, which was not as per standard.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্থ	<u> </u>
কাৰ্শক্ৰম	meter, whichever is a maximum.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	
কার্থান কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিব	সর প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সী	···
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	র
মন্তব্য	
৯. পর্যবেষ্ণ	1
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	The staircases were not fire separated from warehouse area by fire rated construction.
ক্যাপ	

<u>আইটেম</u> |ক্যাটাগরি| ১.১. কাৰ্যক্ৰম Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 কাৰ্যক্ৰম hr fire rated doors in all stair way encloses. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	airways was not finished directly to outside.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All stairways have to direct access to any designated refuge area which affords safety from fire or smoke from the area of incidence.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নয়
সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা	_
স্থ্য অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১১. পর্যবেষ	ମ୍ବ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Evacuation route for both the buildings were not protected from warehouse area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
८८.८. का	ৰ্শক্ষম
কাৰ্যক্ৰম	the way to outside.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	
কার্গ্থান কার্গক্রম	
অগ্রাধিব	চার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড সময়সী	ना -
সংশো ² সমর্মী	
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ষ্যণ		
ক্যাপ শাইটেম্		
গ্ৰাটাগৰি		
২.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম Provide proper fire separation for lift.		
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
ত্থ্যাধিকার প্রশোজ্য নর চূড়ান্ত		
नेभियमीभा		
সংশোধিত		
অগ্রগতির		
অব্যা		
মন্তব্য		

১৩. প	ার্যবেক্ষ	ी	
	, ,		
		Storage area was not fire separated from adjacent production area. Howev	er, the
পর্ব	বঙ্গণ s	storage stag height was not as per standard.	
ক্যাগ	न		
আই	টেম		
क्गाउँ	<u> </u>		
১৩.	১. কার্থ	্ৰুম ক্ৰম	
	,		
	<u>াৰ্থক্ৰম</u>	Storage area shall be fire separated from other occupancy.	
সু	পারিশের	ৰ	
ভ	খ্যসূত্র		
<u> </u> কি	ারখানা	ৰ	
<u> </u> क	াৰ্শক্ৰম		
অ	গ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
	ডান্ত		
	মর্মীমা	_[-	
স	ংশোধিত	5	
	মশ্বসীমা		
	<u>গ্রগতির</u>		
	বিষ্		
	ন্তব্য		
1	- 1/		I

	enerator, Transformer and sub-station was found at generator room, which were not
	pareted from each other.
ক্যাপ্	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্বজ	TI T
28.2. कानक	a
কাৰ্যক্ৰম	All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose by 4 hr fire rated construction/barrier with 2 hr fire rated self closing door for fire separated from the rest of the operational area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্বসীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১৫. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ Opening or penetration in slab was available at stairways. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কার্যক্রম Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the কাৰ্যক্ৰম approved limit to maintain fire separation. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ew exit signs were abailable, but out of order and no directional sign was available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	ьম
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> </u>	
১৭. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	o emergency light was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. সুপারিশের <u>ত্থ্যসূত্র</u> কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

রিদর্শন শ্বেষ্ডণ	emergency light was found during the visit.
্যাপ <u> </u>	
াাইটেম গ্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ञ्च
কাৰ্যক্ৰম	The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৯. পর্ববেষ্ণন		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ No emergency light was found during the visit.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যজ্জম Emergency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or battery.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
ভাষাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমর্মীমা		
সংশোধিত		
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য		
1.2 4		

২০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন	Automatic alarm system was not installed yet in the factory.	
শ্ব(বক্ষণ		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
२०.১. का	জিম]
		1
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection system with addressable fire alarm.	
সুপারিশে	٩	
ভখ্যসূত্র কারখান		
কাৰ্যক্ৰম	רי ויי	
	ার প্রযোগ্য নয়	
<u> </u>	11 3 11 0 14	
- प्रभग्ने प्रभग्नी	_T -	
সংশোধি		
সমশ্রসীম		
অগ্রগতি	4	
অবস্থা		
মন্তব্য		
]

২১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডন ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Provide automatic detection and alarm system as per guidelines.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
<u> का</u> त्र्थांनात	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়	
চূড়ান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্যসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ত	প্র্যোগ্য ন্য
সমর্মীমা সংশোধিত	_
সমর্মীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ A৷	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৩.১. কার্যত্র	bA
কাৰ্যক্ৰম	Automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.e.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
!	
২৪.১. কার্যত্র	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র কারখানার	
্বিপান শালান কাৰ্যক্ৰম	
	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	_
সম্বসীমা সংশোধিত	
भूगरा ॥ १७ अभग्रमीमा	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২৫. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন গান্বপশান | পর্ববেষ্ক্রণ | Automatic alarm system was not installed yet in the factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and কাৰ্যক্ৰম documented. সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন | Standpipe & hose system was available, but no approval design & drawing প্রবাহ্যণ was.H51:H55 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

<u>ভিখ্যসূত্র</u>

কাৰ্যক্ৰম

চড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

The fire pump shall be so designed that it shall satisfy the required pressures and flow for firefighting equipments at the highest and most remote part of the protected premises during their peak demand hour or for roof storage tank. The pump shall be housed in a readily accessible position in a building of non combustible construction. The pump shall be adequately protected against mechanical damage. A manually controlled pump may be used to feed water into gravity overhead tank with fire reserve. There shall be provision for standby fire pump driven by a compression ignition (diesel) engine or electric pump with own generator. সুপারিশের কারখানার **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর

২৭. পর্যবেষ্ণণ

শান্ত্ৰণাৰ্শ | Standpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Dedicated fire pump shall have alternative power backup.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

_	, , ,	
د ا	রদর্শন বেষ্কণ	Standpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was.
का		
	ইটেম	
ক্য	াটাগরি	
21	.১. কাৰ	(A.S.)
7 0	.9. AL	<u>্বিশ</u>
ΙL	কাৰ্যক্ৰম	There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system with maintaining record properly.
3	মুপারিশে	व
[<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
	কার্খানা	ब
	<u> কাৰ্যক্ৰম</u>	
उ	<u> অগ্রাখিক</u>	র প্রযোগ্য নয়
	হুডান্ত শমশ্রসীম	
	মংশোশি মন্মর্মীন	
	<u> </u>	
उ	শবস্থা	
2	ন ন্তব্য	

২৯. পর্ববেষ্ণণ
পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ণ্যন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৯.১. কাৰ্যক্ৰম
The factory needs to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC guideline.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার
কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ড সম্ব্যসীমা
সংশোধিত _ সম্বাসীমা _ অগ্রগতির
অবস্থা অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন প্রবিশ্বন Standpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩০.১. কার্বক্রম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. সুপারিশের
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ভ০.১. কার্যক্রম কার্যক্রম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement.
আইটেম ক্যাটাগরি ৩০.১. কাৰ্যক্তম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. সুপারিশের
ত ০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. সুপারিশের
৩০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. সুপারিশের
কাৰ্যজ্জম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. সুপারিশের
কাৰ্যজ্জম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. সুপারিশের
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যজ্জ্ম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
ব্রুডান্ড _
अभेग्रिमा
সংশাৰ্ষিত _
সম্ব্ৰসীমা
অগ্রগতির
<u> अ</u> नुश्
মন্তব্য

৩১. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন | Standpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was found. পর্ববেষ্ণণ Hence nn-comply. ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি| ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম The minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at কাৰ্যক্ৰম least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	andpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টাগরি	
৩২.১. কার্যত্র	<u>म्</u>
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
[4.6.4)	

<u>୭. পর্যবেষ্</u> ডণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Standpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was.	
ক্যাপ ————————————————————————————————————		
আইটেম ক্যাটাগরি		
17101 11-1		
৩৩.১. কা	ক্ষিম	
কাৰ্শক্ৰম	Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.	
সুপারিশে তথ্যসূত্র	व	
কার্থানা কার্শক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিক	র প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীম	_	
সংশোধি সময়সীম		
শুন্ধর্মান অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা No P. A. (Public Address) system was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৩৪.১. কার্যক্রম
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
୭৫. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন Few of the electrical sources were obstructed by combustible materials & machines,
প্ৰাবেষ্ণ্ৰণ but most of them were free from obstacles.

পরিদর্শন Few of the electrical sources were obstructed by combustible materials & machines, পর্যবেষ্ণণ but most of them were free from obstacles.
ক্যাপ্
আইটেম ক্যাটাগরি
אוריוטוניץ
৩৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য লয়
চূড়ান্ত _
সংশোধিত
मनः संभा
অগ্রগতির
व्यवस्था
মন্তব্য

৩৬. পর্ববেষ্ফণ

ামিশ । প্রবিশ্বেষ্ক্রণ No back–up power was for	nd during the visit.		
চ্যাপ			
মাইটেম চ্যাটাপরি			
7700 11-1			
৩৬.১. কাৰ্যজ্ঞম			
কাৰ্যক্ৰম Power backup supply sh	Il be provided for fire alarm syst	em.	
সুপারিশের			
ভূথ্যসূত্র ক্রম্ভালার			
কার্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর			
চূড়ান্ড সম্বশ্নীমা			
সংশোধিত সমশ্বসীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

୭৭. পর্যবেষ্ণ্যণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন No visual alarm was available.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩৭.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম Visual alarm should be placed at the generator room.		
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্ৰ		
ক্ষাৰ্থানাৰ		
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয়		
<u>च्या भग वस्ता अप</u> <u>च्छि</u>		
্বিত্ব বিদ্যালয় বিদ্যালয		
সংশোধিত		
प्रभः प्रभाग -		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
্মন্তব্য		
	_	

পরিদর্শন N পর্ববেষ্ষণ a	lo factory building approval documents, but machine layout design $\&$ drawalable.	wing was
ক্যাপ আইটেম		
ক্যা টাগরি		
		Ī
৩৮.১. কার্	জম	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের	4	
ভিখ্যসূত্র কারখানা	 	
। কাৰ্সজ্য । কাৰ্যক্ৰম		
l —	ৰ প্ৰযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত	_	
সম্প্রমীমা সংশোধিত		
। । यर्तामिख । । यमग्रीमा		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		
		l

৯. পর্যবেক্ষণ		
পরিদর্শন		
পর্ববেষ্ণণ	The fire license was available, but all production units/ floors was not covered.	ered.
ক্যাপ্		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৩১.১. ক	বিক্রম	1
		1
কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিণ		
ভখ্যসূত্র		
কার্থান		
কার্যক্রম জন্মঞ্জির	ার প্রযোগ্য নয়	
দুড়ান্ত চুড়ান্ত		
্বিজ্ঞাত্ত সময়সীঃ	_ग -	
সংশোধি	ত্	
সমশ্রসী		
<u>অগ্রগতি</u>	র	
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		
		J

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৪০.১. কার্বক্রম
Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চ্চুডান্ড
সংশো থি ত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য