

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	প্রাষ্টিক এডভাল্টেগ লিমিটেড
ঠিকালা	Bisic Shilpo Nagari Kachpur, Sonargang, Narayangnaj, (Sonargaon, Narayanganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PNRY010
কালার কোড	

। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	
. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন No aisles marks were provided. Ava পর্শবেষ্কণ more than 0.9 meter in the ground	ilable spaces to use as evacuation pathways were floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
be obtained at the rate of 5 mm । কাৰ্যক্ৰম The minimum required clear widt	per person or 0.9 meter. The required width shall per person or 0.9 meter which ever is maximum. The of corridor/passageway shall be 0.9 meter of 50 or less. If more than 50 occupants the 1.1 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	Inos floor's exit door was found sliding type door and another one found sang inward
পর্যবেষ্ণণ	direction .
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম <u>-</u>	Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type 1.5 hr fire rated door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door shall not be constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
সন্থা মন্তব্য	

## ৩. পর্যবেষ্ণণ

শার্পশ্র   পর্যারেক্সের	The production building had one stair. The stair was serving the 1st & 2nd floor of the production building. Total maximum number of workers were 30 nos. but did not comply with the minimum number of stairs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Minimum 2 exits shall be required when occupants load 500 or less. Minimum 3 exits shall be required when occupants load 501 to 1000. Minimum 4 exits shall be required when occupants load more than 1000.
সপারিশের	required when occupants load more than 1000.
ত্থাসত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পারদর্শন পর্ববেষ্ণণ	o fire separation was provided to the stair. The stair was open to the floors.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hr fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের	
্তুখ্যসূত্র ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	emporary stored items were found in the stairway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<ul><li>৫.১. কার্যক্রফ</li></ul>	ন
কাৰ্শক্ৰম	Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of obstructions.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
l <del></del>	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত   সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৬.১. কার্শক্রম
Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of combustibles.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত  সমর্সীমা
সংশোধিতসমর্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>সন্তব্য</u>
৭. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন The stair of production building was open to the floors. No fire separated corridor was

# ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কাৰ্যক্ৰম All stairway have to direct access to any designated refuge area which affords কাৰ্যক্ৰম safety from fire or smoke from the area of incidence. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্শক্রম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড <u>भूग</u>भूगीमा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন   Substations were combined to production unit at ground floor and 1st floor's exits,
পর্ববেষ্ট্রণ there were no fire rated door between them.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি
৮.১. কার্যক্রম
English the market should be analysis of the state of the
Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside.
पूर्शावित्यव
ভিখ্যসূত্ৰ
कात्रथांनात्र
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
৯. পর্ববেষ্ফণ
2. [[/] 4.]
পরিদর্শন Designated Storage rooms and production work found together in the same floor but no
পর্যবেষ্ণনা fire rated doors were provided in between different occupancies.
ক্যাপ
আইটেম

# ক্যাউাগরি ১.১. কার্যক্রম কার্যক্রম Storage area shall be fire separated from other occupancy. মূপানিশেন ভখ্যসূত্র কারখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতিব অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Substations were combined to production unit at ground floor and at 1st floor's exits, পর্যবেষ্ণণ there were no fire rated door between them.
ক্যাপ
অাইটেম
1 ""
ক্যাটাগবি
১০.১. কার্যক্রম
All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose
by 4 hr fire rated construction/barrier with 2 hr fire rated self closing door for fire
separated from the rest of the operational area.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
कात्रथांनात
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চ্চুডান্ড  _
प्रेमेय्रत्रीमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
১. পর্ববেক্ষণ
The second second second section for an experience of the second
পরিদর্শন   There were opening found in the production floor walls and storage shed with out fire
পর্যবেষ্ণ্যণ separations.
ক্যাপ
অইটেম
- गाँउपन

ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
17191 11 1	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the approved limit to maintain fire separation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

# ১২. পর্ববেষ্কণ

প্রিদর্শন ING	o aisles marking with arrow guiding were provided. Only some exit sign ages were
	ovided in the factory.
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	্ব ম
0 1.0. 11 14	
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I -	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমর্মীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> </u>	
১৩. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	o emergency lighting system was available in the factory.
ক্যাপ আই্টেম্	

# |ক্যাটাগরি| ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যক্রম	
The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power bac supply(minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্যসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	lo emergency lighting system was available in the factory.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
गाणागाम् १६.५. कार्य	
(.3. 417)	<del>하</del>
কাৰ্যক্ৰম	Emergency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or battery.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ No	detection system was available in the factory.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
ורורוטוניר		
১৬.১. কার্যত্র	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection system with addressable fire alarm.	
সুপারিশের	, and the second	
ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
<u>চুডান্ত</u>		
<u> </u>		
সংশোধিত	_	
সমর্যসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		_

১৭. পর্ববেষ্ণণ	. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ No	automatic detection system was available in the factory.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
	-	
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম	<b>1</b>	-
	Provide automatic detection and alarm system as per guidelines.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রশোগ্য লয়	
চুডান্ত সম্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o manual activation point was available in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ুম্
কাৰ্যক্ৰম	Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রব্যোগ্য নর
সম্প্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ণ	
ারিদর্শন  শ্বেক্ষণ	lo alarm system was available in the factory.
ন্যাপ শাইটেম	
গ্যাটাগরি	
<u>১.১. কার্থ</u>	<u>জম</u>
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানা কার্যক্রম	<b>=</b>
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

असिक्स्य ।	
পারদর্শন   পর্যবেষ্ণ্যণ	
ক্যাপ	
আইটেম 	
[कार्षान्य]	
20 Carrier	
২০.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্রম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory build	ing.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত্	
अभेयभीमा	
সংশোধিত	
अभयभीभा   -	
অগ্রগতির	$\neg$
অবস্থা	
মন্তব্য <u> </u>	

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o alarm call point, alarm or detection system was available in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কার্যত	<b>ক্</b> ম
কাৰ্শক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and documented.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
ı <b>⊢</b> ———	ব্র্থোগ্য ন্য
চুডান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	No fire pump or hydrant system was available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	1

#### ২২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

The fire pump shall be so designed that it shall satisfy the required pressures and flow for firefighting equipments at the highest and most remote part of the protected premises during their peak demand hour or for roof storage tank. The pump shall be housed in a readily accessible position in a building of non combustible construction. The pump shall be adequately protected against mechanical damage. A manually controlled pump may be used to feed water into gravity overhead tank with fire reserve. There shall be provision for standby fire pump driven by a compression ignition (diesel) engine or electric pump with own generator. সুপারিশের

<u>ভিখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর

চড়ান্ত

সময়সীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

#### ২৩. পর্যবেষ্ফণ

্যান্থশ<sup>াণ</sup> No fire pump or hydrant system was available in the factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Dedicated fire pump shall have alternative power backup.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত্	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o fire pump or hydrant system was available in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যক্ৰ	,ञ
কাৰ্যক্ৰম	There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system with maintaining record properly.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্যবেষ্ণণ	
প্রিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC guideline.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত  সমর্মীমা	$\frac{1}{2}$
্বাধ কৰাৰ। সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No fire hose and standpipe system was available in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויטוניר	
২৬.১. কার্থ	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কার্খানা	ब <b>्र</b>
কাৰ্যক্ৰম	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	.  -
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

# ২৭. **পর্যবে**ষ্ফণ পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ No fire hose and standpipe system was available in the factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম The minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at কাৰ্যক্ৰম least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	o fire hose and standpipe system was available in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
আই(ঙ্গ  ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যত্র	ps)
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কার্যক্রম	
l	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড   সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ণ	
ারিদর্শন 1র্শবেক্ষণ	lo water capacity for first aid fire-fighting was available in the factory.
ন্যাপ শাই্টেম্	
গ্যাটাগরি	
১.১. কার্য	<u>জ্ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1
কারখানার কার্যক্রম	<b>1</b>
<u>অগ্রা</u> ধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Sa	and, and water buckets were not available.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩০.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
-	প্রশোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

୭১. পর্ববে	<u>ক্ষণ</u>	
পরিদর্শন	No	P. A. (Public Address) system was available in the factory.
প্ৰ্যবেষ্ণ্ৰ ক্যাপ্	<u> </u>	
আইটেম ক্যাটাগর্নি		
<b>७</b> ১.১. ₹		,ম
30.0.	1117	
কাৰ্যক্ৰ		A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারি ভখ্যসূ		
কার্থ কার্যক্র		
		প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়স		-
সংশো সম্বয়স		-
অগ্রগা অবস্থা	<u></u>	
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ombustible material found near electric board at production floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্য্য	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩৩. পৰ্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ No automatic alarm system was available in the factory.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
	1
কাৰ্যজ্জম Power backup supply shall be provided for fire alarm system. সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্যানার     কার্যক্রম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিত _ সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

# ৩৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	o valid fire license was available, .
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কাৰ্যগ্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defence.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ড	প্রব্যোগ্য নর
সম্বসীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৬. পর্ববেছ	<b>ब</b> ्	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	No building approval was available from any appropriate building authority	1.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩৫.১. ক	ৰ্বজন	
কার্যক্রম সুপারিণ তখ্যসূত্র কারখান কার্যক্রম অগ্রাধিব	ার	
চুড়ান্ত সমরসী সংশোধি সমরসী অগ্রগতি	—————————————————————————————————————	
অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	o valid fire license was available, .	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
৩৬.১. কার্যত		]
<u> </u>	P9	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>		
<u>অগ্রাাধকার</u>	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

৭. পর্ববেষ	্প
	The factory building was found multi tenant but didn't had single fire safety management system.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৭.১. কা	ৰ্থক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম	įsystem.
সুপারিণে তথ্যসূত্র	
কারখান কার্যক্রম	
l <del>                                    </del>	গ্ৰহ
চুডান্ড   সমশ্রসী	
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	त्र
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Th	ne factory did not conduct any fire drill.
পর্যবেষ্কণ '' ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৮.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্শ্বানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	

অবস্থা মন্তব্য